



370718-45 BLT


DCE074R

DCE079R



DCE079G

Eesti keel	(Originaaljuhend)	8
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	17
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	33
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	43


Joonis / Pav. / Att. / Рис. A

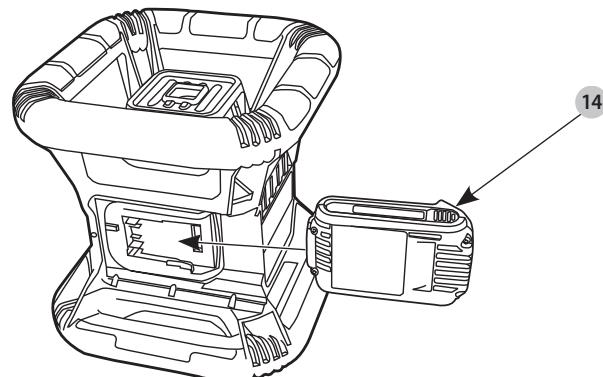


Joonis / Pav. / Att. / Рис. B

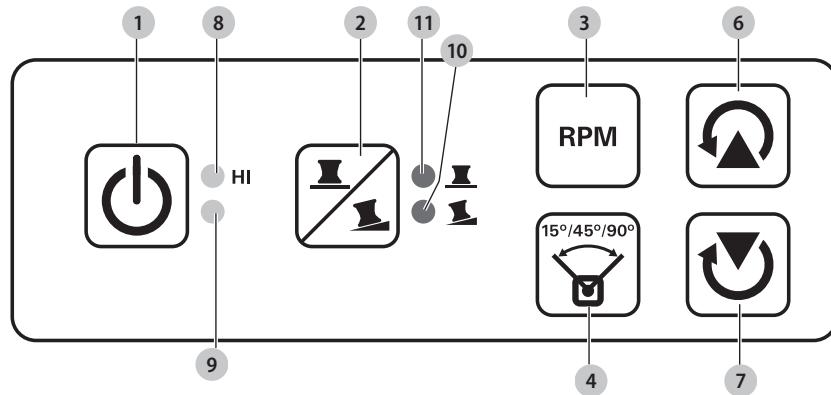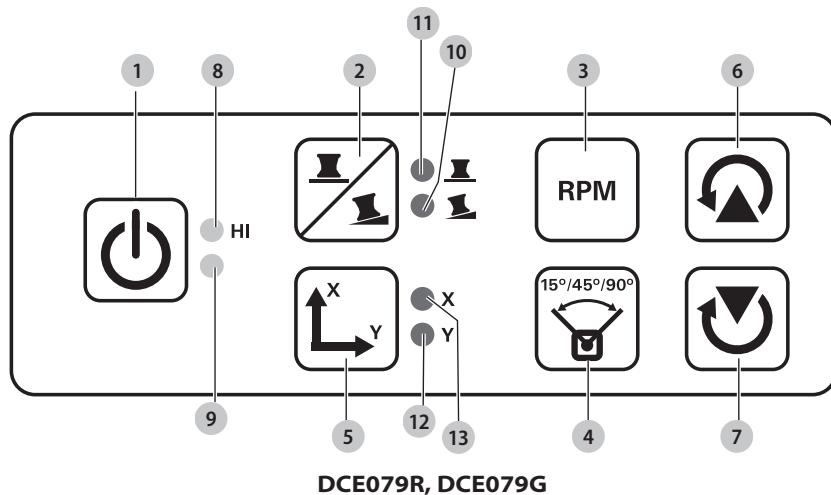


Joonis / Pav. / Att. / Рис. С

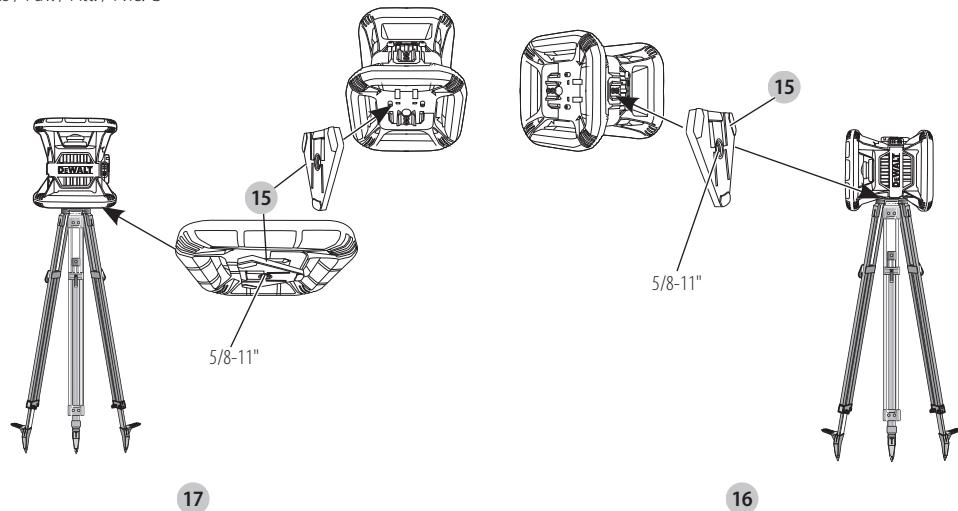


Joonis / Pav. / Att. / Рис. D

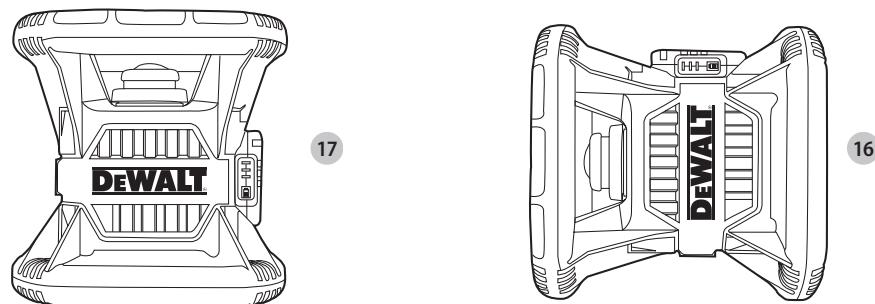


Joonis / Pav. / Att. / Рис. E

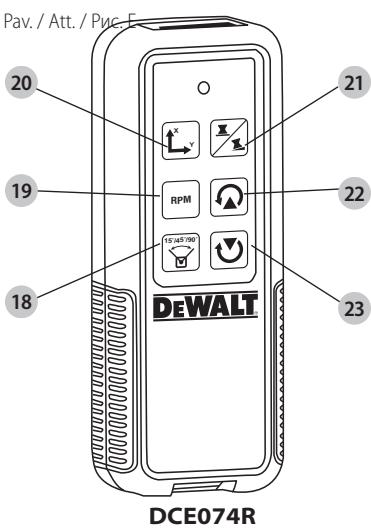


Joonis / Pav. / Att. / Рис. F

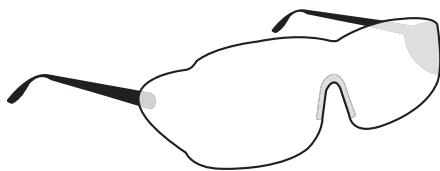


Joonis / Pav. / Att. / Рис. G

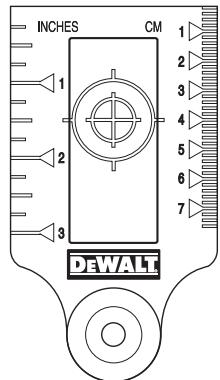


Joonis / Pav. / Att. / Рис. H

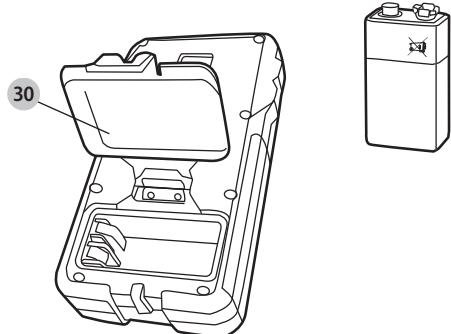


Joonis / Pav. / Att. / Рис. I

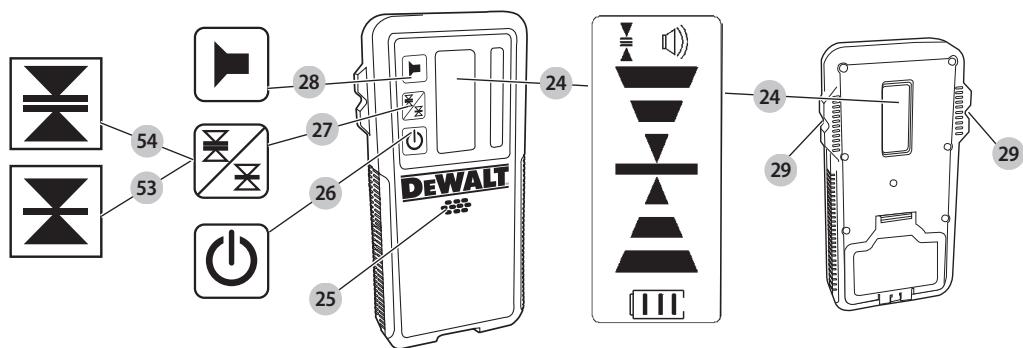


Joonis / Pav. / Att. / Рис. J

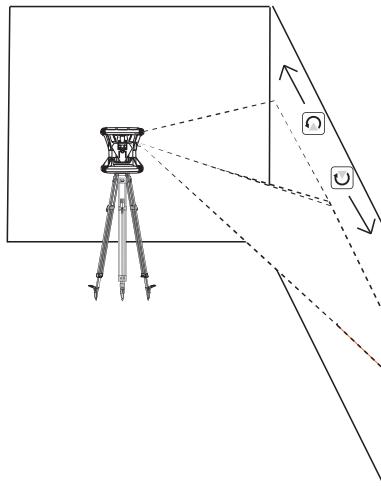


Joonis / Pav. / Att. / Рис. K

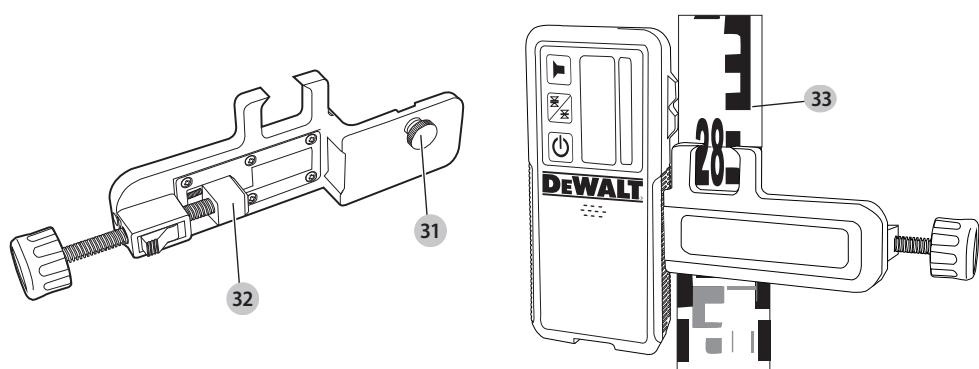


Joonis / Pav. / Att. / Рис. L

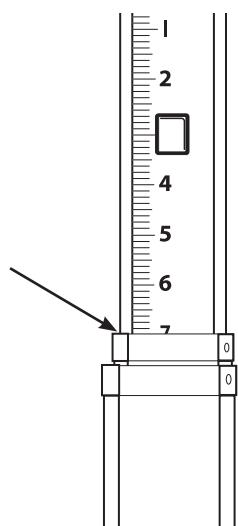


Joonis / Pav. / Att. / Рис. M

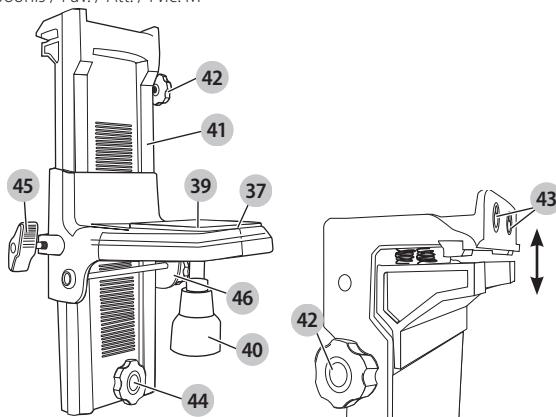


Joonis / Pav. / Att. / Рис. N

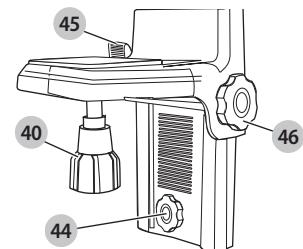


Joonis / Pav. / Att. / Рис. О

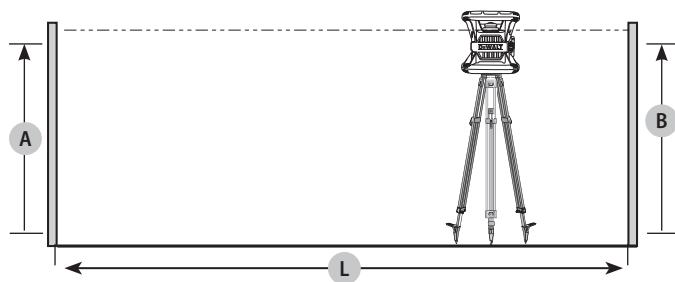

Joonis / Pav. / Att. / Рис. Р

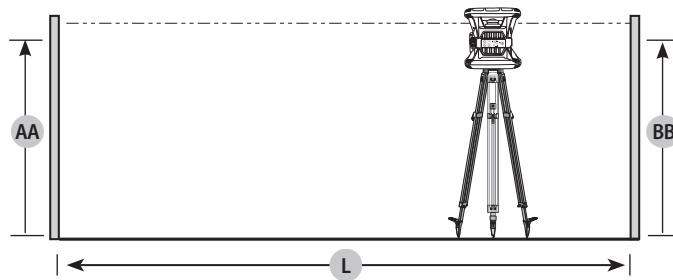

Joonis / Pav. / Att. / Рис. Q

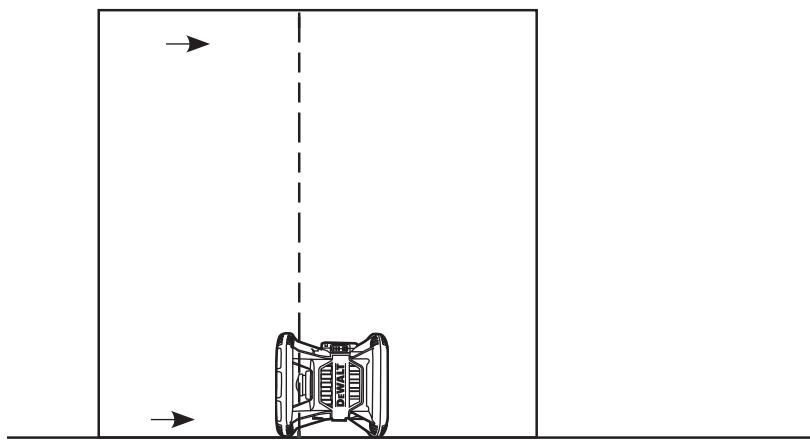

PÖÖRDLASER

DCE074R, DCE079R, DCE079G

Õnnitlused!

Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastate pikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

		DCE074R	DCE079R	DCE079G
Pinge	V _{DC}	18	18	18
Tüüp		1	1	1
Laseri võimsus	mW	< 1	< 1	< 1
Laseri klass		2	2	2
Lainepikkus	nm	630 ~ 680	630 ~ 680	515 ~ 530 630 ~ 680
Pöörlemiskiirus	p/min	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200
Nägemisraadius	m siseruumides	(läbimõõt)	45	60
Tööraadius	m detektoriga	(läbimõõt)	450	600
Loodimistäpsus		± 3 mm / 30 m	± 1,5 mm / 30 m	± 1,5 mm / 30 m
Iseloodimisvahemik	°	± 5	± 5	± 5
Töö- temperatuur	°C	-5 °C... 50 °C	50 °C... 50 °C	-5 °C... 50 °C
Säilitus- temperatuur		-20 °C... 70 °C	-20 °C... 70 °C	-20 °C 70 °C
Pesa keere	TPI	5/8"-11	5/8"-11	5/8"-11
Kaal (akupatareita)	kg	4,5	4,5	4,5

Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

⚠ OHT! Tähistab tööenõelist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, lõppeb surma või raske kehavigastusega.

⚠ HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.

⚠ ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.

NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

⚠ Tähistab elektrilöögi ohtu.

⚠ Tähistab tuleohtu.

Laserseadmete ohutusnõuded

⚠ HOIATUS! Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

- **Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- **Kasutage laserit ainult ettenähtud akudega.** Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada tuleohtu.
- **Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.
- **Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme tootja soovitab teie mudelile.** Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid **kasutatakse koos mõne teise laseriga.**
- **Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud. Oskamatu remont või hooldus võib lõppeda kehavigastustega.** Lähima DEWALTi volitatud hooldustöökoja leiate juhendi tagakülgel olevast volitatud hooldustöökodade nimikirjast või internetaadressilt www.2helpU.com.
- **Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi.** See võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.
- **Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata.** See võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.
- **Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähedale, mis võib peegeldada laserikiirde kellelegi silma.** See võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.
- **Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja.** Kui jätate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikiire suunas.
- **Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel seda kasutada.** See võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.
- **Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.** Kui sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest kiirgusohtu seada.
- **Asetage laser kindlast ühetasasele pinnale.** Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused ja kehavigastused.
- **Kandke nõuetekohast riitetust.** Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid. Pikad juuksed tuleb kinni katta. **Hoidke juuksed, riided ja kindlad liikuvatest osadest eemal.** Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jäädva liikuvate osade vahele. Ventilatsiooniavade taga võivad olla liikuvad osad, mistöttu tuleks neist eemale hoida.

! **HOIATUS! Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiurgusega.**

! **HOIATUS! ÄRGE VÖTKE LASERIT LAHTI. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Laseri laativõtmine muudab kehetetuks kõik tootega seotud garantiiid. Ärge kunagi muutke toote ehitust mis tahes moel. Seadme ehituse muutmise võib põhjustada kokkupuute ohtliku laserkiirgusega.**

! **HOIATUS! Tuleoh! Vältige eemaldatud aku klemmide lühistamist.**

Täiendavad ohutusnöuded laserseadmete kasutamisel

- See laser vastab 2. klassi nõuetele vastavalt standardile IEC/EN 60825-1:2014. Ärge asendage laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Kahjustuse korral laske laser parandada volitatud remonditoökojas.
- Ärge kasutage laserit muul eesmärgil peale laserjoonte projitseerimise.
- 2. klassi laseri suunamine silma on ohutu kuni 0,25 sekundi välitel. Pilgutusrefleks pakub tavaiselt piisavat kaitset.
- Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas.
- Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid.
- Tööriista ei tohi seada asendisse, kus laserkiir võib tabada inimest pea kõrgusel.
- Ärge lubage lastel laserit puutuda.


Muud ohud

Selle seadme kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:

- laserikiirde vaatamisel tekkinud vigastused.

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.

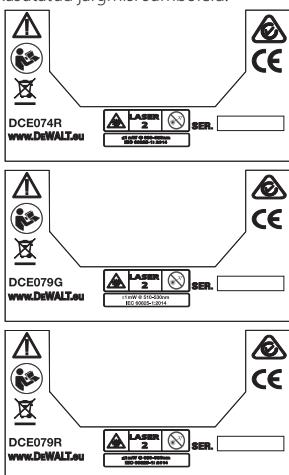

Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laserit puudutav hoiatus.



Ärge vaadake laserkiire suunas.

Kuupäevakoodi asukoht

Korpusele on trükitud kuupäevakood, mis sisaldb ka tootmisaastat.

Näide:

2016 XX XX

Tootmisaasta

Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta

Asendusakude tellimisel märkige ära katalooginumber ja pingi. Laadijate ja akude sobivustabeli leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.

Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege alltoodud ohutusjuhiseid. Seejärel järgige kirjeldatud laadimisprotseduure.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID

Akud ja toide

- See DEWALTi pöördlaser töötab kõigi DEWALTi 18-voldiste liitiumioonakudega, kuid kukkumise korral peab kõige paremini vastu, kui seda kasutatakse järgmiste akudega: kõik 1,5 Ah ja 2 Ah DEWALTi 18-voldised liitiumioonakud.
- Laadijate ja akude sobivustabeli leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
- Ohutusnöudeid vaadake **aku ohutusjuhendist**.

Aku paigaldamine/eemaldamine ja laadimine

Akupatarei paigaldamine (joonis A)

DEWALTi 18 V laetava akupaketti kasutamine:

- Paigaldage 18 V DEWALTi laetav akupatarei, nagu näidatud joonisel A.
 - Vajutage aku vabastusnuppu **14**.
 - Lükake aku korralikult paika.
 - Vabastage aku vabastusnupp.

Akupatarei eemaldamine

- Vajutage aku vabastusnuppu.
- Lükake akupatarei välja.
- Vabastage aku vabastusnupp.
- Akupatarei laadimiseks paigaldage see laadijasse, nagu kirjeldatud **aku ohutusjuhendis**.



HOIATUS! Akud võivad plahvatada, lekkida või põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt. Ohutusnöudeid vaadake **aku ohutusjuhendist**.

Hoiutingimused

1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
2. Pikaegne hoiustamine ei kahjusta akut ega laadijat. Õigete tingimuste korral võib neid hoiustada vähemalt 5 aastat.

HOIDKE SEE JUHEND TULEVIKU TARVIS ALLES

Akulaadijad

Seade töötab DeWALTi 18-voldise laadijaga. Enne laadija kasutamist tutvuge kõigi ohutusnõuetega. Laadijate ja akude sobivustabeli leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.



HOIATUS!

- **ÄRGE üritage akut laadida mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadija ja aku on ette nähtud koos kasutamiseks.
- **Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusiaku märgistuse ja pakendil ning kaasasolevas *aku ohutusjuhendis*.**

Isiklik ohutus

- **Oige tähelepanelik, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage laserseadet mööstlikult. Ärge kasutage tööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles.** Kui laserseadmega töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- **Kasutage sobivat turvavaraustust, sealhulgas silmade kaitset, kui töö toimub ehitusel.**

Tööriista kasutamine ja hooldamine

- **Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Tööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
- **Hoidke laserseadmeid, mida ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas.** Ärge lubage laserseadet kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad laserseadmed olla väga ohtlikud.
- **Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme tootja soovitab teile mudelitele.** Tarvikud, mis sobivad ühele seadmele, võivad olla ohtlikud, kui neid kasutatakse koos mõne teise seadmega.

Teenindus

- **Laske laserseadet korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.** See tagab laserseadme ohutuse säilimise.

Kirjeldus



HOIATUS! Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustuse või kehavigastustega.

Laser (joonised A–D)

- 1 Toitenupp
- 2 Režiiminupp
- 3 Kiiruseenupp (pöörlemiskiirus)
- 4 Skaneerimisrežiimi nupp

5 Telje valimise nupp

6 Suunanupp

7 Kõrguse nupp

8 Hi-režiimi märgutuli

9 Toite märgutuli

10 Kalderežiim (kaldega)

11 Kalderežiim (otse)

12 Y-telje märgutuli

13 X-telje märgutuli

14 Aku vabastusnupp

15 Statiivi adapter

16 Püstloodimisrežiim

17 Röhloodimisrežiim

Kaugjuhtimispult (joonis E)

18 Skaneerimisrežiimi nupp (kaugjuhtimispult)

19 Kiiruseenupp (kaugjuhtimispult)

20 Telje valimise nupp (kaugjuhtimispult)

21 Režiiminupp (kaugjuhtimispult)

22 Üles/västupäeva liikumise nupp

23 Alla/päripäeva liikumise nupp

Ettenähtud otstarve

Pöördlaser DCE074R/DCE079R/DCE079G on mõeldud laserikiirte projitseerimiseks, mis on abiks professionaalsetel mõõtmistöödel.

Tööriista võib kasutada nii sees kui väljas horisontaalse ja vertikaalse kiire saamiseks. Tööriist võib anda ka paigalpüsiva laserikiire, mida saab käsitsi suunata, et märki luua või edasi kanda. Kasutusalad ulatuvad ripplae paigaldamisest ja seina märkimisest kuni vundamendi loodimiseni ja pörandaehituseni.

ÄRGE kasutage seadet niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

See laser on professionaalne tööriist. **ÄRGE** lubage lastel tööriista puutuda. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kellele füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduvad vajalikud kogemused, teadmised ja oskused, välja arvatum juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle seadmega üksi.

KOKKUPANEMINE JA SEADISTAMINE

HOIATUS! Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata. Laserikiirde vaatamine võib kaasa tuua tõsise silmakahtustuse.

Laseri seadistamine

Tööriista saab kasutada mitmes seades erinevateks ülesanneteks.

Pea pööramine käsitsi

Laseri pöörleva pea ümber on sulamist kaitsekass, mis kaitseb laserit juhuslike vigastuste eest töökohal. Siiski on võimalik kiirt suunata, et tekitada või üle kanda märki, vajutades

skaneerimisrežiimis koraks nuppu ja nihitades täppi päripäeva/vastupäeva liikumise nuppudega edasi.

Seinale kinnitamine (joonised C ja M)

Seinakinnitust kasutatakse laseri kinnitamiseks seina näiteks ripplagede paigaldamisel ja muude spetsiifiliste loodimiste puuhul.

ETTEVAATUST! Enne laseri kinnitamist seinale või laenurka veenduge, et seinakinnitus või nurk on korralikult paigas.

1. Asetage laser paigaldusalusele **37**, joondades laseri alla kinnitatud statiividapteri (**15**, joonis C) 5/8"-11 kruviava paigaldusaluses oleva avaga **39**. Laseri kinnitamiseks keerake kinnitusnuppu **40**.
2. Suunates seinakinnituse mõõteskaala **41** enda poole, keerake lahti seinakinnituse klambri nupp **42**, et avada klambris lõuad.
3. Asetage klambri lõuad ümber seinakinnituse või laenurga ja kinnitage seinakinnituse nupp **42**, et fikseerida klambri lõuad seinakinnituse külge. Enne jätkamist veenduge et seinakinnituse nupp on korralikult kinni keeratud.

ETTEVAATUST! Kasutage lisaks seinakinnitusele alati laeriputit vrm, et laserlood seinale kinnitamisel korralikult fikseerida. Juhtige traati läbi laserloodi käepideme.

ÄRGE kinnitage traati läbi metallist kaitsekarkassi. Lisaks võite seinakinnituse kruvidega seina keerata. Kruviaugud **43** asuvad seinakinnituse ülaosas.

4. Kasutades aluse loodimise nuppu **44**, leidke asend, mis on seinaga enam-vähem loodis.
5. Soovitud töökörguse saavutamiseks saab laserit reguleerida üles- ja allapoole. Kõrguse muutmiseks avage seinakinnituse vasakpoolset küljel asetsev lukustusnupp **45**.
6. Keerake seinakinnituse parempoolset küljel asetsevat reguleerimisnuppu **46**, et nihitada laserloodi üles- või allapoole soovitud kõrgusele. Asukoha täpseks määramiseks kasutage mõõteskaalat **41**.
- MÄRKUS! Abi võib olla sellest, kui lülitada toide sisse ja keerata pöördpead nii, et laseri ühele skaalale tekib täpp. DEWALTi sihikumõõt on märgistatud 38 mm peal, seega lihtsaim moodus on seada laseri nihe seinakinnitusest 38 mm allapoole.
7. Kui olete laseri soovitud kõrgusele kinnitanud, keerake lukustusnupp **45** laseri fikseerimiseks kinni.

Statiivile kinnitamine (joonis C)

1. Asetage statiiv kindlale pinnale ja reguleerige soovitud kõrgusele.
2. Veenduge, et statiivi ülaosa on enam-vähem loodis. Laser loodib end ise, kui statiivi ülaosa on ±5° loodis. Kui laser on paigaldatud liiga palju loodist välja, kõlab loodimisvahemiku piirini jõudes helisignaal. See ei kahjusta laserit, kuid loodist väljas laser ei tööta.
3. Kinnitage laser statiivile, ühendades statiivi adapteri **15** laseri korpusega, nagu näidatud joonisel C. Adapteri võib paigaldada rõhtloodimiseks alla **17** või püstloodimiseks küljele **16**. Asetage see statiivile ja keerake statiiv

keermestatud nupp statiivi adapteris olevasse keermestatud avasse.

4. **MÄRKUS!** Veenduge et statiivil on 5/8"-11 keermestatud kruvi, mis tagab kindla kinnituse.
5. Lülitage laser sisse ning reguleerige pöörlemiskiirust ja juhtseadiseid vastavalt vajadusele.

Põrandale paigaldamine (joonis D)

Röht- ja püstloodimiseks, näiteks seinakarkassi kinnitamiseks, võib laserloodi paigaldada otse põrandale.

1. Asetage laser suhteliselt loodis ja tasasele pinnale, kus see ette ei jäää.
2. Asetage laser rõhtloodimiseks **17** või püstloodimiseks **16** vajalikku asendisse.
3. Lülitage laser sisse ning reguleerige pöörlemiskiirust ja juhtseadiseid vastavalt vajadusele.

MÄRKUS! Laserit on lihtsam seina jaoks seadistada, kui pöörlemiskiirus on 0 p/min ja laseri joondamiseks märkidega kasutatakse kaugjuhtimispulti. Kaugjuhtimise teel on võimalik lood töövalmis seada üks.

KASUTAMINE

HOIATUS! Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata. Laserikiirde vaatamine võib kaasa tuua tõsise silmakahtlustuse.

Kasutusjuhised

- HOIATUS!** Järgige alati ohutusjuhiseid ja kohaldatavaid eeskirju.
- Etaku ühe laadimisega kauem vastu peaks, lülitage laser välja, kui seda ei kasutata.
 - Töö täpsuse tagamiseks tuleb laserit tihti kalibreerida. Vt „*Kalibreerimise kontroll*“ jaotises „*Laseri hoolitus*“.
 - Enne laseri kasutamist veenduge, et see on suhteliselt tasasel ja kindlal pinnal.
 - Märkige alati ära laserjoone või -täpi keskpunkti. Kui märgite eri kordadel erinevad kiire punktid, on tagajärjeks mõõtmistulemuste vigas.
 - Töökauguse ja täpsuse suurendamiseks seadke tööriist tööpiirkonna keskele.
 - Kui kasutate statiivi või seinakinnitust, kinnitage laser kindlast.
 - Sisetingimustes töötades tekib aeglaselt pöörlev laser pea märgatavalts heledama joone, kiirema pöörlemise korral on joon märgatavalts tugevam.
 - Et laserikiiri paremini näha, kasutage spetsiaalseid prille ja/ või kiire leidmist hõlbustavat laseri sihtkaarti.
 - Äärmaslikud temperatuuri muutused võivad põhjustada ehituskonstruktsioonide, metallstatiivide, varustuse jm liikumist või nihkumist, mis omakorda mõjudab täpsust. Kontrollige täötamisel sageli täpsust.
 - Töötades DeWALTi digitaalse laseridetektoriga, seadistage laseri pöörlemiskiirus maksimaalsele väärtsusele.
 - Kui laser kukub maha või saab järsu lõögi, laske volitatud teeninduskeskuses kalibreerimist kontrollida, enne kui laserit uesti kasutate.

Laseri juhtpaneel (joonis B)

Laserit juhitakse peamiselt toitenupu **1**, režiiminupu **2**, kiiruse nupu **3** ja skaneerimisrežiimi nupuga **4**. Seejärel muudetakse neid funktsioone telje valiku nupuga **5** (ainult DCE079R/G) ning kahe suuna/kõrguse reguleerimise nupuga (**6** ja **7**). Suuna/kõrguse reguleerimise nuppudega juhitakse laseri pea pöörlemisuurunda ja reguleeritakse laserikiire kõrgust, kui seade on kalderežiimis.

Juhtpaneelil on neli märgutuld: toide **9**, X-telje loodimine **13** (ainult DCE079R/G), Y-telje loodimine **12** (ainult DCE079R/G) ja Hi-režiim (trivi välimine) **8**.

Laseri sisselülitamine (joonised A ja B)

1. Paigaldage täis laetud 18 V aku, nagu näidatud joonisel A.
2. Laseri sisselülitamiseks vajutage õrnalt toitenuppu **1**. 
- Süttib toite märgutuli **9** ja laser loodib end. Pärast loodimist pöörleb kiir vaikeseadistusel 600 p/min päripäeva.
- Pärast seadme sisselülitamist aktiveeritakse automaatselt iseloodimisrežiim.
- 10 sekundi möödumisel lülitub automaatselt sisse Hi-režiim (trivi välimine). Selle režiimi aktiveerumisel süttib Hi-märgutuli **8**.
- Pöörlemiskiiruse reguleerimiseks vajutage kiiruse/pöörlemise nuppu **3**. Suunda saab muuta nuppudega **6** ja **7**.
- Kiire saab seada skaneerima 0°, 15°, 45° või 90° režiimis, kasutades nuppu **4**.

Laseri väljalülitamine

Laseri väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit väljalülitusnuppu. Toite märgutuli kustub.

Laseri juhtpaneeli nupud (joonised B ja J)

Toitenupp

Laserseadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb selle juhtpaneelil olevat toitenuppu 3 sekundit all hoida. Laserseade lülitub automaatselt välja, kui see on olnud puhkerežiimis 8 tundi.

MÄRKUS! Laserseadme lülitamiseks puhkerežiimile vajutage kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Puhkerežiimis lülituvad kõik laserseadme funktsioonid välja, välja arvatud laserseadme juhtpaneeli aeg-ajalt vilkuv toite märgutuli. Laseri „äratamiseks“ vajutage uesti kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Kiiruse/pöörlemise nupp

Kiirusenuppu **3** kasutatakse laserikiire pöörlemiskiiruse valimiseks 4 etteantud variandi hulgast.

Laseri pea pöörlemiskiirust valitakse kiiruse/pöörlemise nupuga **4** variandi seast. Kui kõik neljä kiirust on järjest valitud, algab protsess uuesti esimesest kiirusest.

MÄRKUS! Kiiruse/pöörlemise nupp täidab sama funktsiooni nagu kiiruse/pöörlemise nupp kaugjuhtimispuldil.

Skaneerimisrežiimi nupp

Skaneerimisrežiimi nupuga **4** liigutatakse laseri pead edasi-tagasi, nii et tekib lühike ere laserikiir. See lühike kiir on palju

eredam ja paremini nähtav vörreledes seadme pöörlemisega maksimumkiiruse.

Skaneerimisrežiimi kasutamine

- Skaneerimisrežiimi sisenemiseks vajutage alla ja vabastage skaneerimisrežiimi nupp **4**. Skaneerimisnurkade läbikerimiseks hoidke nuppu jätkuvalt all, kuni jõuate soovitud nurgani. Nurkade muutmiseks korrale protseduuri.
- Skaneerimise suunda saab reguleerida laserseadme juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil asuvate noolenuppu nupudega (**6** ja **7**).

Kalderežiimi nupp

- Kalderežiimi sisselülitamiseks vajutage laseri klahvistikul kalderežiimi nuppu **2**.
- Iseloodimisrežiimi naasmiseks ja täieliku iseloodimise kordamiseks vajutage uesti pikalt režiiminuppu **2**.

Kalde suuna määramine

Kalderežiimile lülitatuna kaasab seade automaatselt X-telje. See võimaldab kasutajal kallutada laserit X-telje suunas, mida näitab karkassil olev sihik.

LED-märgutuli laserseadme juhtpaneelil (joonis B, **10** ja **11**) näitab valitud kalde suunda. Valitud telje näitavad märgutuled **12** ja **13**.

Ainult DCE079R/G: teatavatel juhtudel võib olla soovitav laserit Y-teljel kallutada. Kalderežiimi suunda saab Y- ja X-telje vahel muuta, vajutades klahvistikul X-Y telje nuppu **5**.

Kalde suuruse määramine

Pärast kalderežiimi ja soovitud telje aktiveerimist saab kalde suurust reguleerida järgmiselt.

- Laseri rootori pea kallutamiseks üles-alläga kasutage laseri juhtpaneeli ülemist ja alumist noolenuppu (joonis B, **6** ja **7**).

Noolenupud (joonis J)

Noolenuppe (**6** ja **7**) kasutatakse erinevatel otstarvetel, sõltuvalt laseri töörežiimist.

Iseloodivas horisontaalrežiimis: pöörlemise ajal või skaneerimisrežiimis reguleeritakse noolenuppu nupudega laserikiire suunda pär- või vastupäeva.

Iseloodivas vertikaalrežiimis: noolenuppu nupudega liigutatakse laserikiirt vasakule ja paremale.

Kalderežiimis: noolenuppu nupudega kallutatakse laseri pead.

Instrumendi kõrguse hoiatus

Seadmetel DCE074R ja DCE079R/G on sisseehitatud häirefunktsioon, mis hoiatab kasutajat, kui seadet pärast iseloodimist häiritakse. Laserseadme pöörlemine lakkab, juhtpaneeli märgutuli hakkab vilkuma ja kõlab helisignaal.

Laserseadme lähtestamine pidevaks kasutamiseks

- Lülitage seade välja ja uesti sisse, kasutades toitenuppu laserseadme juhtpaneelil.

MÄRKUS! Pärast **instrumendi kõrguse hoiastust** (Hi-režiim) kontrollige laseri seadistus alati üle.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine (joonised B ja E) (DCE079R/G)

Kaugjuhtimispult võimaldab ühel inimesel laserit nii kasutada kui ka distantsilt seadistada. Kaugjuhtimispuldil on toite-/kalderežiimi nupp **21**, kaks noolt (pöörlemisuurust ja kaldenurku) (**22** ja **23**), skaneerimisnurga reguleerimise nupp **18**, kiiruse nupp **19** ja telje valimise nupp **20**. Märgutuli näitab signaali edastamist.

Kaugjuhtimispult: režiiminupp

Vajutage kaugjuhtimispuldi režiiminuppu **18**, et lülitada laser skaneerimisrežiimile. Skaneerimisrežiimis lülituvad kõik laserseadme funktsionid välja, välja arvatum laserseadme juhtpaneelil aeg-ajalt vilkv toite märgutuli **9**. Laseri „äratamiseks“ vajutage uuesti kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

MÄRKUS! Laserseadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb vajutada selle juhtpaneelil olevat toitenuppu. Laserseade lülitub automaatselt välja, kui see on olnud puhkerežiimis 8 tundi.

Kaugjuhtimispult: režiiminupud

Sisselülitamisel hakkab pöördlaser vaikimisi pöörlema 360° päripäeva kiirusel 600 p/min. Kiirusenupu **19** abil saab valida ühe etteantud kiirustest.

Kaugjuhtimispult: kalderežiimi nupp (joonised B ja E)

Kalderežiimi sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil režiiminuppu **21**. Iseloodmisrežiimi naasmiseks ja täieliku iseloodimise kordamiseks vajutage uuesti pikalt režiiminuppu **21**.

Kalde suuna määramine

Kalderežiimile lülitatuna kaasab seade automaatselt X-telje. See võimaldab kasutajal kallutada laserit X-telje suunas, mida näitab karkassil olev sihik.

Teatavatel juhtudel võib olla soovitatud laserit Y-teljel kallutada. Kalderežiimi suunda saab Y- ja X-telje vahel muuta, vajutades X-Y telje nuppu **20**.

LED-märgutuli laserseadme juhtpaneelil (joonis B, **10** ja **11**) näitab valitud kalde suunda. Valitud telje näitavad märgutuled (**12** ja **13**).

Kalde suuruse määramine

Pärast kalderežiimi ja soovitud telje aktiveerimist saab kalde suurust reguleerida järgmiselt.

- Kasutage kaugjuhtimispuldi ülemist/alumist noolenuppu (joonis E: **22** ja **23**) laseri rootori pea kallutamiseks üles-all.

Kaugjuhtimispult: noolenupud

Noolenuppe (**22** ja **23**) kasutatakse erinevatel otstarvetel, sõltuvalt laseri töörežiimist.

Iseloodivas horisontaalrežiimis

- Ülemise ja alumise noolega **23** reguleeritakse laserikiire piikkust skaneerimisrežiimis.
- Vasak- ja paremnooltega **22** reguleeritakse laserikiire suunda skaneerimisrežiimis või osutamisrežiimis (0 p/min).

Iseloodivas vertikaalrežiimis

- Noolenuppudega (**22** ja **23**) reguleeritakse laserikiire asukohta skaneerimisrežiimis ja liigutatakse laserikiir vasakule ja paremale.

Kalderežiimis

- Noolenuppe (**22** ja **23**) kasutatakse laseri pea kallutamiseks üles- või allapoole X- ja Y-telje suunas, mis on märgitud laserseadme kaitsekarkassile.

Kaugjuhtimispult: kiiruse/pöörlemise nupp



Kiiruse/pöörlemise nuppu **19** kasutatakse laserikiire pöörlemiskiiruse valimiseks 4 etteantud variandi hulgast.

MÄRKUS! Kiiruse/pöörlemise nupp täidab sama funktsiooni nagu kiiruse/pöörlemise nupp laserseadme juhtpaneelil.

Kaugjuhtimispult: skaneerimisrežiimi nupp



Skaneerimisrežiimi nupuga **18** liigutatakse laseri pead edasi-tagasi, nii et tekib lühike ere laserikiir. See lühike kiir on palju eredam ja paremini nähtav võrreldes seadme pöörlemisega maksimumkiiruse.

Skaneerimisrežiimi kasutamine

- Skaneerimisrežiimi sisenemiseks vajutage skaneerimisrežiimi nuppu. Skaneerimisrežiimist väljumiseks vajutage nuppu uuesti.
- Skaneerimise ulatust ja suunda saab reguleerida laserseadme juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil asuvate noolenuppuidega. Põhjalikuma selgituse leiate jaotises „*Noolenupud*“ peatükis „*Laseri juhtpaneeli nupud*“.

LASERI TARVIKUD



HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos selle tootega testitud, võib nerde kasutamine käesoleva tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb selle seadmega kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Sobilike lisaseadmete kohta küsige teavet müüjalt.

Kui vajate mõne tarviku leidmisel abi, külastage meie veebilehte www.DeWALT.com

Laseri nähtavust parandavad prillid (joonis F)

Need punaste klaasidega prillid parandavad laserikiire nähtavust sisseruumides pika vahemaa puhul või ereda valguse käes. Need prillid ei ole laseriga töötamisel kohustuslikud.



OHT! Et vähendada raskete vigastuste ohtu, ärge kunagi vaadake laserikiirde ei prillidega ega ilma.



ETTEVAATUST! Need prillid ei ole heaksikidetud kaitseprillid ja neid ei tohi kasutada teiste tööriistadega töötades. Prillid ei hoia ära laserikiire silma tungimist.

Digitaalne laseridetektor: DW0743R (punane kiir) ja DW0743G (roheline kiir) (joonised H ja I)

Mõne laserseadme komplekti kuulub DeWALTi digitaalne laseridetektor. DeWALTi digitaalne laseridetektor aitab märgata

pöördlaserist tulevat laserikiirt ereda valguse käes ja pikaa vahemaa tagant. Seadet saab kasutada nii siseruumides kui väljas, kus on raske laserikiirt märgata.

Detektor pole mõeldud kasutamiseks mittepöörlevate laseritega, kuid ühildub enamiku turul pakutavate pöörlevate punase kiirega (DW0743R) või rohelise kiirega (DW0743G) laseritega. Seda saab seadistada nii, et see näitaks kiire asukohta lähma 3 mm või lähima 1 mm juures. Detektor annab laserikiire paiknemise kohta nii visuaalseid signaale läbi ekraani **24** kui ka helisignaale läbi kõlari **25**.

DeWALTi digitaalset laseridektorit saab kasutada kas koos või ilma detektori klambriga. Klambriga koos kasutades võib detektori kinnitada mõõtelati, loodimisvarda või seinakarkassi, tihtvi või posti külge.

Akud (joonis H)

Digitaalse laseridektori toiteallikaks on 9-voldine patarei. Kaasasoleva patarei paigaldamiseks töstke üles patareipesa kate **30**. Asetage patareipesasse 9-voldine patarei, nagu joonisel näidatud.

Detektori juhtseadised (joonis I)

Detektorit juhitakse toitenupu **26** ja täppisrežiimi nupuga **27**. Toitenupu korras vajutades lülitub detektor sisse. Eksaani ülaosas on näha täpsuse ikoon **27** ja helitugevuse ikoon **28**. Laserikiire tuvastamisel detektorist tuleva helisignaali tugevuse vähendamiseks vajutage nuppu uesti; üks poolringidest pasuna ikooni kõrval kustub. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu kolmandat korda: helitugevuse ikoon kustub. DeWALTi digitaalset laseridektoriil on ka automaatse väljalülituse funktsioon. Kui pöörlev laserikiir ei taba tuvastusakent või kui ühtki nuppu ei vajutata, lülitub detektor umbes 30 minuti pärast ise välja.

Kui detektor on siis lülitatud, näidatakse eksaani ülaosas täppisrežiimi ikooni. Kuvatakse ± 1 mm täppisrežiimi ikoon **53** või ± 3 mm täppisrežiimi ikoon **54**.

Kui kuvatakse ± 1 mm täppisrežiimi tähis, siis annab detektor õige taseme näidu ainult siis, kui laserikiir on ettenähtud kõrgusel või sellest vähem kui 1 mm kõrgemal või madalamal. Kui kuvatakse 3 mm täppisrežiimi tähis, siis annab detektor õige taseme näidu, kui laserikiir on ettenähtud kõrgusel või sellest ligikaudu 3 mm kõrgemal või madalamal. Täppisrežiimi muutmiseks vajutage täppisrežiimi nuppu **27**.


Detektori töö (joonis I)

- Seadistage ja paigutage pöördlaser vastavalt tootja juhistele. Lülitage laser sisse ja veenduge, et laser pöörleb ja et sellest väljub laserikiir. **MÄRKUS!** See detektor on mõeldud kasutamiseks ainult pöördlaseriga. Detektor ei tööta stantsionaarse kiirega laserloodiga.
- Lülitage detektor sisse, vajutades toite/helitugevuse nuppu **26**.
- Reguleerige helitugevust vastavalt soovile, nagu kirjeldatud jaotises „**Detektori juhtseadised**“.
- Paigutage detektor nii, et selle aken **24** on suunatud pöördlaseri tekitatava laserikiire poole. Nihutage detektorit laserikiire lähikonnas üles- või allapoole, kuni see on

tsentreeritud. Teavet ekraanil kuvatavate näidikute ja helisignaalide kohta leiate tabelist „**Näidikud**“.

5. Kasutage märkepügalaid **29** laserikiire asukoha täpseks märgistamiseks.

NÄIDIKUD				
Kõrgemal helisignaalid ekraanil kuvatavad ikoonid	Veidi kõrgemal piiksumine	Õigel tasemel piidiv toon	Veidi madalamal piiksumine	Madalamal piiksumine
	kiire piiksumine	kiire piiksumine	pidev toon	aeglane piiksumine

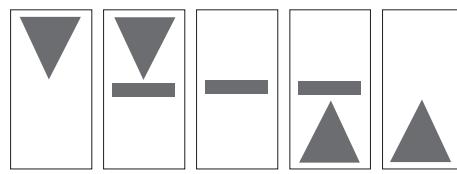

Kinnitamine mõõtelati külge (joonis K)

Detektori kinnitamiseks mõõtelati külge kinnitage esmalt detektor klamri külge, kasutades klambris taguküljel olevat 1/4"-20 keermestatud nuppu **31**. Libistage klambris relsiid **32** ümber mõõtevarda relsi **33**.

- Asetage detektor soovitud kõrgusele ja keerake klambris nuppu päripäeva, et kinnitada klamber mõõtelati külge.
- Kõrguse reguleerimiseks avage veidi klambris, valige soovitud kõrgus ja kinnitage uesti.

Detektori puhastamine ja hoiustamine

- Mustuse ja öli võib detektori välispinnalt eemaldada lapi või pehme harjaga (mitte metallist).
- DeWALTi digitaalne laseridektori on veekindel. Kui detektor peaks kukkuma pori, märja betooni vms aine sisse, puhastage see lihtsalt voolava veega. Ärge kasutage suure surve all olevat vett (nt survepesurit).
- Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.

Detektori hooldus

Digitaalse laseridektori sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osasid, välja arvatud patareid. Ärge võtke seadet lahti. Laseridektori omavaliline lahtivõtmine muudab kõik garantiiid kehtetuks.

Detektori probleemide lahendamine

Detektor ei lülitu sisse.

- Vajutage korras toitenuppu.
- Veenduge, et aku on paigas ja õiges asendis.
- Kui detektor on väga kõlm, laske sellel soojas ruumis üles soojeneda.
- Vahetage 9-voldine patarei välja. Lülitage seade sisse.

- Kui detektori lülitu ikkagi sisse, viige see DeWALTi teeninduskeskusesse.

Detektori kõlar ei tee häält.

- Veenduge, et detektor on sisse lülitud.
- Vajutage helitugevuse nuppu. See lülitub vahendumisi sisse ja välja.
- Veenduge, et laser on sisselülitatud ja et sellest väljub laserikiiri.
- Kui detektor ei tee endiselt häält, viige see DeWALTi teeninduskeskusesse.

Detektor ei reageeri teistest laserseadmetest tulevale kiirele.

- DeWALTi digitaalne laseridetektor on mõeldud kasutamiseks ainult pöörlaseritega.

Detektor annab helisignaali, aga LCD-ekraan ei tööta.

- Kui detektor on väga külm, laske sellel soojas ruumis üles soojeneda.
- Kui LCD-ekraan endiselt ei tööta, viige detektor DeWALTi teeninduskeskusesse.

Mõõtelatt (joonis L)

⚠ OHT! ÄRGE üritage kasutada mõõtelatti tormiga või elektriliini lähe düşes. See võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.

Mõne laserseadme komplekti kuulub mõõtelatt. DeWALTi mõõtelatt töötab teleskoobi põhimõttel ja selle mõlemal küljel on skaala. Vedrunupuga saate mõõtelatti erinevatesse piikkustesse fikseerida.

Mõõtelati esiküljel on mõõteskaala, mis kulgeb alt üles. Kasutage seda kõrguse mõõtmisel maapinnast või loodimisel.

Mõõtelati tagaosaa on mõeldud lagede, talade jms kõrguse mõõtmiseks. Tõmmake mõõtelatt täies piikkuses välja, kuni nupp lukustub eelmisesse sektsooni. Pikendage seni, kuni latt lukustub soovitud piikkusel või jõuab soovitud kohani laes või talal. Kõrgust loetakse seal, kus viimane väljatõmmatud sektsoon väljub eelnevast sektsooniist, nagu näidatud joonisel L.

HOOLDUS

Teie DeWALTi laserseade on ette nähtud pikajaliseks tööks ja selle hooldustarve on minimaalne.

Et laserseade teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

Laseri hooldus

- Mõnedes tingimustes võib klaaslättsel koguneda tolmu või prathi. See mõjutab laserikiire kvaliteeti ja tööraadiust. Läätse tuleks sel juhul puhastada veega niisutatud vatitupsuga.
- Pehmet kummikaitset võib puhastada märja ebemevaba, näiteks puuvillase lapiga. KASUTAGE AINULT VETT – ÄRGE kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid. Enne seadme hoiustamist laske sel öhu käes kuivada.

- Töö täpsuse tagamiseks tuleb laseri kalibreeringut tihti kontrollida. Vt „**Kalibreerimise kontroll**“.
- Kalibreerimise kontroll ja teisi hooldustöid võivad teha ainult DeWALTi volitatud hooldustöökajad. DeWALTi üheaastane tasuta teeninduse leping hõlmab kahte tasuta kalibreerimise kontrolli.
- Kui laserit ei kasutata, hoidke seda kaasolevas karbis.
- Ärge pange laserit karpi, kui see on märg. Kuivatage välispinnad pehme ja kuiva lapiga ning laske seadmel kuivada.
- Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -18°C ega üle 41°C .

⚠ HOIATUS! Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materiale nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seebiga niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist seadmesse; ärge kastke seadet ega selle osi vedelikku. Ärge kunagi kasutage laseri puhastamiseks suruõhku.

Kalibreerimise kontroll (joonised 0 ja P)

Kalibreerimist tuleks korrapäraselt kontrollida. Sellest jaotisest leiate juhiseid, kuidas oma DeWALTi pöörlaseri kalibreerimist kohapeal kerge vaevaga kontrollida. Kalibreerimise kontroll ei kalibreeri laserit. See tähendab, et need kontrollid ei paranda laseri rõht- või püstloodimisega seotud vigu. Need kontrollid näitavad, kas laser väljastab korrektsed rõht- ja püstloodimiskiir. Neid kontolle ei saa teha professionaalse kalibreerimise käigus, mida tehakse DeWALTi volitatud teeninduskeskutes.

Rõhtloodis kalibreerimise kontroll (X-talg)

1. Seadke statiiv kahe seina vahelle, mis on teineteisest vähemalt 15 m kaugusel. Statiivi täpne asukoht pole määram.
2. Kinnitage laser statiivile nii, et X-talg on suunatud otse ühe seina poole.
3. Lülitage laser sisse ja oodake, kuni toimub iseloodimine.
4. Märkige seintele mõõtmispunktid A ja B, nagu näidatud joonisel O.
5. Pöörake laseri pead 180° , nii et X-talg on suunatud täpselt vastasseina poole.
6. Oodake, kuni toimub iseloodimine, ja märkige seintel punktid AA ja BB, nagu näidatud joonisel P.
7. Arvutage lõplik viga, kasutades järgmist võrrandit.

$$\text{Lõplik viga} = (AA - A) - (BB - B)$$

8. Võrrelge lõpliku viga lubatud piirmääradega alljärgnevas tabelis.

Seinte vaheline kaugus	Lubatud viga
$L = 15\text{ m}$	3 mm
$L = 25\text{ m}$	5 mm
$L = 50\text{ m}$	10 mm

Rõhtloodis kalibreerimise kontroll (Y-talg)

Korrale eespool toodud protseduuri, kuid asetades laseri nii, et seinte poole on suunatud Y-talg.

Püstloodimisvea kontroll (joonis Q)

- Kasutades etaloniks tavalist loodi, märkige seina kõrgeim ja madalaim punkt. (Veenduge, et märgistate seina, mitte lage ega põrandat.)
- Asetage pöördlaser kindlasti põrandale, seinast umbes 1 m kaugusele.
- Lülitage laser sisse ja suunake täpp märgile seina madalaimas punktis. Seejärel, kasutades kaugjuhtimispuldil ülemist/alumist noolt, suunake täpp ülespoole. Kui täpi keskpunkt jookseb üle märgi seina ülaosas, on laser õigesti kalibreeritud.

MÄRKUS! Seda kontrolli peaks tegema seinal, mis on ei tohi olla lühem kui sein, mille jaoks seda seadet hetkel kasutatakse.

Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi körvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.



Akud

Akude körvaldamisel mõelge keskkonna kaitsmisele. Uurige kohalikust omavalitsusest, kuidas akud keskkonaohtulult körvaldada.

Akud				Laadijad / laadimisajad (minutites)							
Kat. #	VDC	Ah	Kaal, kg	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119	DCB413	
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X	X	
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X	X	
DCB497	36	7,5	1,92	X	X	X	X	X	X	150	
DCB496	36	6,0	1,88	X	X	X	X	X	X	120	
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45	X	
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120	X	
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60	X	
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150	X	
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X	X	

ROTACINIS LAZERIS

DCE074R, DCE079R, DCE079G

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Ilgametė patirtis, kruopščius gaminių tobulinimas ir naujovių diegimas leido „DEWALT“ tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partnerių.

Techniniai duomenys

		DCE074R	DCE079R	DCE079G
Įtampa	V (NS)	18	18	18
Tipas		1	1	1
Lazerio galia	mW	< 1	< 1	< 1
Lazerio klasė		2	2	2
Bangos ilgis	nm	630–680	630–680	515–530 630–680
Apsukos	aps./min.	150, 300, 600, 1 200	150, 300, 600, 1 200	150, 300, 600, 1 200
Matomumo diapazonas patalpoje	m (skersmuo)	45	60	80
Diapazonas su detektoriumi	m (skersmuo)	450	600	600
Išlyginimo tikslumas		± 3 mm per 30 m	± 1,5 mm per 30 m	± 1,5 mm per 30 m
Išsilyginimo diapazonas	°	± 5	± 5	± 5
Veikimo temperatūra	°C	Nuo –5 °C iki 50 °C 50 °C	50 °C	Nuo –5 °C iki 50 °C
Sandėliavimo temperatūra		Nuo –20 °C iki 70 °C	Nuo –20 °C iki 70 °C	–20 °C 70 °C
Lizdo sriegis	TPI	5/8 col.-11	5/8 col.-11	5/8 col.-11
Švaris (be akumuliatoriaus)	kg	4,5	4,5	4,5

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

PAVOJUS! Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba rimtais susižalojoti.

ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižaloti.

ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.

PASTABA. Nurodo su sužalojimu nesusijusią situaciją, kurios neišvengus galima padaryti materialinės žalos.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Lazerių saugos instrukcijos



ISPĖJIMAS! Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas.

Jei bus nesilaikoma visų toliau pateiktų instrukcijų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

ІШАУГОКИТЕ ШІАС INSTRUKCIJAS

- Nenaudokite lazerio sprogiijoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Naudokite lazerį tik su specialiai jam skirtais akumulatoriais.** Naudojant kitus akumulatorius, kils gaisro pavojus.
- Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamoje vietoje.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazeriai kelia pavojų.
- Naudokite tik jūsų modelio gamintojo rekomenduojamus priedus.** Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
- Įrankio priežiūrą PRIVALO atlitti tik kvalifikuoti remonto specialistai. Jei remonto, bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti.** Informacijos apie artimiausio įgaliojoto „DEWALT“ remonto agento adresą rasite įgaliojyjų „DEWALT“ remonto agentų sąraše, šio vadovo nugarėlėje. Taip pat galite apsilankytis interneto svetainėje www.2helpU.com.
- Nenaudokite optinių įrankių, pvz., teleskopų ar teodolitų, norédami pamatyti lazerio spindulį.** Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio tokią padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netyčia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį.** Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindėti lazerio spindulį ir nukreipti į ją kieno nors akis.** Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenaudojamą lazerį reikia išjungti.** Palikus išjungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
- Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu.** Kitaip galima sunkiai susižaloti akis.
- Nenuimkite ir negadinkite įspėjamųjų etikečių.** Pašalinus etiketes, naudojatas arba kiti asmenys gali netyčia gauti spinduliuotės dozė.
- Padėkite lazerį ant lygaus paviršiaus.** Nukritej lazeris gali būti rimtais apgadintas arba ką nors sužaloti.

- Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvu drabužiu arba papuošalių. Susirūškite ilgus plaukus. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus. Ventiliacijos angos dažnai dengia judančias dalis, reikėtų jų neliesti.**

! ISPĖJIMAS! Naudodami čia nenurodytus valdymo elementus arba reguliatorius, taip pat – atlikdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spinduliuotęs dozę.

! ISPĖJIMAS! NEARDYKITE LAZERIO. Viduje nėra dalių, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti pats naudotojas. Išardžius lazerį, anuliuojamos visos gaminio garantijos. Jokiais būdais nemodifikuokite gaminio. Modifikavus įrankį, galima gauti pavojingą spinduliuotęs dozę.

! ISPĖJIMAS! Gaisro pavojus! Venkite išimto akumuliatoriaus kontaktų trumpojo jungimo.

Papildomos lazerių saugos instrukcijos

- Šis lazeris atitinka 2 klasę pagal IEC/EN 60825 - 1:2014. Nekeiskite lazerio diodo kito tipo įtaisu. Apgadintą lazerį atiduokite remontuoti įgaliojamas remonto agentui.
- Nenaudokite lazerio jokiais kitaip nei lazerio linijoms projektuoti.
- Akių apšvita 2 klasės lazerio spinduliu laikoma saugia iki 0,25 sekundės. Akių vokų (mirkėjimo) refleksas paprastai užtikrina pakankamą apsaugą.
- Niekada sajmoningai nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
- Nenaudokite optinių įrankių, norédami pamatyti lazerio spindulį.
- Nenustatykite įrankio tokioje padėtyje, kur lazerio spindulys galėtų šviesti į asmenį galvos aukštyn.
- Neleiskite vaikams liesti lazerio.


Liekamieji pavojai

Naudojant šį įrenginį, galimi tokie pavojai:

- susižalojimai žiūrint į lazerio spindulį.

Ant įrankio pateikiamas etiketės

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:

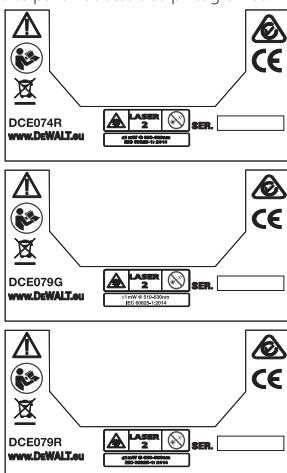

Prieš naudojimą perskaitykite šį naudotojo vadovą.



Ispėjimas dėl lazerio.



Nežiūrėkite į lazerio spindulį.

Datos kodo vieta

Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2016 XX XX

Pagaminimo metai

Svarbios saugos instrukcijos visiems akumuliatoriams

Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai nurodykite katalogo numerį ir įtampą. Žr. šio vadovo pabaigoje pateikiamą lentelę, kur rasite informacijos apie įkroviklių ir akumuliatorių suderinamumą.

Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nebūna visiškai įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių iš įkroviklio, perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas. Po to atlikite nurodytas įkrovimo procedūras.

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

AKUMULIATORIAI IR MAITINIMAS

- Šiame „DEWALT“ rotaciiniame lazeryje galima naudoti visus „DEWALT“ 18 V ličio jonyų akumuliatorius, tačiau jis geriausiai apsaugotas nuo pažeidimų krentant, kai naudojamas su tokiais akumuliatoriais: visais 1,5 Ah ir 2 Ah „DEWALT“ 18 V ličio jonyų akumuliatoriais.
- Žr. šio vadovo pabaigoje pateikiamą lentelę, kur rasite informacijos apie įkroviklių ir akumuliatorių suderinamumą.
- Žr. akumuliatoriaus saugos vadovą, kur rasite saugos instrukcijas.

AKUMULIATORIŲ ĮDĖJIMAS / IŠĒMIMAS IR ĮKROVIMAS

Kaip įdėti akumuliatorių (A pav.)

18 V „DeWALT“ akumuliatorius:

- Įdėkite 18 V „DeWALT“ akumuliatorių kaip parodyta A pav.
- Nuspauskite akumuliatorius atleidimo mygtuką **14**, įrengtą ant akumuliatoriaus.
- Tvirtai užstumkite akumuliatorių ant kreiptuvo.
- Atleiskite akumuliatorius atleidimo mygtuką, įrengtą ant akumuliatoriaus.

Kaip išimti akumuliatorių

- Nuspauskite akumuliatorius atleidimo mygtuką, įrengtą ant akumuliatoriaus.
- Nutraukite akumuliatorių nuo kreiptuvo.

- Atleiskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką, įrengtą ant akumulatoriaus.
- Norėdami įkrauti akumulatorių, prijunkite jį prie įkroviklio, kai aprašyta **Akumulatoriaus saugos vadove**.

! ISPĖJIMAS! Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištekėti skysto ir sužaloti arba sukelti gaisrą. Siekdami sumažinti šį pavoją, žr. **akumulatoriaus saugos vadovą**, kur rasite saugos instrukciją.

Sandeliavimo rekomendacijos

- Geriausia sandeliuoti vésioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių Saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos arba šalčio.
- Ilgas sandeliavimas nekenkia nei akumulatoriui, nei įkrovikliui. Juos tinkamomis sąlygomis galima sandeliuoti bent 5 metus.

ĮSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS, KAD GALĒTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE

Įkrovikliai

Jūsų įrankiui tinka „DeWALT“ 18 V įkroviklis. Prieš pradédami naudoti įkroviklį, būtinai perskaitykite visas saugos instrukcijas. Žr. šio vadovo pabaigoje pateikiamą lentelę, kur rasite informacijos apie įkroviklių ir akumulatorių suderinamumą.

! ISPĖJIMAS!

- NEBANDYKITE įkrauti akumulatoriaus kitais įkrovikliais, išskyrus paminėtuosius šiame vadove.** Įkroviklis ir akumulatorius specialiai suprojektuoti tikti vienas kitam.
- Atidžiai vadovaukitės visais akumulatoriaus etiketėje, pakuočėje bei **Akumulatoriaus saugos vadove** pateiktais įspėjimais bei nurodymais.

Asmens sauga

- Naudodami lazerį, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite įrankio pavareg arba apsaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Akimirkų nukreipus dėmesį, dirbant su lazeriu galima sunkiai susižaloti.
- Dirbdami statybvetėje, dévėkite atitinkamas asmenines apsaugos priemones, išskaitant akių apsaugos priemones.

Įrankio naudojimas ir priežiūra

- Jei jungikliu nepavyksta įjungti ar išjungti įrankio, šiuo naudotis negalima.** Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jį būtina pataisyti.
- Nenaudojamas lazerius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite šio lazerio naudoti žmonėms, nesusipažinusieiams su lazeriu arba šiuo vadovu.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazerinių gaminiai kelia pavojų.
- Naudokite tik jūsų modelio gamintojo rekomenduojamus piedus.** Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu įrankiu, gali kelti pavoją, jei bus naudojami su kitu.

Priežiūra

- Jūsų lazerio priežiūros darbus turi atliki tik kvalifikotas remonto specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis.** Taip bus palaikoma lazerio eksploatacijos sauga.

Apašymas

! ISPĖJIMAS! Niekada nemodifiukuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitai patirti turinę žalą arba susižaloti.

Lazeris (A–D pav.)

- Maitinimo mygtukas
- Režimo mygtukas
- Apsukų mygtukas (aps./min.)
- Skleidimo režimo mygtukas
- Ašies pasirinkimo mygtukas
- Krypties mygtukas
- Aukštumo mygtukas
- Režimo „Hi“ šviesos diodas
- Maitinimo šviesos diodas
- Nuolydžio režimas (pokrypis)
- Nuolydžio režimas (tiesiai)
- Y ašies šviesos diodas
- X ašies šviesos diodas
- Akumulatoriaus atleidimo mygtukas
- Trikojo adapteris
- Vertikalusis režimas
- Horizontalusis režimas

Nuotolinio valdymo pultelis (E pav.)

- Skleidimo režimo mygtukas (nuotolinio valdymo pultelis)
- Apsukų mygtukas (nuotolinio valdymo pultelis)
- Ašies pasirinkimo mygtukas (nuotolinio valdymo pultelis)
- Režimo mygtukas (nuotolinio valdymo pultelis)
- Mygtukas „aukštyn“ / „prieš laikrodžio rodykle“
- Mygtukas „žemyn“ / „pagal laikrodžio rodykle“

Naudojimo paskirtis

Rotacinis lazeris DCE074R / DCE079R / DCE079G suprojektuotas projektuoti lazerio spindulio linijas profesionalų darbu palengvinti. Ši įrankių galima naudoti patalpoje ir lauke, kur reikia išlyginti horizontaliai ir vertikaliai. Be to, įrankis gali projektuoti stacionarų lazerio taškelį, kurį galima nukreipti rankiniu būdu ir taip suformuoti arba perkelti žymą. Pritaikymo sritys yvairios: nuo kabamųjų lubų ir pertvarų įrengimo iki pamatų išlyginimo ir denių statybos.

NENAUDOKITE drėgnoje aplinkoje arba šalia liepsniųjų skystų ar dujų.

Šis lazeris – profesionalams skirtas įrankis. **NELEISKITE** vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankių naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prizūrėti.

- Šis gaminys neskirtas naudoti menkesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (išskaitant vaikus) arba asmenims, kurie trūksta patirties, žinių arba išgudžių, nebent juos prižiūrėtų už ju saugą atsakingas asmuo. Vai kai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS

! ISPĖJIMAS! Nenustatykite lazerio tokoje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Žiūrint į lazerio spindulį, galima rūmtai pažeisti akis.

Lazerio nustatymas

Lazeris palengvina jvairius sąrankos darbus, jis naudingas jvairose srityse.

Galutės pasukimas rankiniu būdu

Aplink lazerio rotacinię galutę sumontuotas iš lydinio pagamintas apsauginis narvas, kurio paskirtis – apsaugoti nuo atsitiktinių pažeidimų ekspluatuojant įrenginį statybvetėje. Spindulį galima nukreipti (žymai suformuoti arba perkelti) vieną kartą paspaudžiant skeleidimo mygtuką ir po to spaudinėjant mygtukus „pagal laikrodžio rodykle“ / „prieš laikrodžio rodykle“.

Tvirtinimas prie sienos (C, M pav.)

Sieninis laikiklis naudojamas lazerui prie sieninių bėgelių tvirtinti, siekiant palengvinti kabamujų lubų montavimą ir kitus specializuotus išlyginimo darbus.

! ATSARGIAI! Prieš tvirtinant lazerinį nivelyrą prie sieninių bėgelių arba lubinio kampainio, reikia užtikrinti, kad bėgeliai arba kampainės būtų gerai pritvirtinti.

- Sumontuokite lazerį ant montavimo pagrindo **37** ir sulygiuokite 5/8 col.-11 srieginę angą, esančią ant trikojo adapterio (**15**, C pav.), pritvirtinti prie lazerio apatinės dalies, su anga **39** montavimo pagrinde. Pasukite montavimo rankenelę **40**, kad užfiksotumėte lazerį.
- Atsukę į save sieninio laikiklio matavimo skalę **41**, atlaisvinkite sieninio laikiklio veržiklio užrakinimo rankenelę **42**, kad atidarytumėte veržiklio žiaunas.
- Nustatykite veržiklio žiaunas ant sieninių bėgelių arba lubinio kampainio ir priveržkite sieninio laikiklio veržiklio užrakinimo rankenelę **42**, kad uždarytumėte veržiklio žiaunas ant bėgelių. Prieš tėsdami įsitikinkite, kad sieninio laikiklio veržiklio užrakinimo rankenelė gerai priveržta.

! ATSARGIAI! Papildomai prie sieninio laikiklio veržiklio užrakinimo rankenelės naudokite lubinę vielę kabyklą ar pan., kad prilaikytumėte lazerinį nivelyrą, kai montuose at sienos. Prakiškite vielą pro lazerinio nivelyro rankeną. NEKIŠKITE vielos pro apsauginį metalinį narvą. Be to, galima naudoti sraigutis ir jais pritvirtinti sieninį laikiklį tiesiogiai prie sienos (rezervinis planas). Angos sraigtamams **43** įrengtos sieninio laikiklio viršuje.

- Pagrindo išlyginimo rankenelė **44** apytiksliai išlyginkite prietaisą nuo sienos.
- Lazerį galima sureguliuoti aukštyn ir žemyn į darbui pageidaujamą poslinkio aukštį. Norėdami pakeisti aukštį, atlaisvinkite užrakinimo rankenelę **45**, esančią sieninio laikiklio kairėje.
- Pasukite reguliavimo rankenelę **46**, esančią dešiniau nuo sieninio laikiklio, kad perkelتمete lazerį vienu lygiu aukštyn arba žemyn į savo pageidaujamą aukštį. Naudodamai sieninio laikiklio matavimo skalę **41**, patikslinkite savo žymą.

PASTABA. Gali būti naudinga įjungti maitinimą ir pasukite

rotacinię galutę, kad ji nustatytu tašką ant vienos iš lazerio skalių „DEWALT“ tikslinė kortelė pažymėta ties 38 mm, taigi, lengviausia turbūt bus nustatyti lazerio poslinkį į 38 mm žemiau bėgelių.

- Nustatę lazerį pageidaujamame aukštyste, priveržkite užrakinimo rankenelę **45**, kad jis liktų šioje padėtyje.

Tvirtinimas ant trikojo (C pav.)

- Saugiai pastatykite trikojį ir nustatykite į pageidaujamą aukštyst.
- Užtikrinkite, kad trikojo viršutinė dalis būtų apytiksliai lygi. Lazeris galés išsiliginti tik jei trikojo viršutinė dalis bus nukrypusi $\pm 5^\circ$ nuo lygios plokštumos. Jei lazeris bus pernelyg nukrypęs nuo lygios plokštumos, pasiekęs išsiliginimo diapazoną ribas jis supypsės. Lazeris nebus sugadintas, tačiau tokiu atveju jis veiks „neišlygintas“.
- Pritvirtinkite lazerį prie trikojo, prijungdami prie lazerio korpuso trikojo adapterį **15**, kaip parodyta C pav. Adapterį galima pritvirtinti prie apatinės dalies, norint naudotis horizontaliuoju režimu (**17** arba prie šono, norint naudotis statmenuoju režimu **16**). Uždékite bloką ant trikojo ir įsukite trikojo srieginę rankenelę į lizdinį trikojo adapterio sriegį.
- PASTABA.** Įsitinkinkite, kad jūsų naudojamas trikojis turi 5/8 col.-11 sraigą: tokiu atveju sumontuosite saugiai.
- Ijunkite lazerį ir pagal poreikį sureguliuokite sukimosi greitį ir valdymo elementus.

Tvirtinimas prie grindų (D pav.)

Lazerinį nivelyrą galima pritvirtinti tiesiai prie grindų ir tuo ten projektuoti horizontalią arba vertikalią liniją, pvz., sienų rémams įrengti.

- Pastatykite lazerį ant santykinių glotnaus ir lygaus pagrindo tokioje vietoje, kur jo niekas neužkabintų.
- Nustatykite lazerį į horizontalios **17** arba vertikalias **16** linijos projektavimo režimą.
- Ijunkite lazerį ir pagal poreikį sureguliuokite sukimosi greitį ir valdymo elementus.

PASTABA. Lazerį lengviau pritvirtinti sienų įrengimo darbams vykdyti, jei sukimosi greitis būna 0 aps./min. ir lazeriu su kontrolinėmis žymomis sulgyvoti naudojamas nuotolinio valdymo pultelis. Naudodamas nuotolinio valdymo pulteli, lazerį gali nustatyti vienas asmuo.

NAUDΟJIMAS

! ISPĖJIMAS! Nenustatykite lazerio tokoje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Žiūrint į lazerio spindulį, galima rūmtai pažeisti akis.

Naudojimo instrukcijos

! ISPĖJIMAS! Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir taisykių.

- Siekdamai pailginti akumulatoriaus vieno ciklo veikimo trukmę, nenaudojamat lazerį išjunkite.
- Siekdamai užtikrinti darbų tikslumą, dažnai tikrinkite lazerio kalibravotę. Žr. skirsnyje **Kalibravotės patikra vieteje**, pateikiama skirsnyje **Lazerio techninė priežiūra**.

- Prieš pradėdami naudoti lazerį, pasirūpinkite, kad įrankis būty nustatytas ant santykinių glotnaus ir tvirtos pagrindo.
- Visada žymėkite lazerio linijos arba taško centrą. Jei kaskart žymėsite skirtingas spindulio vietas, jūsų matavimuiose atsisra kladū.
- Siekdami padidinti darbinį atstumą ir tikslumą, nustatykite lazerį darbinės zonos viduryje.
- Tvirtindami lazerį prie trikėjo arba sienos, pasirūpinkite sumontavimo sauga.
- Dirbant patalpoje, létai besiskaitant galutę generuos regimai ryškesnę liniją, o greitai besiskaitant: regimai storesnę liniją.
- Siekdami pagerinti spindulio matomumą, dėvėkite lazerio spindulio matomumą gerinančius akinius ir (arba) naudokite tikslinę lazerio kortelę, kad būtų lengviau aptikti spindulį.
- Ekstremalus temperatūros pokyčiai gali lemти pastatų konstrukcijų, metalinių trikėjų, įrangos ir pan. poslinkius, dėl ko gali nukentėti tikslumas. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą.
- Dirbdami su „DeWALT“ skaitmeniniu lazerio detektoriumi, nustatykite didžiausias lazerio apskakš.
- Jei lazeris nukrito arba buvo smarkiai sutrenktas, prieš tēsdami lazerio eksploataciją paprašykite, kad jo kalibravimo sistemą patirkintų kvalifikuoto serviso centro specialistas.

Lazerio valdymo skydelis (B pav.)

Lazeris iš esmės valdomas maitinimo mygtuku ①, režimo mygtuku ②, apskukų mygtuku ③ ir skleidimo režimo mygtuku ④. Šios funkcijos modifikuojamos ašies pasirinkimo mygtuku ⑤ (tik DCE079R/G) ir dvielem krypties / aukštumo reguliavimo mygtukais (⑥, ⑦). Krypties / aukštumo reguliavimo mygtukais valdoma lazerio galutės sukimosi kryptis ir reguliuojamas spindulio aukštumas, kai įrenginys veikia nuolydžio režimu. Valdymo skydelyje yra keturi šviesos diodų indikatoriai: maitinimo ⑨, X ašies išlyginimo ⑬ (tik DCE079R/G), Y ašies išlyginimo ⑫ (tik DCE079R/G) ir režimo „Hi“ (antidreifavimo) ⑧.

Lazerio įjungimas (A, B pav.)

- Prijunkite visiškai įkrautą 18 V akumuliatorių, kaip parodyta A pav.
- Švelniai paspauskite maitinimo mygtuką ①, kad įjungtumėte lazerio maitinimą.
 - Įjunginėjant maitinimo šviesos diodų indikatorius ⑨ ir įrenginys išsilygina. Įrenginiui išsilyginus, spindulys suskasi 600 aps./min. greičiu pagal laikrodžio rodyklę (numatytoji nuostata).
 - Įjungus įrenginį, automatiškai aktyvinamas išsilyginimo režimas.
 - Po 10 sek. automatiškai aktyvinamas režimas „Hi“ (antidreifavimas). Kai režimas aktyvus, šviečia šviesos diodas ⑧.
 - Paspauskite greičio / sukimosi mygtuką ③, kad pakoreguotumėte apskakš. Kryptį galima pakeisti mygtukais ⑥ ir ⑦.
 - Galima nustatyti įrenginį skleisti spindulį 0°, 15°, 45° arba 90° laipsnių režimu: tai atliekama mygtuku ④.

Lazerio išjungimas

Paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, kad išjungtumėte lazerį. Maitinimo šviesos diodų indikatorius išsijungia.

Lazerio valdymo skydelio mygtukai (B, J pav.)

Maitinimo mygtukas

Norint visiškai išjungti lazerį, reikia valdymo skydelyje paspausti maitinimo mygtuką ir palaikyti 3 sek. Lazeris automatiškai išsijungia, jei būna paliekamas veikti miego režimu 8 valandas.

PASTABA. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte lazerį veikti miego režimu. Miego režimu išjungiamos visos lazerio funkcijos, išskyrus periodinį maitinimo šviesos diodo mîrksėjimą lazerio valdymo skydelyje. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką dar kartą, kad „pažadintumėte“ lazerį.

Greičio / sukimosi mygtukas

Greičio mygtukas ③ naudojamas lazerio spindulio apskakš reguliavoti. Galima rinktis iš 4 išankstinių nuostatų. Kaskart spaudžiant greičio / apskukų mygtuką, parenkama kita iš 4 apskukų nuostatų, o baigus ciklą grįztama prie pirmosios nuostatos.

PASTABA. Greičio / apskukų mygtukas atlieka tą pačią funkciją kaip ir nuotolinio valdymo pultelio greičio / apskukų mygtukas.

Skleidimo režimo mygtukas

Skleidimo režimo mygtukas ④ naudojamas nustatyti lazerio galutę sukiosint pirmyn-atgal, suformuojant trumpą ir šviesią lazerio liniją. Ši linija būna gerokai ryškesnė ir geriau matoma nei sukantis visą ratą.

Kaip naudotis skleidimo režimu:

- Norédami įjungti skleidimo režimą, paspauskite ir atleiskite skleidimo režimo mygtuką ④. Norédami ciklu keisti skleidimo kampus, spaudinékite mygtuką, kol pasieksite pageidaujamą kampą. Norédami pakeisti kampą, pakartokite šią seką.
- Skleidimo zonos kryptį galima valdyti lazerio valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pultelio rodyklėmis mygtukais (⑥, ⑦).

Nuolydžio režimo mygtukas

- Norédami aktyvinti nuolydžio režimą, paspauskite lazerio klaviatūros nuolydžio režimo mygtuką ②.
- Norédami grižti į išsilyginimo režimą ir vėl įjungti visiško išsilyginimo funkciją, dar kartą paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką ②.

Nuolydžio krypties nustatymas

Aktyvinus nuolydžio režimą, įrenginys automatiškai įjungia X ašį. Tai operatoriui suteikia galimybę nustatyti lazerio nuolydį X ašies kryptimi, kaip nurodo ant narvo pateiktai taikiniai.

Lazerio valdymo skydelyje pateikiamas šviesos diodų indikatorius (B pav., ⑩, ⑪) nurodo pasirinktą nuolydžio kryptį. Pasirinkta ašį indikuoją šviesos diodai ⑫, ⑬.

Tik DCE079R/G: tam tikrais atvejais gali reikėti Y ašyje padaryti lazerio spindulio nuolydį. Nuolydžio režimo kryptį galima keisti pirmyn-atgal tarp Y ir X ašių, klaviatūroje paspaudžiant X-Y ašies mygtuką **5**.

Nuolydžio apimties nustatymas

Aktyvinus nuolydžio režimą ir pageidaujamą ašį, nuolydžio apimtį galima nustatyti taip:

- Lazerio valdymo skydelio rodykliai mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ (B, **6**, **7** pav.) pakreipkite rotaciniu lazerio galvutę aukštyn arba žemyn.

Rodyklių mygtukai (J pav.)

Rodyklių mygtukai (**6**, **7**) naudojami įvairioms funkcijoms vykdysti, atsižvelgiant į lazerio veikimo režimą.

Išsiliginimo horizontaliuoju režimu: rodyklių mygtukai leidžia nustatyti besisukančio arba skleidimo režimu veikiančio lazerio spindulio sukimosi kryptį pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Išsiliginimo vertikaliuoju režimu: rodyklių mygtukais lazerio spindulys perkeliamas kairėn arba dešinėn.

Nuolydžio režimu: rodyklių mygtukai naudojami lazerio galvutei pakreipti.

Prietaiso aukštčio perspėjimas

DCE074R ir DCE079R/G turi įtaisytają pavojaus signalo funkciją, perspėjančią operatorių, jei išsiliginės įrenginys pajudinamas. Lazeris tokiu atveju nustoja suktis, ima mirksėti valdymo skydelio šviesos diodų indikatorius ir pasigirsta pypselėjimas.

Kaip atkurti lazerį nepertraukiamam naudojimui

- Maitinimo mygtuku, esančiu lazerio valdymo skydelijoje, išjunkite iš vėl įjunkite įrenginį.

PASTABA. Būtinai patirkinkite lazerio sąranką, jei sužadinamas prietaiso aukštčio perspėjimas (režimas „Hi“).

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas (B, E pav.) (DCE079R/G)

Nuotolinio valdymo pulteliu per atstumą vienas asmuo gali valdyti ir nustatyti lazerį. Nuotolinio valdymo pultelis turi maitinimo / nuolydžio režimo mygtuką **21**, du rodyklių mygtukus (sukimosi kryptis ir pokrypilio kampas) (**22**, **23**) skleidimo kampo nustatymo mygtuką **18**, greičio mygtuką **19** ir ašies pasirinkimo mygtuką **20**. Šviesos diodas nurodo, kad siunčiamas signalas.

Nuotolinio valdymo pultelis: režimo mygtukas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio režimo mygtuką **18**, kad perjungtumėte lazerį į skleidimo režimą. Skleidimo režimu išjungiamos visos lazerio funkcijos, išskyrus periodinį maitinimo šviesos diodo **9** mirksėjimą lazerio valdymo skydelijoje.

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką dar kartą, kad „pažadintumėte“ lazerį.

PASTABA. Norédami visiskai išjungti lazerį, paspauskite maitinimo mygtuką, esantį lazerio valdymo skydelijoje. Lazeris išsijungs automatiškai, jei paliksite jį veikti miego režimu 8 valandas.

Nuotolinio valdymo pultelis: režimo mygtukai

Išjungtas rotacinis lazeris pagal numatytają parinktį nustato 360° sukimąsi pagal laikrodžio rodyklę 600 aps./min. greičiu. Sukimosi greitį galima keisti, apskuk mygtuku **19** pasirenkant vieną iš apskuk nuostatų.

Nuotolinio valdymo pultelis: nuolydžio režimo mygtukas (B, E pav.)

Norédami aktyvinti nuolydžio režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio režimo mygtuką **21**. Norédami grižti į išsiliginimo režimą ir vėl įjungti visiško išsiliginimo funkciją, dar kartą paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką **21**.

Nuolydžio krypties nustatymas:

Aktyvinus nuolydžio režimą, įrenginys automatiškai įjungia X ašį. Tai operatoriui suteikia galimybę nustatyti lazerio nuolydį X ašies kryptimi, kaip nurodo ant narvo pateikti „taikiniai“.

Tam tikrais atvejais gali reikėti Y ašyje padaryti lazerio spindulio nuolydį. Nuolydžio režimo kryptį galima keisti pirmyn-atgal tarp Y ir X ašių, paspaudžiant X-Y ašies mygtuką **20**.

Lazerio valdymo skydeliye pateikiamas šviesos diodų indikatorius (B pav., **10**, **11**) nurodo pasirinktą nuolydžio kryptį. Pasirinktą ašį indikuoją šviesos diodai **12**, **13**.

Nuolydžio apimties nustatymas:

Aktyvinus nuolydžio režimą ir pageidaujamą ašį, nuolydžio apimtį galima nustatyti taip:

- Nuotolinio valdymo pultelio rodyklių mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ (E pav.: (**22**, **23**) pakreipkite rotaciniu lazerio galvutę aukštyn arba žemyn.

Nuotolinio valdymo pultelis:

rodyklių mygtukai

Rodyklių mygtukai (**22**, **23**) naudojami įvairioms funkcijoms vykdysti, atsižvelgiant į lazerio veikimo režimą.

Išsiliginimo horizontaliuoju režimu:

- Rodyklėmis „aukštyn“ ir „žemyn“ (**23**) galima pakoreguoti skleidimo režimo lazerio liniją.
- Rodyklėmis „kairėn“ ir „dešinėn“ (**22**) skleidimo arba nukreipimo režimu (0 aps./min.) galima pakoreguoti lazerio spindulio kryptį.

Išsiliginimo vertikaliuoju režimu:

- Rodyklių mygtukais (**22**, **23**) galima pakoreguoti lazerio linijos padėtį skleidimo režimui ir perkelti lazerio spindulį kairėn arba dešinėn.

Nuolydžio režimu:

- Rodyklių mygtukais (**22**, **23**) galima pakreipti apsauginiame narve esančią lazerio galvutę aukštyn arba žemyn X ir Y kryptimis.

Nuotolinio valdymo pultelis:

greičio / sukimosi mygtukas

Greičio / sukimosi mygtukas **19** naudojamas lazerio spinduliu reguliuoti. Galima rinktis iš 4 išankstinių apskuk nuostatų.

PASTABA. Greičio / apskukų mygtukas atlieka tą pačią funkciją kaip ir lazerio valdymo skydelio greičio / apskukų mygtukas.

Nuotolinio valdymo pultelis: skleidimo

režimo mygtukas



Skleidimo režimo mygtukas **18** naudojamas nustatyti lazerio galvutę sukiotis pirmyn-atgal, suformuojant trumpą ir šviesią lazerio liniją. Ši linija būna gerokai ryškesnė ir geriau matoma nei sukantis visą ratą.

Kaip naudotis skleidimo režimu:

- Norédami ijjungti skleidimo režimą, paspauskite ir atleiskite skleidimo režimo mygtuką. Norédami užverti skleidimo režimą, paspauskite ir atleiskite mygtuką dar kartą.
- Skleidimo zonas dydį ir kryptį galima valdyti lazerio valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pultelio rodyklių mygtukais. Išsamesnį aprašą rasite čia: *Lazerio valdymo skydelio mygtukai > Rodyklių mygtukai*.

LAZERIO PRIEDAI

! ISPĖJIMAS! Kadangi su šiuo gaminiu nebuvo bandomi kiti nei „DEWALT“ priedai, juos su šiuo įrankiu naudoti pavojinga. Siekiant sumažinti sužeidimo pavoją, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Jei reikia pagalbos priedui rasti, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.DEWALT.com

Lazerio spindulio matomumą gerinantys akiniai (F pav.)

Šie akiniai raudonais lėšiais pagerina lazerio spindulio matomumą esant itin ryškiam apšvetimui arba dideliu atstumu, kai lazeris naudojamas patalpoje. Norint ekspluatuoti lazerį, šie akiniai nebūtini.

! PAVOJUS! Siekdamis sumažinti rimto susižalojimo pavoją, niekada nežiurkite tiesiai į lazerio spindulį (su šiais akiniais ar be jų).

! ATSARGIAI! Tai nėra patvirtinti apsauginiai akiniai ir jų nederėtu nešioti dirbant su kitaip įrankiais. Šie akiniai neapsaugo jūsų akijų nuo lazerio spindulio.

Skaitmeninis lazerio detektorius: DW0743R (raudonas spindulys) ir DW0743G (žalias spindulys) (H, I pav.)

Kai kuriuose lazerio komplektuose yra „DEWALT“ skaitmeninis lazerio detektorius. „DEWALT“ skaitmeninis lazerio detektorius leidžia šviesioje aplinkoje arba dideliu atstumu aptiki rotacinių lazerinių nivelyrų skleidžiamą lazerio spindulį. Detektorius galima naudoti patalpoje arba lauke, kai sunku ižiūrėti lazerio spindulį. Detektorius neskiertas naudoti su nerotacinių lazerinių nivelyrais, tačiau jis dera su daugeliu rotacinių raudonojo (DW0743R) ir žaliojo (DW0743G) spinduliu lazerinių nivelyrų. Jis galima nustatyti indikuoti spindulio vietą iki artimiausio 3 mm arba artimiausio 1 mm žingsnelio. Detektorius lazerio spindulio vietai parodyti ekrane **24** rodo vaizdo signalus ir per garsiakalbj **25** skleidžia garso signalus.

„DEWALT“ skaitmeninį lazerio detektorių galima naudoti su detektoriaus veržikliu arba be jo. Naudojant su veržikliu, detektorių galima nustatyti ant lygio strypo, išlyginimo stulpelio, statramscio arba stulpo.

Maitinimo elementai (H pav.)

Skaitmeninį lazerio detektorių maitina 9 V maitinimo elementas. Norédami jįdėti pateiktą maitinimo elementą, pakelkite maitinimo elemento skyrelį dangtelį **30**. Idékite 9 V maitinimo elementą į skyrelį, sulygiuodami maitinimo elementą kaip parodyta.

Detektoriaus valdymo elementai (I pav.)

Detektorius valdomas maitinimo mygtuku **26** ir tikslumo režimo mygtuku **27**.

Paspaudus maitinimo mygtuką, detektorius ijjungiamas. Ekrano viršuje rodoma tikslumo **27** ir garsumo **28** pikrogramas.

Siekdamis sumažinti signalo, kurį detektorius skleidžia aptikęs lazerio spindulį, garsumą, paspauskite mygtuką dar kartą: išnyks vienas iš pusapskritimių, pateikiamu šalia garso signalo pikrogramas. Norédami išjungti garsinį signalą, paspauskite mygtuką trečią kartą: garsumo pikrograma išnyks. „DEWALT“ skaitmeninis lazerio detektorius taip pat turi automatinio išsijungimo funkciją. Jei rotacinio lazerio spindulys nepataiko į spindulio aptikimo langelį arba jei nepaspaudžiamas joks mygtukas, po maždaug 30 minučių detektorius išsijungia.

Kai detektorius ižungtas, ekrano viršuje pateikiama tikslumo režimo pikrograma. Rodoma ± 1 mm tikslumo režimo pikrograma **53** arba ± 3 mm tikslumo režimo pikrograma **54**.

Jei rodoma ± 1 mm tikslumo režimo pikrograma, vadinasi, detektorius duoda signalą „lygyje“ ir lazerio spindulys yra tiksliai reikiamame lygyje (ne daugiau nei 1 mm virš arba žemiau jo). Jei rodoma 3 mm tikslumo režimo pikrograma, vadinasi, detektorius duoda signalą „lygyje“ ir lazerio spindulys yra tiksliai reikiamame lygyje (ne daugiau nei 3 mm virš arba žemiau jo). Norédami pakeisti tikslumo režimą, vieną kartą paspauskite tikslumo režimo mygtuką **27**.

Detektoriaus valdymas (I pav.)

- Nustatykite rotacinių lazerių pagal gamintojo nurodymus. Įjunkite lazerį ir įsitinkinkite, kad jis sukas ir skleidžia lazerio spindulį. **PASTABA.** Šis detektorius suprojektuotas naudoti tik su rotaciiniais lazeriais. Detektorius neveiks su stacionarus spinduliu lazeriniais nivelyrais.
- Įjunkite detektorių, paspaudami maitinimo / garsumo mygtuką **26**.
- Pagal poreikį nustatykite garsumą, kaip aprašyta skirsnyste *Detektoriaus valdymo elementai*.
- Nustatykite detektorių taip, kad jo lanelis **24** būty nukreiptas į rotacinių lazerių. Atitinkamo spindulio zonoje perkelkite detektorių aukštyn arba žemyn, kad jis sucentruotumėte. Informacijos apie ekrano indikatorius ir garsinio signalo indikatorius rasite lentelėje *Indikatoriai*.
- Žymėjimo įrankiomis **29** tiksliai pažymėkite lazerio spindulio vietą.

INDIKATORIAI				
	Virš lygio	Šiek tiek virš lygio	Lygyje	Šiek tiek žemiau lygio
garsinių signalai	greitas pypselėjimas	greitas pypselėjimas	nepertraukiamas tonas	pypselėjimas
ekrano pikogramos				

Montavimas ant lygio strypo (K pav.)

Siekdami užfiksuoti detektorių ant lygio strypo, pirmiausia veržiklio gale esančia sriegine rankenėle **31** prijunkite detektorių prie veržiklio 1/4 col.-20. Užslinkyte veržiklio fiksatorius **32** ant lygio strypo bėgelio **33**.

- Nustatykite detektorių reikiamame aukštyste ir pasukite veržiklio rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte veržiklio žiaunas prie lygio strypo, taip pritvirtindami prie šio veržiklį.
- Norėdami pakoreguoti aukštį, šiek tiek atlaisvinkite veržiklį, perstatykite ir vėl priveržkite.

Detektoriaus valymas ir sandėliavimas

- Purvą ir tepalą nuo detektoriaus paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštu nemetaliniu šepeteliu.
- „DeWALT“ skaitmeninis lazerinis detektorius yra nepralaidus vandeniu. Jei numestumėte detektorių į purvą, nesustengusį cementą ar pan., tiesiog nuplaukite laistymo žarna. Nenaudokite aukšto slėgio vandens plovimo įrangos.
- Geriausia sandėliuoti vésioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos arba šalčio.

Detektoriaus priežiūra

Skaitmeniniam lazeriniam detektoriui néra dalų, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas (išskyrus maitinimo elementus). Neardykitė jrenginio. Jei bus mėgjinama gadinti lazerio detektoriui, bus aniliuota bet kokia jrenginio garantija.

Detektoriaus trikčių šalinimas

Detektorius nejsijungia.

- Patapsuskite ir atleiskite maitinimo mygtuką.
- Patirkrinkite, ar maitinimo elementas nustatytas tinkamoje padėtyje.
- Jei detektorius itin šaltas, perneškite į šiltą vietą ir sušildykite.
- Pakeiskite 9 V maitinimo elementą. Ijunkite jrenginį.
- Jei detektorius vis tiek nejsijungia, nugabenkite į „DeWALT“ serвиso centrą.

Detektoriaus garsiakalbis neskleidžia jokio garso.

- Įsitikinkite, kad detektorius išjungtas.
- Paspauskite garsumo mygtuką. Juo garsumas įjungiamas arba išjungiamas.
- Įsitikinkite, kad lazeris išjungtas ir skleidžia spindulį.
- Jei detektorius vis tiek neskleidžia jokio garso, nugabenkite į „DeWALT“ serviiso centrą.

Detektorius nereaguoja į kito lazerinio įrenginio skleidžiamą spindulį.

- „DeWALT“ skaitmeninis lazerio detektorius suprojektuotas veikti tik su rotaciniiais lazeriais.

Detektorius skleidžia toną, tačiau neveikia LCD ekranas.

- Jei detektorius itin šaltas, perneškite į šiltą vietą ir sušildykite.
- Jei detektorius LCD ekranas vis tiek neveikia, nugabenkite į „DeWALT“ serviiso centrą.

Statybinis lygio strypas (L pav.)

PAVOJUS! NIEKADA nenaudokite lygio strypo perkūnijos metu arba šalia kybančių elektros kabelių. Kitaip kas nors gali rimtais susizalojoti arba netgi žūti.

Kai kuriuose lazerinių įrenginių komplektuose pateikiamas lygio strypas. „DeWALT“ lygio strypas sužymėtas matavimo skalėmis (iš abiejų pusiu) ir sudarytas iš teleskopinių sekcijų. Spyruoklinis mygtukas sužadina užraktą, kuris laiko lygio strypą atitinkamame aukštyste.

Lygio strypo priekyje yra nuo apačios prasidedanti matavimo skalė. Vykdydami niveliavimo ir išlyginimo užduotis, naudokite šia iki pat žemės siekiančią matavimo skale.

Lygio strypo galinė dalis suprojektuota matuoti lubų, sijų ir kt. aukštį. Visiškai ištراukite viršutinę lygio strypo dalį, kad mygtukas užfiksuočių ankstesnėje sekcijoje. Traukite sekciją, kol ji užfiksuočių gretimoje sekcijoje arba kol lygio strypas palies lubas arba siją. Aukštis nuskaitomas, kai paskutinė ištراukta sekcija išlenda iš ankstesnių, kaip parodyta L pav.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis DeWALT lazerinis įrenginys skirtas ilgai eksplloatuoti, prireikiant minimalios techninės priežiūros.

Siekiant užtikrinti tinkamą lazerinio įrenginio veikimą, reikia į tinkamai prižiūrėti ir reguliariai valyti.

Lazerio techninė priežiūra

- Tam tikromis sąlygomis amstiklinio lešio gali susikaupti nešvarumų arba šiukslielių. Tai neigiamai veikia spindulio kokybę ir veikimo atstumą. Lešį reikia valyti vandeniu sudrékintu kosmetiniu krapštuku.
- Lankstuijų guminų skydų galima valyti pluošto nepaliekančia (pvz., medvilnine) šluoste. NAUDOKITE TIK VANDENĮ! NENAUDOKITE valiklių ar tirpiklių. Prieš padėdami sandėliuoti, leiskite jrenginiui natūraliai išdžiūti.
- Siekdami palaikyti darbų tikslumą, dažnai tikrinkite lazerio kalibrerotę. Žr. *Kalibrerotės patikra vietoje*.

- Kalibrutės patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti „DEWALT“ serviso centro specialistai. Jūsų „DEWALT“ vienerių metų trukmės priežiūros sutartyje numatytos dvi nemokamos kalibrutės patikros.
- Kai lazeris nenaudojamas, laikykite jį pateiktoje komplekto dėžėje.
- Nedékite jį komplekto dėžę šlapio lazerio. Nusausinkite išorines dalis minkštą, sausa šluoste ir leiskite lazeriui natūraliai išdžiuti.
- Nelaikykite lazerio žemesnėje nei -18°C arba aukštesnėje nei 41°C temperatūroje.

ISPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio dalių niekada nevalykite tirpikliais arba kitaip stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagas. Naudokite tik švelniu muliniu vandeniu sudrékiųtį šluostę. Visuomet saugokite įrenginį nuo bet kokių skystių ir niekada nepanardinkite jokios jo dalies į skystį. Lazeriui valyti niekada nenaudokite suslėgtojo oro.

Kalibrutės patikra vietoje (0, P pav.)

Būtina dažnai darbo vietoje vykdyti kalibrutės patikras. Šiam skirsnynje pateikiama instrukcija, kaip vietoje atlikti paprastas jūsų „DeWALT“ rotacinių lazerio kalibrutės patikras. Kalibrutės patikros vietoje metu lazeris nekalibruojamas. Tai reiškia, kad tokios patikros nepašalinis lazerio išlyginimo horizontaliai ar vertikaliai paklaidų. Vietoj to šios patikros parodys, ar lazeris skleidžia tikslią horizontalią arba vertikalią liniją. Šios patikros nepakeičia profesionalų kalibravimo, kurį atlieka „DeWALT“ serviso centro specialistai.

Ligio kalibrutės patikra (X ašis)

- Pastatykite trikojį tarp dviejų sienų, viena nuo kitos nutolusių bent 15 m atstumu. Nėra labai svarbu, kur konkretiai stovės trikojis.
- Sumontuokite lazerį ant trikojo, kad X ašis būtų nukreipta tiesiai į vieną iš sienų.
- Ijunkite lazerį ir leiskite jam išsilyginti.
- Ant sienų pažymėkite ir išmatuokite taškus A ir B, kaip parodyta P pav.
- Apsukite visą lazerį 180° kampu, kad X ašis būtų nukreipta tiesiai į priešingą sieną.
- Leiskite lazeriui išsilyginti ir ant sienų pažymėkite taškus AA ir BB, kaip parodyta P pav.
- Pagal toliau pateiktą lygtį apskaičiuokite bendrąją paklaidą:

$$\text{Bendroji paklaida} = (\text{AA} - \text{A}) - (\text{BB} - \text{B})$$

- Palyginkite bendrąją paklaidą su leistinais limitais, pateiktais tolesnėje lentelėje.

Atstumas tarp sienų	Leistina paklaida
L = 15 m	3 mm
L = 25 m	5 mm
L = 50 m	10 mm

Ligio kalibrutės patikra (Y ašis)

Pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą, tačiau lazerį prieš tai nustatykite taip, kad Y ašis būtų nukreipta tiesiai į sienas.

Statmenumo paklaidos patikra (Q pav.)

- Atskaitai naudodami standartinį svambala, pažymėkite sienos viršų ir apačią. (Žymėkite sienoje, o ne lubose ar grindyse.)
- Tvirtai pastatykite rotacinių lazerių ant grindų, maždaug 1 m atstumu nuo sienos.
- Ijunkite lazerį ir nukreipkite tašką į žymą sienos apačioje. Tada nuotolinio valdymo pulteliu rodyklėmis „aukštyn“ ir „žemyn“ pasukite tašką aukštyn. Jei taško centras pereina per žymą, esančią sienos viršuje, vadinas, lazeris sukalibruotas tinkamai.

PASTABA. Šią patikrą būtina atlikti su ne žemesne nei auksčiausia siena, su kuria lazeris bus naudojamas.

Aplinkosauga

 Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbtai: tai sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliaučių poreikį. Priduokite elektrinius prietaisus ir akumuliatorius perdirbtai, laikydami vieninių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.



Akumulatoriai

Utilizuokite akumulatorius atsižvelgdami į aplinkosaugą. Vietos savivaldybėje sužinokite, kaip saugiausia utilizuoti akumulatorius.

Akumulatoriai				Iškrovikliai / iškrovimo trukmė (minutėmis)							
Kat. Nr.	V (NS)	Ah	Svoris kg	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119	DCB413	
DCB546	18 / 54	6,0 / 2,0	1,05	270	140	90	60	90	X	X	
DCB547	18 / 54	9,0 / 3,0	1,25	420	220	140	85	140	X	X	
DCB497	36	7,5	1,92	X	X	X	X	X	X	150	
DCB496	36	6,0	1,88	X	X	X	X	X	X	120	
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45	X	
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120	X	
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60	X	
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150	X	
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X	X	

ROTĀCIJAS LĀZERS

DCE074R, DCE079R, DCE079G

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

		DCE074R	DCE079R	DCE079G
Spriegums	V _{DC}	18	18	18
Veids		1	1	1
Lāzera jauda	mW	< 1	< 1	< 1
Lāzera klase		2	2	2
Vilju garums	nm	630 ~ 680	630 ~ 680	515 ~ 530 630 ~ 680
Rotācijas ātrums	apgr./min	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200
Redzamības diapazons iekšējpās	m (diametrს)	45	60	80
Diapazons ar detektoru	m (diametrს)	450	600	600
Limējošanas precīzitāte	± 3 mm uz precīzitāte	± 1,5 mm uz 30 m	± 1,5 mm uz 30 m	± 1,5 mm uz 30 m
Pašlimējošanas diapazons	°	± 5	± 5	± 5
Darba temperatūra	°C	-5 °C – 50 °C	-5 °C – 50 °C	-5 °C – 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra		-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C
Ligzdas vītne	TPI	5/8"-11	5/8"-11	5/8"-11
Svars (bez akumulatora)	kg	4,5	4,5	4,5

Definīcijas. leteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū no piņķības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

! BĪSTAMI!! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.

! BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.

! UZMANĪBU! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.

Drošības norādījumi lāzeriem



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visus norādījumus.

Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

- Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Lietojet lāzeru tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
- Glabājet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā.** Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Lietojet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, kas piemēroti šim modelim.** Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojuma, ja tos izmanto ar citiem lāzeriem.
- Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu, apkalošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks.** Lai noskaidrotu tuvāko pilnvaroto DeWALT remonta darbnīcu, skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku, kur pieejams pilnvaroto DeWALT remonta darbnīcu saraksts, vai apmeklējiet timekļa vietni www.2helpU.com.
- Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolitu.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzināt vai nejauši skatīties lāzera starā.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acis.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.** Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatisies lāzera starā.
- Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma markējumu.** Ja brīdinājuma markējumi ir noņemti, operators vai citas personas var nejauši pakļaut sevi starojuma iedarbībai.

- Novietojiet läzeru stabili uz līdzemas virsmas.** Ja läzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai läzers var tikt sabojāts.
- Valkājiet piemērotu apgērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apgērbu vai rotaslietas.** **Sasieniet garus matus.** **Netuviniet matus, apgērbu un cimdus kustīgām detalām.** Brīvs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgās detalās. Bieži vien gaisa atveres nosedz kustīgās detalās, tādēļ no tām ir jāuzmanās.

BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.

BRĪDINĀJUMS! LÄZERU NEDRĪKST IZJAUKT. Instrumentā nav tādu detalju, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Ja läzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā. Instrumentu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu läzera radiācijas starojumu.

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Neizraisiet īssavienojumu atvienota akumulatora kontaktos.

Papildu drošības norādījumi läzeriem

- Šis läzers atbilst 2. klasei atbilstīgi IEC/EN 60825 - 1:2014. Läzera gaismas diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja läzers bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
- Läzera drīkst izmantot tikai läzera līniju projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.
- Ja acis ir pakļautas 2. klasses läzera stara iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes, šo iedarbību uzskaata par nekaitigu. Acu plakstiņu refleksi parasti nodrošina pienācīgu aizsardzību.
- Nekad tieši un ilgstoši neskatieties läzera starā.
- Läzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem.
- Läzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai läzera stars nevarētu ieklūt nevienas personas acīs.
- Neļaujiet bērniem aiztikt läzeru.



Atlikušie riski

Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:

- ievainojumi, kas radušies, skatoties läzera starā.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:

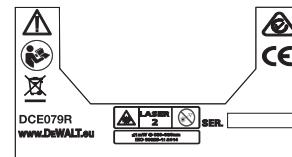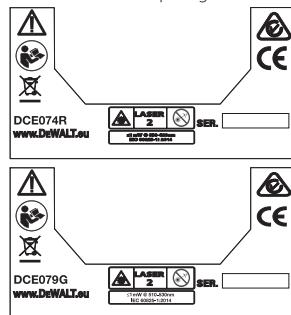

Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Brīdinājums par läzera starojumu.



Neskatieties läzera starā.

Datuma koda novietojums

Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2016 XX XX

Ražošanas gads

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem

Pasūtöt rezerves akumulatoru, jānorāda akumulatora kataloga numurs un spriegums. Skatiet tabulu šīs rokasgrāmatas beigās, lai uzzinātu lādētāju un akumulatoru saderības datus.

Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms akumulatora un lādētāja lietošanas izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet norādīto uzlādes kārtību.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Akumulatori un jauda

- Šīs DEWALT rotācijas läzers darbojas ar visiem DEWALT 18 voltu litija jonu akumulatoriem, tomēr nokrišanas gadījumā to vislabāk pasargā šādi akumulatori: visi 1,5 Ah un 2 Ah DEWALT 18 voltu litija jonu akumulatori.
- Skatiet tabulu šīs rokasgrāmatas beigās, lai uzzinātu lādētāju un akumulatoru saderības datus.
- Drošības norādījumus sk. **akumulatora drošības rokasgrāmatā**.

Akumulatora ievietošana, izņemšana un uzlādēšana

Akumulatora ievietošana (A. att.)

Ja izmantojat 18 V DeWALT uzlādējamo akumulatoru:

- ievietojiet 18 V DeWALT uzlādējamo akumulatoru, kā norādīts A. attēlā.

 - Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu **14**.
 - Stingri iestumiet akumulatoru ligzdā.
 - Atlaidiet akumulatora atbrīvošanas pogu.

Akumulatora izņemšana

- Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu.
- Izvelciet akumulatoru ārā no ligzdas.
- Atlaidiet akumulatora atbrīvošanas pogu.
- Lai uzlādētu akumulatoru, ievietojet to lādētājā, kā norādīts **akumulatora drošības rokasgrāmatā**.

BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku, drošības norādījumus sk. **akumulatora drošības rokasgrāmatā**.

Ieteikumi par uzglabāšanu

- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta.
- Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos tos var glabāt vismaz 5 gadus.

SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

Lādētāji

Šo instrumentu uzlādē ar DeWALT 18 voltu lādētāju. Pirms lādētāja ekspluatācijas jāizlasa visi drošības norādījumi. Skatiet tabulu šis rokasgrāmatas beigās, lai uzzinātu lādētāju un akumulatoru saderības datus.

BRĪDINĀJUMS!

- NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.** Lādētājs ir ipaši paredzēts šī akumulatora uzlādēšanai.
- Rūpīgi ievērojet visus noteikumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora markējuma un iepakojuma, un pievienoto **akumulatora drošības rokasgrāmatu**.**

Personīgā drošība

- Lāzera instrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rikojeties saprātīgi. Nelietojiet instrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.** Pat viens mirklis neuzmanības šī lāzera instrumenta ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu aizsargus, ja strādājat vidē, kur notiek būvdarbi.

Instrumenta lietošana un apkope

- Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja instrumentu nav iespējams kontrollēt ar slēžā palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Glabājiet lāzera instrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzinā šos noteikumus.** Lāzera instrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, kas piemēroti šim modelim.** Piederumi, kas piemēroti vienam instrumentam, var būt bīstami, lietojot kopā ar citu instrumentu.

Apkalpošana

- Lāzera instrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta lāzera instrumenta drošība.

Apraksts

BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt vai var gūt ievainojumus.

Lāzers (A.–D. att.)

- Barošanas poga
- Režīma poga
- Ātruma poga (apgr./min)
- Skenēšanas režīma poga
- Ass izvēles poga
- Virziena poga
- Pacēluma poga
- Augsta režīma gaismas diode
- Barošanas gaismas diode
- Slīpuma režīms (slīpi)
- Slīpuma režīms (taisni)
- Y ass gaismas diožu indikators
- X ass gaismas diožu indikators
- Akumulatora atbrīvošanas poga
- Trikāja adapters
- Vertikālais režīms
- Horizontālais režīms

Tālvadības pulks (E. att.)

- Skenēšanas režīma poga (tālvadībai)
- Ātruma poga (tālvadībai)
- Ass izvēles poga (tālvadībai)
- Režīma poga (tālvadībai)
- Poga kustībai augšup un pretēji pulksteņrādītāja virzienam
- Poga kustībai lejup un pulksteņrādītāja virzienā

Paredzētā lietošana

Rotācijas lāzers DCE074R/DCE079R/DCE079G ir paredzēts lāzera liniju projicēšanai, kas palīdz profesionālu darbu veikšanai.

Instrumentu var lietot gan telpās, gan brīvā dabā, lai veiktu izlīdzināšanu gan horizontālā, gan vertikālā plaknē. Šis instruments arī izstāro stacionāru lāzera punktu, ko var manuāli virzīt tā, lai izveidotu vai pārnestu atzīmi. To var izmantot tādiem darbiem kā piekargiestu uzstādīšana, sienu izvietošana, pamatu līdzināšana, platformu veidošana u. c.

NELIETOJET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošo šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šīs lāzers ir profesionālai lietošanai paredzēts instruments.

NEĻAUJET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē nepierezējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērus nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA



BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzināti vai nejauši skatīties lāzera starā. Skatoties lāzera starā, var gūt smagus acu ievainojumus.

Lāzera uzstādišana

Šo lāzeru var uzstādīt dažādi, tādējādi pielāgojot vairākiem darbu veidiem.

Manuāla galviņas pagriešana

Lāzera rotējošā galviņa atrodas zem metāla aizsargēzīga, lai to nejauši nesabojātu, strādājot darba zonā. Staru var virzīt, lai izveidotu vai pārnestu atzīmi, ja vienreiz nospiez skenēšanas režīma pogu un tad bīda lāzera punktu ar pogām kustībai pulksteņrādītāja virzienā un pretēji tam.

Uzstādišana pie sienas (C., M. att.)

Stiprinājumu pie sienas izmanto lāzera piestiprināšanai pie sienas šķērsstieņa, lai būtu vieglāk uzstādīt piekargriestus un veikt cītus darbus, kam vajadzīga līmeņošana.



UZMANĪBU! Pirms lāzera līmeņrāža piestiprināšanas pie sienas šķērsstieņa vai griestu stūra, pārbaudiet, vai šķērsstienis vai stūris ir pareizi nostiprināts.

- Novietojiet lāzeru uz stiprinājuma pamatnes **37**, savietojot lāzera apakšpusē piestiprinātā trijkāja adapteru 5/8–11 skrūves caurumu (**15**, C. att.) ar caurumu **39** stiprinājuma pamatnē. Pievelciet uzstādišanas pogu **40**, lai nostiprinātu lāzeru.
- Nostājoties pret sienas stiprinājuma mērījumu skalu **41**, atbrīvojet sienas stiprinājuma skavas bloķēšanas pogu **42**, lai skavas spailas nofiksētu uz šķērsstieņa. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai sienas stiprinājuma skavas bloķēšanas poga ir stingri pievilkta.
- Aplieciet skavas spailas ap sienas šķērsstieni vai griestu stūri un pievelciet sienas stiprinājuma skavas bloķēšanas pogu **42**, lai skavas spailas nofiksētu uz šķērsstieņa. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai sienas stiprinājuma skavas bloķēšanas poga ir stingri pievilkta.



UZMANĪBU! Piestiprinot pie sienas lāzera līmeņrādi, nofiksējiet to ne tikai ar sienas stiprinājuma spailas bloķēšanas pogu, bet arī izmantojiet stieples veida griestu āki vai līdzīgu materiālu. Izveriet stiepli cauri lāzera līmeņrāža rokturim.

Stiepli NEDRĪKST izvērt cauri metāla aizsargēzīm. Lai stiprinājums būtu vēl drošāks, to var pieskrūvēt pie sienas ar skrūvēm. Skrūvēm paredzētie caurumi **43** atrodas sienas stiprinājuma augšpusē.

- Ar pamatnes līmeñošanas pogu **44** nosakiet aptuveno līdzenu pozīciju no sienas.
- Lāzeru var regulēt augšup un lejup, lai panāktu vajadzīgo darba augstumu. Lai mainītu augstumu, atskrūvējiet bloķēšanas pogu **45**, kas atrodas sienas stiprinājuma kreisajā malā.
- Pagrieziet regulēšanas pogu **46**, kas atrodas sienas stiprinājuma labajā malā, lai mainītu lāzera augstumu un virzītu to augšup vai lejup līdz vajadzīgajam augstumam. Lai izdarītu atzīmi, izmantojiet sienas stiprinājuma mērījumu skalu **41**.

PIEZĪME. Darbu var atvieglot, ja ieslēdz barošanu un pagriež rotējošo galvinu tā, lai lāzera stars būtu projicēts uz kādu no lāzera skalām. DEWALT mērķa kartes atzīme atrodas pret 38 mm atzīmi, tāpēc visparočīgāk būtu novirzīt lāzera par 38 mm zemāk nekā šķērsstienis.

- Kad lāzers ir novietots vajadzīgajā augstumā, pieskrūvējiet bloķēšanas pogu **45**, lai šo augstumu saglabātu.

Trijkāja uzstādišana (C. att.)

- Novietojiet trijkāju uz stabilas virsmas un uzstādīet to vēlamajā augstumā.
- Pārbaudiet, vai trijkāja virsma ir aptuveni līdzena. Lāzers veic pašlīmenošanu tikai tad, ja trijkāja virsma atrodas $\pm 5^\circ$ robežās. Ja lāzers uzstādīts ārpus šī diapazona, tas izdod signālu, brīdinot par šī līmeñošanas diapazona robežas sasniegšanu. Lāzers netiek sabojāts, tomēr tas nedarbojas, ja neatrodas minētajā diapazonā.
- Piestipriniet lāzeru pie trijkāja, ievietojot trijkāja adapteru **15** pie lāzera korpusa, kā norādīts C. attēlā. Adapteru var uzstādīt apakšpusē, ja izmanto horizontālo režīmu (**17**, vai malā, ja lieto vertikālo režīmu **16**). Novietojiet salikto sistēmu uz trijkāja un ieskrūvējiet tā vītnoto skrūvi trijkāja adaptera iekšējā vītnē.

PIEZĪME. Trijkājam jābūt 5/8"–11 vītnotai skrūvei, lai to varētu piestiprināt pie ierīces.

- Ieslēdziet lāzeru un vajadzības gadījumā noregulējiet rotācijas ātrumu un vadības funkcijas.

Uzstādišana uz grīdas (D. att.)

Lāzera līmeņrādi var novietot uz grīdas, lai veiktu horizontālas un vertikālas līmeñošanas darbus, piemēram, pareizi savietotu sienas.

- Novietojiet lāzeru uz relatīvi vienmērīgas un līdzenas virsmas, kur nav traucēkļu.
- Novietojiet lāzeru horizontālajam **17** vai vertikālajam **16** režīmam.
- Ieslēdziet lāzeru un vajadzības gadījumā noregulējiet rotācijas ātrumu un vadības funkcijas.

PIEZĪME. Sienu līmeñošanas darbus var veikt vieglāk, ja lāzera rotācijas ātrums iestatīts uz 0 apgr./min un ja tālāvadības pulsi izmanto lāzera savietošanai ar kontrolatīzmēm. Izmantojot tālāvadības pulsi, operators var uzstādīt lāzeru bez citu palīdzības.

EKSPLUATĀCIJA

BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzināti vai nejauši skatīties lāzera starā. Skatoties lāzera starā, var gūt smagus acu ievainojumus.

Lietošanas noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to, lai akumulatoru nevajadzētu pārāk bieži uzlādēt.
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet lāzera kalibrāciju. Sk. sadalījās **Lāzera apkope** apakšsadalu **Pārbaudes kalibrēšana darba apstāklos**.

- Pirms lāzera lietošanas jāpārbauda, vai tas atrodas uz relativi līdzīgas un stabīlas virsmas.
- Vienmēr atzīmējiet lāzera linijas vai punkta centru. Ja atzīmējiet katru staru daļu citā reize, mērījumos būs kļūdas.
- Lai palielinātu darba attālumu un precīzitāti, uzstādīet lāzeru darba zonas centrā.
- Piestiprinot lāzeru pie trijkāja vai sienas, tam jābūt cieši nostiprinātam.
- Strādājot telpās, stars ir ievērojami spilgtāks, ja rotējošā galviņa darbojas mazā ātrumā, kā arī ievērojami platāks, ja rotējošā galviņa darbojas lielā ātrumā.
- Lai varētu labāk saskatīt lāzera staru, vallkājiet brilles ar palielināmiem stikliem lāzera saskatīšanai un/vai izmantojiet lāzera mērķa karti, lai varētu atrast staru.
- Ja notiek straujas temperatūras maijas, var izkustēties vai novirzīties būvkonstrukcijas, metāla trijkāji, aprikojums u. c., tādējādi mazinot precīzitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precīzitāti.
- Strādājot ar DeWALT digitālo lāzera detektoru, iestatiet lielāko lāzera rotācijas ātrumu.
- Ja lāzers tīcis nomests vai saņēmis asu triecienu, atsāciet tā ekspluatāciju tikai pēc tam, kad kvalificētā apkopes centrā ir pārbaudīta tā kalibrēšanas sistēma.

Lāzera vadības panelis (B. att.)

Lāzera galvenās kontrolierices ir barošanas poga 1, režīma poga 2, ātruma poga 3 un skenēšanas režīma poga 4. Šīs funkcijas regulē ar ass izvēles pogu 5 (tikai modelim DCE079R/G) un divām virziena/pacēluma regulēšanas pogām (6, 7). Virziena/pacēluma regulēšanas pogas paredzētas lāzera galviņas rotācijas virziena regulēšanai, kā arī lāzera stara pacēluma regulēšanai, kad instruments atrodas slīpuma režīmā.

Vadības paneli ir četri gaismas diožu indikatori: barošana 9, X ass limeņošana 13 (tikai modelim DCE079R/G), Y ass limeņošana 12 (tikai modelim DCE079R/G) un augstais režīms (pretnovirze) 8.

Lāzera ieslēgšana (A., B. att.)

- Ievietojet instrumentā pilnībā uzlādētu 18 V akumulatoru, kā norādīts A. attēlā.
- Lai ieslēgtu lāzeru, viegli nospiediet barošanas pogu 1. 
- Izgaismojas barošanas gaismas diodes indikators 9, un notiek lāzera pašlimēnošana. Lāzera stars vienreiz apgrīegas horizontālā līmeni pulkstenrādītāja virzienā ar noklusējuma ātrumu 600 apgr./min.
- Ieslēdot instrumentu, automātiski tiek aktivizēts pašlimēnošanas režīms.
- Pēc 10 sekundēm tiek automātiski aktivizēts augstais režīms (pretnovirze). Kad tas notiek, izgaismojas augstā režīma gaismas diode 8.
- Nospiediet ātruma/rotācijas pogu 3, lai regulētu rotācijas ātrumu. Ar pogām 6 un 7 var mainīt virzenu.
- Lāzera staru var iestatīt skenēšanai 0°, 15°, 45° vai 90° režīmā, izmantojot pogu 4.

Lāzera izslēgšana

Lai izslēgtu lāzeru, 3 sekundes turiet nospiestu barošanas pogu. Barošanas gaismas diodes indikators vairs nav izgaismots.

Lāzera vadības paneļa pogas (B., J. att.)

Barošanas poga

Lai pilnībā izslēgtu lāzeru, 3 sekundes jāpatur nospiesta vadības paneļa barošanas poga. Lāzers tiek automātiski izslēgts arī tad, ja to 8 stundas atstāj snaudas režīmā.

PIEZĪME. Lai lāzeram iestatītu snaudas režīmu, nospiediet tālvadības pulsts barošanas pogu. Snaudas režīmā tiek izslēgtas visas lāzera funkcijas, izņemot tā vadības paneli mirgo barošanas gaismas diode. Lai no jauna aktivizētu lāzeru, vēlreiz nospiediet tālvadības pulsts barošanas pogu.

Ātruma/rotācijas poga

Ātruma poga 3 paredzēta lāzera stara rotācijas ātruma regulēšanai, izmantojot 4 iepriekš iestatītus ātrumus.

Spiežot ātruma/rotācijas pogu, tiek secīgi mainīti visi 4 ātrumi, šo ciklu nemitīgi atkārtojot.

PIEZĪME. Ātruma/rotācijas poga veic tās pašas funkcijas, ko tālvadības pulsts ātruma/rotācijas pogā.

Skenēšanas režīma poga

Skenēšanas režīma poga 4 paredzēta lāzera stara galviņas sasvēršanai uz priekšu un atpakaļ, izveidojot īsu, spilgtu lāzera staru. Šis īsais stars ir daudz spilgtāks un saredzamāks nekā tad, ja ierīce darbojas pilnātrumā rotācijas režīmā.

Skenēšanas režīma lietošana

- Lai aktivizētu skenēšanas režīmu, nospiediet un atlaidiet skenēšanas režīma pogu 4. Lai secīgi mainītu skenēšanas leņķus, turiet pogu nospiestu, līdz tiek panākts vajadzīgais leņķis. Atkārtojiet šo procesu, ja vēlaties mainīt leņķi.
- Skenēšanas zonas virzienu var vadīt ar lāzera vadības paneļa vai tālvadības pulsts bultiņu pogām (6, 7).

Slīpuma režīma poga

- Lai aktivizētu slīpuma režīmu, nospiediet lāzera vadības paneļa slīpuma režīma pogu 2.
- Lai atgrīztos pašlimēnošanas režīmā un atsāktu pilnu pašlimēnošanu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu režīma pogu 2.

Slīpuma virziena iestatīšana

Kad ir aktivizēts slīpuma režīms, instruments automātiski aktivizē X asi. Tas ļauj operatoram sasvērt lāzera X ass virzienā, vadoties pēc tēmekļiem uz metāla aizsargrežģa.

Lāzera vadības paneļa gaismas diožu indikators (B. att., 10, 11) norāda izvēlēto slīpuma virzienu. Gaismas diožu indikatori 12, 13 norāda izvēlēto asi.

Tikai modelim DCE079R/G: dažos gadījumos ir vēlams sasvērt lāzera Y ass virzienā. Slīpuma režīma virzienu var mainīt turp un atpakaļ pārmaiņus X un Y assīj, nospiežot vadības paneļa ass izvēles pogu 5.

Slīpuma stāvuma iestatīšana

Kad ir aktivizēts slīpuma režīms un izvēlēta ass, slīpuma stāvumu var regulēt šādi:

- ar lāzera vadības paneļa augšupejošā un lejupejošā virziena bultiņu pogām (B. att., 6, 7) sasveriet lāzera rotējošo galviņu augšup un lejup.

Bultiņu pogas (J. att.)

Bultiņu pogas (6, 7) paredzētas dažādu funkciju veikšanai atkarībā no lāzera darbības režīma.

Pašlīmeņošanas horizontālais režīms: rotācijas vai skenēšanas režīmā bultiņu pogas regulē lāzera stara virzienu pulksteņrādītāja virzienā un pretēji tam.

Pašlīmeņošanas horizontālais režīms: bultiņu pogas virza lāzera staru pa labi un kreisi.

Slīpuma režīms: bultiņu pogas sasver lāzera galviņu.

Instrumenta augstuma brīdinājums

Modeliem DCE074R un DCE079R/G ir iebūvēta brīdinājuma funkcija, kas brīdina operatoru par klūmi instrumentā pēc tam, kad tas ir veicis pašlīmeņošanu. Lāzers pārstāj rotēt, mirgo vadības paneļa gaismas diožu indikators un skan brīdinājuma signāls.

Lāzera atiestatīšana darba turpināšanai

- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet lāzeru, izmantojot vadības paneļa barošanas pogu.

PIEZĪME. No jauna pārbaudiet lāzera uzstādījumu pēc tam, kad atskanējis **instrumenta augstuma brīdinājums** (augstais režīms).

Tālvadības pults lietošana (B., E. att.)

(DCE079R/G)

Izmantojot tālvadības pulti, operators var uzstādīt un darbināt lāzera no attāluma bez citu palidzības. Tālvadības pulti ir barošanas un slīpuma režīma poga 21, divas bultiņu pogas (rotācijas virzieni un slīpuma leņķis) (22, 23) skenēšanas leņķa regulēšanas poga 18, ātruma poga 19 un ass izvēles poga 20. Gaismas diožu indikators liecīna par to, ka tiek pārraidīts signāls.

Tālvadības pults: režīma poga

Lai lāzerm iestatītu skenēšanas režīmu, nospiediet tālvadības pults režīma pugu 18. Skenēšanas režīmā tiek izslēgta visas lāzera funkcijas, izņemot tā vadības paneļi mirgo barošanas gaismas diode 9. Lai no jauna aktivizētu lāzera, vēlreiz nospiediet tālvadības pults barošanas pogu.

PIEZĪME. Lai pilnībā izslēgtu lāzeru, jānospiež lāzera vadības paneļa barošanas pogu. Lāzers tiek automātiski izslēgts arī tad, ja to 8 stundas atstāj snaudas režīmā.

Tālvadības pults: režīmu pogas

Ieslēdot rotācijas lāzeru, tā noklusējuma iestatījums ir 360° rotācija pulksteņrādītāja virzienā ar 600 apgr./min. Spiežot ātruma pogu 19, tiek secīgi mainīti pieejamie ātruma iestatījumi.

Tālvadības pults: slīpuma režīma poga **(B., E. att.)**

Lai aktivizētu slīpuma režīmu, nospiediet tālvadības pulta režīma pogu 21. Lai atgrieztos pašlīmeņošanas režīmā un atsāktu pilnu pašlīmeņošanu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu režīma pogu 21.

Slīpuma virziena iestatīšana

Kad ir aktivizēts slīpuma režīms, instruments automātiski aktivizē X asi. Tas ļauj operatoram sasvērt lāzeru X ass virzienā, vadoties pēc tēmekļiem uz metāla aizsargrežža.

Dažos gadījumos ir vēlams sasvērt lāzeru Y ass virzienā. Slīpuma režīma virzienu var mainīt turp un atpakaļ pārmaiņus X un Y asij, nospiežot ass izvēles pogu 20.

Lāzera vadības paneļa gaismas diožu indikators (B. att., 10, 11) norāda izvēlēto slīpuma virzienu. Gaismas diožu indikatori (12, 13) norāda izvēlēto asī.

Slīpuma stāvuma iestatīšana

Kad ir aktivizēts slīpuma režīms un izvēlēta ass, slīpuma stāvumu var regulēt šādi:

- ar tālvadības pulta augšupejošā un lejupejošā virziena bultiņu pogām (E. att., 22, 23) sasveriet lāzera rotējošo galviņu augšup un lejup.

Tālvadības pults: bultiņu pogas

Bultiņu pogas (22, 23) paredzētas dažādu funkciju veikšanai atkarībā no lāzera darbības režīma.

Pašlīmeņošanas horizontālais režīms

- Augšup un lejup vērstās bultiņas 23 skenēšanas režīmā regulē lāzera stara garumu.
- Pa labi un kreisi vērstās bultiņas 22 skenēšanas režīmā vai notēmēšanas režīmā (0 apgr./min) regulē lāzera stara virzenu.

Pašlīmeņošanas vertikālais režīms

- Bultiņu pogas (22, 23) skenēšanas režīmā regulē lāzera stara novietojumu un virza lāzera staru pa labi un kreisi.

Slīpuma režīms

- Bultiņu pogas (22, 23) sasver lāzera galviņu augšup vai lejup X un Y ass virzienā, kā norādīts uz lāzera metāla aizsargrežži.

Tālvadības pults: ātruma/rotācijas poga

RPM

Ātruma/rotācijas poga 19 paredzēta lāzera stara rotācijas ātruma regulēšanai, izmantojot 4 iepriekš iestatītus ātrumus.

PIEZĪME. Ātruma/rotācijas poga veic tās pašas funkcijas, ko lāzera vadības paneļa ātruma/rotācijas poga.

Tālvadības pults: skenēšanas režīma poga

15/45/90

Skenēšanas režīma poga 18 paredzēta lāzera galviņas sasvēršanai uz priekšu un atpakaļ, izveidojot isu, spilgtu lāzera staru. Šis īsais stars ir daudz spilgtāks un saredzamāks nekā tad, ja ierīce darbojas pilnātruma rotācijas režīmā.

Skenēšanas režīma lietošana

- Lai aktivizētu skenēšanas režīmu, nospiediet un atlaidiet skenēšanas režīma pogu. Lai izietu no skenēšanas režīma, vēlreiz nospiediet un atlaidiet šo pogu.
- Skenēšanas zonas lielumu un virzienu var vadīt ar lāzera vadības paneļa vai tālvadības pults bultiņu pogām. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, sk. sadaļas **Lāzera vadības paneļa pogas** apakšsadaļu **Bultiņu pogas**.

LĀZERA PIEDERUMI



BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietojet.

Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.

Ja jums ir vajadzīga kāda detaļa, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.DeWALT.com.

Brilles ar palielināmiem stikliem lāzera saskatīšanai (F. att.)

Brilles ar sarkanās krāsas lēcām spilgtas gaismas apstākļos vai lielos attālumos uzlabo lāzera stara redzamību, ja ar ierīci strādā telpās. Šīs brillēs nav vajadzīgas, lai darbinātu lāzera ierīci.



BĪSTAMI! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, nedrīkst skatīties tieši lāzera starā — ne ar brillēm, ne bez tām.



UZMANĪBU! Šīs nav atzītas aizsargbrilles un tās nedrīkst valkāt, strādājot ar citiem instrumentiem. Brilles neaizsargā acis no lāzera stara.

Digitālais lāzera detektors: DW0743R (sarkans stars) un DW0743G (zaļš stars)

(H., I. att.)

Dažu lāzeru komplektācijā iekļauts DeWALT digitālais lāzera detektors. DeWALT digitālais lāzera detektors palīdz atrast rotācijas lāzera staru spīgtā appaismojumā vai lielā attālumā. Detektoru var izmantot gan telpās, gan ārpus tām, ja ir grūti saskatīt lāzera staru.

Detektoru nevar lietot ar nerotējošiem lāzeriem, taču ir saderīgs ar gandrīz visiem sarkanām stara (DW0743R) un zaļām stara (DW0743G) rotācijas lāzeriem. To var iestatīt tā, lai norādītu lāzera stara atrašanās vietu ar precīzitāti vai nu līdz 3 mm, vai 1 mm. Norādot lāzera stara atrašanās vietu, detektors raida gan vizuālos signālus displeja logā **24**, gan skaņas signālus pa skaļruni **25**.

DeWALT digitālais lāzera detektors paredzēts lietošanai gan ar detektoru skavu, gan bez tās. Detektoru var piestiprināt ar skavu pie mērlataša, līmeņošanas stieņa, statīva vai mieta.

Akumulatori (H. att.)

Digitālais lāzera detektors darbojas ar 9 V akumulatoru. Lai uzstādītu akumulatoru, paceliet akumulatora nodalījuma vāciņu **30**. Ievietojiet komplektā iekļauto 9 V akumulatoru nodalījumā, savietojot to tā, kā norādīts.

Detektora kontrolierīces (I. att.)

Detektora kontrolierīces ir barošanas poga **26** un precīzitātes režīma poga **27**.

Detektoru ieslēdz, vienu reizi nospiežot barošanas pogu. Displeja loga augšpusē redzama precīzitātes ikona **27** un skaļuma ikona **28**. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai samazinātu skaļumu skaņas signālu, kurš atskan tad, ja detektors uztver lāzera staru; izdzīst viena no pusapļu ikonām līdzās taires ikonai. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu trešoreiz; izdzīst skaņas ikona. DeWALT digitālajam lāzera detektoram ir arī automātiskās izslēgšanas funkcija. Ja rotācijas lāzera stars nešķērso stara detektora logu vai netiek nospiesta neviena poga, lāzers pēc aptuveni 30 minūtēm automātiski izslēdzas.

Kad detektors ir ieslēgts, loga augšpusē ir redzams precīzitātes režīma ikona. Tieka attēlota ± 1 mm precīzitātes režīma ikona **53** vai ± 3 mm precīzitātes režīma ikona **54**.

Ja ir attēlota ± 1 mm precīzitātes režīma ikona, tas nozīmē, ka detektora rādījums "līmeni" tiek attēlots vienīgi tad, ja lāzera stars ir precīzi līmenī vai ar nobidi ne vairāk kā 1 mm virs vai zem tā. Ja ir attēlota ± 3 mm precīzitātes režīma ikona, tas nozīmē, ka detektora rādījums "līmeni" tiek attēlots vienīgi tad, ja lāzera stars ir precīzi līmenī vai ar nobidi aptuveni 3 mm virs vai zem tā. Vienreiz nospiediet precīzitātes režīma pogu **27**, lai mainītu precīzitātes režīmu.

Detektora darbība (I. att.)

1. Uzstādiet un novietojiet rotācijas lāzera saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ieslēdziet lāzera un pārbaudiet, vai tas rotē un izstāzo lāzera staru. **PIEZĪME.** Šīs detektors paredzēts lietošanai vienīgi ar rotācijas lāzeru. Detektors nedarbojas apvienojumā ar stacionāru lāzera līmenrādi.

2. Ieslēdziet detektoru, nospiežot barošanas/skaļuma pogu **26**.

3. Pēc vajadzības noregulējiet skaļumu, kā norādīts sadaļā **Detektora kontrolierīces**.

4. Novietojiet detektoru tā, lai detektora logs **24** būtu vērsts pret rotācijas lāzera staru. Kustiniet detektoru uz augšu vai uz leju aptuvenajā stara diapazonā, līdz detektors ir iecentrēts. Informāciju par displeja loga un skaņas signālu indikatoriem sk. sadaļā **Indikatori**.

5. Izmantojiet atzīmu ierobus **29**, lai precīzi atzīmētu lāzera stara pozīciju.

INDIKATORI					
Virs līmenā	Nedaudz virs līmenā	Līmenī	Nedaudz zem līmenā	Zem līmenā	
skāņas signāli ātri, īsi signāli	ātri, īsi signāli	nepārtraukts signāls	lēni, īsi signāli	lēni, īsi signāli	
displejā ikonas					

Uzstādīšana uz mērlatas (K. att.)

Lai detektoru piestiprinātu pie mērlatas, vispirms piestipriniet detektoru pie skavas, izmantojot 1/4"-20 vītnoto skrūvi

- 31 skavas aizmugurē. Būdiet skavas celiņu 32 uz mērlatas sliedes 33.

1. Novietojiet detektoru vajadzīgajā augstumā un grieziet skavas pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai ar skavas spailēm skavu cieši nostiprinātu uz mērlatas.
2. Lai regulētu augstumu, mazliet atbrīvojiet skavu, novietojiet citā punktā un no jauna piestipriniet.

Detektora tīrīšana un uzglabāšana

- Netirumus un smērvielas no detektorsa ārējās virsmas var notīrt ar lupatiņu vai mikstu birstīti, kam nav metāla saru.
- DeWALT digitālais lāzera detektors ir ūdensizturīgs. Ja detektoru nomet dubļos, mitrā betonā vai tamlidzīgās vielās, vienkārši noskalojiet detektoru ar šķūteni. Nemazgājiet ar ūdeni no augstspiediena mazgātāja.
- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta.

Detektora apkope

Digītālajā lāzera detektorā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi, izņemot akumulatorus. Neizjauciet instrumentu. Ja instruments ir izjaukti, tā garantijas vairs nav spēkā.

Problēmu novēršana detektoram

Detektoru nevar ieslēgt.

- Nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.
- Pārbaudiet, vai detektorā ir akumulatori un vai tie ir pareizi ievietoti.
- Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā telpā, lai tas uzsiltu.
- Nomainiet 9 V akumulatoru. Ieslēdziet detektoru.
- Ja detektoru joprojām nevar ieslēgt, nogādājiet to DeWALT apkopes centrā.

No detektora skaļruņa nav dzirdama skaņa.

- Pārbaudiet, vai detektors ir ieslēgts.
- Nospiediet skaluma pogu. Tā ieslēdz un izslēdz skalumu.
- Pārbaudiet, vai lāzers ir ieslēgts un raida lāzera starus.
- Ja no detektorsa joprojām nav dzirdama skaņa, nogādājiet to DeWALT apkopes centrā.

Detektors neuztvēr lāzera staru, ko raida cits instruments.

- DeWALT digitālais lāzera detektors ir paredzēts lietošanai vienīgi ar rotācijas lāzeru.

No detektora ir dzirdams signāls, bet šķidro kristālu displeja logs nedarbojas.

- Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā telpā, lai tas uzsiltu.
- Ja šķidro kristālu displeja logs joprojām nedarbojas, nogādājiet detektoru DeWALT apkopes centrā.

Būvniecības mērlata (L. att.)



BĪSTAMI! Mērlatu NEDRĪKST izmantot vētras laikā ārpus telpām vai elektrolīniju tuvumā. Tas var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus.

Dažu lāzeru komplektācijā ir mērlata. DeWALT mērlatai abās pusēs ir mēriju mu skala, un tā ir teleskopiski izbīdāma. Ar atspēri nospriegota poga paredzēta izbīdāmās mērlatas nobloķēšanai dažādos garumos.

Mērlatas priekšpusē esošās mēriju mu skalas atzīmes paredzētas mērišanai virzienā no apakšas uz augšu. Šo skalu lietojiet, mērot augstumu vai līmenojot no zemes.

Mērlatas aizmugures skala paredzēta augstuma mērišanai no griestiem, sījam u. c. Izvelciet mērlatas augšējo daļu līdz galam, līdz poga nobloķējās nākamajā mērlatas daļā. Izbīdiet šo daļu tā, lai nofiksētos nākamajā daļā, vai arī tā, lai mērlata pieskartos griestiem vai sījai. Augstums tiek nolasīts tajā vietā, kur pēdējā izbīdītā mērlatas daļa saskaras ar iepriekšējo — zemāk esošo — daļu, kā norādīts L. attēlā.

APKOPE

Šis DeWALT lāzers ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.

Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no lāzera pareizas apkopes un regulāras tīrīšanas.

Lāzera apkope

- Dažos gadījumos stikla lēca var būt pārklājusies ar netirumiem vai nosēdumiem. Tas ieteikmē stara projekcijas precizitāti un darbības diapazonu. Lēca jānotīra ar kokvilnas vates viķķi, kas samitrināts ūdenī.
- Elastigo gumijas aizsargu var tīrt ar mitru lupatiņu bez plūksnām, piemēram, kokvilnas lupatiņu. LIETOJET TIKAI ŪDENI! NEDRĪKST lietot tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Ľaujiet ierīcei nozūt, pēc tam novietojiet to glabāšanai.
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet lāzera kalibrāciju. Sk. sadāļu **Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos**.
- Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes darbus var veikt DeWALT apkopes centros. DeWALT viena gada bezmaksas apkalošanas līgumā ietilpst divas bezmaksas kalibrācijas pārbaudes.
- Ja lāzera nelietojet, glabājiet to piederumu kārbā, kas atrodas komplektācijā.
- Ja lāzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu kārbā. Noslaukiet ārējās detaljas ar sausu, mīkstu lupatiņu un ļaujiet lāzeram pilnībā izzūt.
- Lāzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka nekā -18 °C vai augstāka nekā 41 °C.



BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai citas asas ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdeni samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai ierīcē iekrūst šķidrumus; ierīci nedrīkst iegremdēt šķidrumā. Lāzeru nedrīkst tīrt ar saspiegu gaisu.

Pārbaudes kalibrēšana darba apstāklos

(O., P. att.)

Pārbaudes kalibrēšana darba apstāklos ir jāveic regulāri. Šajā sadalījumā sniegti norādījumi, kā DeWALT rotācijas lāzeram veikt vienkāršu pārbaudes kalibrēšanu darba apstāklos. Pārbaudes kalibrēšana darba apstāklos nav paredzēta lāzera kalibrēšanai. Protī, šīs pārbaudes neizlabo lāzera horizontālās un vertikālās līmeņošanas kļūdas, tomēr tās nosaka lāzera stara precīzitāti, veicot horizontālu un vertikālu līmeņošanu. Šīs pārbaudes nevar aizstāt DeWALT remonta darbnīcas veikto profesionālo kalibrēšanu.

Horizontālās kalibrēšanas pārbaude (X ass)

- Uzstādīet trijkāji starp divām sienām, kas atrodas vismaz 15 m attālumā viena no otras. Trijkāja precīzai atrašanās vietai nav nozīmes.
- Uz trijkāja uzstādīt lāzeru tā, lai X ass būtu vērsta tieši pret vienu sienu.
- Ieslēdziet lāzeru un ļaujiet tam veikt pašlīmeņošanu.
- Atzīmējiet uz sienām mērišanas punktus A un B, kā norādīts O. attēlā.
- Pagrieziet lāzeru par 180° tā, lai X ass būtu vērsta tieši pret otru sienu.
- Čaujiet tam veikt pašlīmeņošanu un atzīmējiet uz sienām mērišanas punktus AA un BB, kā norādīts P. attēlā.
- Aprēķiniet kopējo kļūdu, izmantojot šādu vienādojumu:

$$\text{Kopējā kļūda} = (AA - A) - (BB - B)$$

- Salidziniet kopējo kļūdu ar šajā tabulā norāditajām pieļaujamajām robežvērtībām.

Attālums starp sienām	Pielaujamā kļūda
L = 15 m	3 mm
L = 25 m	5 mm
L = 50 m	10 mm

Horizontālās kalibrēšanas pārbaude (Y ass)

Atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, šoreiz lāzeru novietojot tā, lai tieši pret sienām būtu vērsta Y ass.

Vertikālās kalibrēšanas kļūdas pārbaude (Q. att.)

- Kontrolei izmantojot parastu svērteni, atzīmējiet punktus sienas apakšpusē un augšpusē (jāatzīmē uz sienas, nevis uz grīdas un griestiem).
- Novietojiet rotācijas lāzeru stabili uz grīdas aptuveni 1 m no sienas.
- Ieslēdziet lāzeru un notēmējiet staru pret sienas apakšpusē atzīmēto punktu. Pēc tam ar tālvadības pulsts augšup un lejup vērst līniju palīdzību pagrieziet staru augšup. Ja stars šķērso sienas augšpusē atzīmēto punktu, lāzers ir pareizi kalibrēts.

PIEZĪME. Šī pārbaude jāveic ar tādu sienu, kas ir vismaz tikpat gara, cik garākā siena, kuras mērišanai lāzers tiks izmantots.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.



Akumulatori

Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem videi nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to, kā droši atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet vietējām iestādēm.

Akumulatori				Lādētāji / uzlādes laiks (minūtēs)						
Kat. Nr.	VDC	Ah	Svars, kg	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119	DCB413
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X	X
DCB497	36	7,5	1,92	X	X	X	X	X	X	150
DCB496	36	6,0	1,88	X	X	X	X	X	X	120
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45	X
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120	X
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60	X
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150	X
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X	X

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕР

DCE074R, DCE079R, DCE079G

Поздравляем Вас!

Вы выбрали прибор фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству приборов, различные усовершенствования сделали электроприборы DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

		DCE074R	DCE079R	DCE079G
Напряжение питания	В пост. тока	18	18	18
Тип		1	1	1
Мощность лазерного излучения	мВт	< 1	< 1	< 1
Класс лазера		2	2	2
Длина волны лазерного луча	нм	630 ~ 680	630 ~ 680	515 ~ 530 630 ~ 680
Скорость вращения	об/мин.	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200	150, 300, 600, 1200
Видимость луча в помещении	м (в диаметре)	45	60	80
Видимость луча с детектором	м (в диаметре)	450	600	600
Точность выравнивания	± 3 мм на 30 м	± 1,5 мм на 30 м	± 1,5 мм на 30 м	30 м
Пределы нивелирования	°	± 5	± 5	± 5
Рабочая температура	°C	- 5 °C - 50 °C	- 5 °C - 50 °C	- 5 °C - 50 °C
Температура при хранении		- 20 °C - 70 °C	- 20 °C - 70 °C	- 20 °C - 70 °C
Резьба штатива	TPI	5/8»-11	5/8»-11	5/8»-11
Вес (без аккумулятора)	кг	4,5	4,5	4,5

Определения: Предупреждения

безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.

- ОПАСНО:** Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.
- ВНИМАНИЕ:** Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая **может привести к получению травмы лёгкой или средней тяжести**.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, **может привести к повреждению прибора**.



Риск поражения электрическим током!



ОГНЕОПАСНОСТЬ!

Правила безопасности при работе с лазерами



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не используйте лазерный прибор, если есть опасность взорванния или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроприборы создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Используйте лазерный прибор только с предназначеными для него аккумуляторами.** Использование аккумуляторов иного типа может привести к возникновению пожара.
- Храните неиспользуемые лазерные приборы в местах, недоступных для детей и посторонних лиц.** Лазерные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем Вашей модели прибора.** Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.
- Техническое обслуживание продукта ДОЛЖНО производиться только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом, могут стать причиной получения травмы.** Местоположение ближайшего авторизованного сервисного центра DEWALT см. в списке авторизованных сервисных центров DEWALT в конце

данного руководства по эксплуатации или на сайте www.2helpU.com.

- Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не используется.** Включённый прибор увеличивает риск попадания лазерного луча в глаза.
- Никогда не используйте лазерный прибор в присутствии детей и не позволяйте детям пользоваться прибором.** Это может привести к серьёзному поражению глаз.
- Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки.** При отсутствии предупреждающих этикеток пользователь или случайное лицо могут непредумышленно подвернуться облучению.
- Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности.** Падение лазера может привести к его повреждению или получению тяжёлой травмы.
- Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Убирайте длинные волосы.**

Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей прибора. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части прибора. Движущиеся части часто скрываются за вентиляционными прорезями; избегайте контакта с ними.

- ВНИМАНИЕ! Использование элементов управления, настроек или выполнение действий, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.**
- ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР.** Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Разборка лазерного прибора аннулирует все гарантийные обязательства на продукт. Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Любые видоизменения прибора могут привести к опасному лазерному излучению.

- ВНИМАНИЕ:** Опасность возникновения пожара! Избегайте короткого замыкания контактов извлечённого аккумулятора.

Дополнительные правила безопасности при работе с лазерными приборами

- Данный лазер относится к классу 2, в соответствии со стандартом IEC/EN 60825-1:2014. Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип. В случае повреждения лазер должен ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте лазерный прибор только для проецирования лазерных линий.
- Прямое попадание в глаза луча лазера 2-го класса считается безопасным в течение не более 0,25 секунды. В этом случае ответная реакция глазного века обеспечивает достаточную защиту глаз.
- Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на лазерный луч.
- Не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы.
- Устанавливайте лазерный прибор в таком положении, чтобы лазерный луч не проходил на уровне глаз окружающих Вас людей.
- Не разрешайте детям прикасаться к лазерному прибору.


Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при использовании лазерных приборов:

- Травмы в результате поражения лазерным лучом.

Маркировка прибора

На приборе имеются следующие пиктограммы:

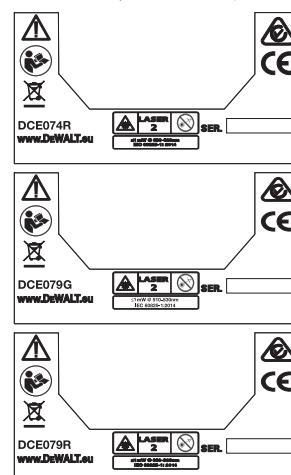

Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.



Внимание! Лазер.



Не смотрите на лазерный луч.

Место положения кода даты

Код даты, который также включает в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса прибора.

Пример:

2016 XX XX
Год изготовления

Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов

При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение. Уточните в таблице, помещённой в конце данного руководства, совместимость зарядных устройств и аккумуляторов. Извлечённый из упаковки аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства, прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Питание и мощность

- Данный ротационный лазер DeWALT может работать от всех существующих 18 В аккумуляторов DeWALT, но наилучшим образом избежать повреждения при падении можно, используя следующие аккумуляторы: Все 1,5 Ач и 2 Ач 18 В аккумуляторы DeWALT.
- Уточните в таблице, помещённой в конце данного руководства, совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.
- Инструкции по безопасности см. в *Руководстве по эксплуатации аккумулятора*.

Установка, извлечение и зарядка аккумулятора

Установка аккумулятора (Рис. А)

При использовании перезаряжаемого аккумулятора 18 В DeWALT:

- Вставьте перезаряжаемый аккумулятор 18 В DeWALT в прибор, как показано на Рисунке А.
- Нажмите на отпирающую кнопку **14** на аккумуляторе.
- Вдвиньте аккумулятор в гнездо до упора.
- Отпустите отпирающую кнопку на аккумуляторе.

Извлечение аккумулятора

- Нажмите на отпирающую кнопку на аккумуляторе.
- Выдвиньте аккумулятор полностью из гнезда.
- Отпустите отпирающую кнопку на аккумуляторе.
- Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте его в зарядное устройство, как описано в *Руководстве по эксплуатации аккумулятора*.



ВНИМАНИЕ: Аккумуляторы могут взорваться или промечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска см. инструкции по безопасности в *Руководстве по эксплуатации аккумулятора*.

Рекомендации по хранению

- Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода.
- Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное устройство. При поддержании надлежащих условий их можно хранить в течение 5 лет и более.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ

Зарядные устройства

Ваш прибор использует зарядное устройство 18 В DeWALT. Перед использованием зарядного устройства внимательно прочтите все инструкции и правила безопасности. Уточните в таблице, помещённой в конце данного руководства, совместимость зарядных устройств и аккумуляторов.



ВНИМАНИЕ:

- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве.**
Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного использования.
- Строго следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке аккумуляторов и на упаковке, а также *Руководство по эксплуатации аккумулятора*.

Личная безопасность

- При работе с лазерными приборами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте прибор, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с лазерными приборами может привести к серьёзной травме.
- При работе на строительных площадках используйте соответствующее защитное оборудование, включая защитные очки.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Не используйте прибор, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Любой прибор с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- Храните неиспользуемые лазерные приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте**

лицам, не знакомым с прибором или данными инструкциями, работать с лазерным прибором.
Лазерные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.

- Используйте только дополнительные принадлежности, рекомендованные производителем Вашей модели прибора.**
Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.

Техническое обслуживание

- Ремонт Вашего лазерного прибора должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего лазерного прибора в дальнейшей эксплуатации.

Описание

- ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае не модифицируйте электроприбор или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

Лазер (Рис. А - D)

- 1 Кнопка включения
- 2 Кнопка режима наклона
- 3 Кнопка настройки скорости вращения (об/мин.)
- 4 Кнопка режима сканирования
- 5 Кнопка выбора оси
- 6 Кнопка регулировки направления
- 7 Кнопка регулировки высоты
- 8 Светодиодный индикатор высоты прибора
- 9 Светодиодный индикатор питания
- 10 Режим наклона (наклонный)
- 11 Режим наклона (прямой)
- 12 Светодиодный индикатор оси Y
- 13 Светодиодный индикатор оси X
- 14 Отпирающаяся кнопка аккумулятора
- 15 Адаптер для установки на штатив
- 16 Режим отвесного выравнивания
- 17 Режим уровневого выравнивания

Пульт дистанционного управления (Рис. Е)

- 18 Кнопка режима сканирования (на пульте)
- 19 Кнопка настройки скорости вращения (на пульте)
- 20 Кнопка выбора оси (на пульте)
- 21 Кнопка режима наклона (на пульте)
- 22 Кнопка переноса вверх/против часовой стрелки
- 23 Кнопка переноса вниз/по часовой стрелке

Назначение

Ротационный лазер DCE074R/DCE079R/DCE079G предназначен для проектирования лазерных линий при выполнении профессиональных работ. Данный прибор

может использоваться для горизонтального (уровневого) и вертикального (отвесного) выравнивания внутри и вне помещений. Прибор также проецирует стационарную лазерную точку, которая может управляться вручную для установки или переноса отметки. Области применения прибора: от потолочной установки и расположения стен до нивелировки фундаментов и настила полов.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Данный лазер является профессиональным прибором. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи всегда должны работать под наблюдением.

- Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте детей с прибором без присмотра.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

- ВНИМАНИЕ:** Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица. Это может привести к серьёзному поражению глаз.

Установка лазера

Для выполнения различных видов работ предусмотрено несколько вариантов расположения лазерного прибора.

Ручное вращение лазерной головки

Лазерный прибор оснащён защитной сеткой вокруг ротационной лазерной головки, предотвращающей её случайное повреждение во время работы. Вы по-прежнему сможете направлять луч, чтобы установить или перенести метку, нажав один раз на режим сканирования, или перенести точку, используя кнопки переноса по часовой стрелке / против часовой стрелки.

Крепление прибора на стене (Рис. С, М)

Настенное крепление используется для монтажа лазерного прибора на стену при установке навесного потолка и проведении прочих специфических операций по нивелированию.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой лазерного уровня к стенной планке или потолочному крепёжному уголку убедитесь, что планка или уголокочно закреплены на месте.

- Установите лазер на крепёжное основание **37**, выровняв 5/8-11 отверстие для винта в адаптере для штатива (**15**, Рис. С), который находится в нижней части лазера, с отверстием **39** на крепёжном основании. Закрутите монтажную рукоятку **40**, закрепляя лазер.

- Установив настенное крепление шкалой **41** к себе, ослабьте зажимную рукоятку **42** настенного крепления, раскрывая захваты крепежа.
- Расположите захваты вокруг настенной планки или потолочного крепёжного угла затяните зажимную рукоятку **42** настенного крепления, закрывая захваты крепежа поверх планки. Перед использованием убедитесь, что зажимная рукоятка настенного крепления надёжно затянута.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время установки лазерного уровня на стене кроме зажимной рукоятки настенного крепления всегда используйте подвесной проволочный захват или другой аналогичный материал. Проденьте проволоку через ручку лазерного уровня. НЕ ПРОДЕВАЙТЕ проволоку через защитную сетку. Для крепления прибора непосредственно на стену можно также использовать винты. Отверстия для винтов **43** расположены в верхней части настенного крепления.

- При помощи рукоятки выравнивания основания **44**, выровняйте положение лазера на стене.
- Высоту лазера можно отрегулировать, перемещая его вверх и вниз. Для регулировки высоты ослабьте зажимную рукоятку **45**, расположенную на левой стороне настенного крепления.
- Для перемещения лазера вверх или вниз и установки оптимальной высоты поворачивайте регулировочную рукоятку **46**, расположенную на правой стороне настенного крепления. Для определения точного положения отметки используйте шкалу **41**.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Может оказаться полезным включить питание и повернуть ротационную головку таким образом, чтобы она спроектировала точку на одной из лазерных шкал. Кarta нацеливания DeWALT отмечена на 38 мм, таким образом, возможно, проще всего настроить лазер на 38 мм ниже планки.
- Установив лазер на желаемую высоту, затяните зажимную рукоятку **45**, закрепляя прибор на месте.

Установка на штатив (Рис. С)

- Поставьте штатив на устойчивую поверхность и установите его на желаемую высоту.
- Убедитесь, что верхушка штатива находится приблизительно на нужном уровне. Лазер будет самовыравниваться только в том случае, если верхушка штатива находится в пределах $\pm 5^\circ$ от уровня. Если лазер установлен слишком далеко от уровня, по достижении предела своего диапазона нивелирования он подаст звуковой сигнал. Это не будет означать, что лазерный прибор неисправен, но в таком удалении от уровня прибор работать не будет.
- Чтобы закрепить лазер на штативе, установите на корпус лазерного прибора адаптер для штатива **15**, как показано на Рисунке С. Адаптер может быть установлен в нижней части лазера для режима уровня выравнивания **17** или на боковой стороне лазера для режима отвесного выравнивания **16**. Поместите лазер

с установленным адаптером на штатив и закрутите резьбовую рукоятку штатива на внутренней резьбе адаптера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения безопасной установки убедитесь, что Ваш штатив снабжен винтом с резьбой 5/8"-11.

- Включите лазерный прибор и настройте и отрегулируйте необходимую скорость вращения.

Установка на полу (Рис. D)

Лазерный уровень можно установить на полу для выполнения работ по выравниванию и нивелированию, например, при обвязке стен.

- Установите лазерный прибор на относительно гладкую и ровную поверхность без посторонних предметов.
- Настройте лазер для уровневого **17** или отвесного **16** использования.
- Включите лазерный прибор и настройте и отрегулируйте необходимую скорость вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лазер будет легче настраивать для настенных операций, если скорость вращения установлена на 0 оборотов в минуту, и если пульт дистанционного управления используется для выравнивания лазера с контрольными метками. Пульт дистанционного управления позволяет одному человеку отрегулировать настройки лазерного прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица. Это может привести к серьёзному поражению глаз.

Инструкции по использованию

ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.

- Для продления рабочего цикла аккумулятора выключайте лазерный прибор, если он не используется.
- Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проводите лазерную калибровку. См. раздел **Техническое обслуживание лазерного прибора**, подраздел **Проверка калибровки на месте**.
- Перед использованием лазерного прибора убедитесь, что он устойчиво стоит на ровной плоской поверхности.
- Каждый раз отмечайте центр лазерной линии или точки. При отметке различных частей лазерного луча в различное время Вы рискуете допустить ошибку в измерениях.
- Чтобы увеличить точность и рабочую дистанцию, устанавливайте лазер в центре рабочего пространства.
- При монтаже лазерного прибора на стену или штатив убедитесь в прочности установки.
- Внутри помещений при низкой скорости поворотной головки будет спроектирован более яркий лазерный

луч, при высокой скорости будет спроектирована более толстая лазерная линия.

- Для увеличения яркости лазерного луча наденьте очки усиления видимости лазера и/или используйте карту нацеливания лазера, которая поможет обнаружить луч.
- Резкие перепады температуры могут стать причиной деформации и смещения внутренних частей, металлических штативов и прочего оборудования, что может ухудшить точность прибора. Во время работы регулярно проверяйте настройки точности.
- При работе с цифровым лазерным детектором DeWALT всегда устанавливайте самую высокую скорость вращения лазера.
- Если лазерный прибор падал или получил сильный удар, прежде чем использовать прибор проведите проверку калиброванной системы в сервисном центре.

Контрольная панель лазера (Рис. В)

Лазерный прибор управляет кнопкой включения ①, кнопкой режимов работы ②, кнопкой настройки скорости вращения ③ и кнопкой сканирования ④. Эти функции впоследствии можно регулировать с помощью кнопки выбора оси ⑤ (только DCE079R/G) и двух кнопок регулировки направления/высоты (⑥, ⑦). Кнопки регулировки направления/высоты регулируют направление поворота лазерной головки и высоту лазерного луча при работе прибора в режиме наклона.

На контрольной панели имеются четыре светодиодных индикатора: индикатор питания ⑨, индикатор оси X (только DCE079R/G), индикатор оси Y ⑫ (только DCE079R/G) и индикатор высоты (неподвижности) ⑧.

Включение лазерного прибора (Рис. А, В)

1. Вставьте полностью заряженный 18 В аккумулятор в прибор, как показано на Рисунке А.
2. Чтобы включить лазер, мягко нажмите на кнопку включения ①.
 - a. Загорится светодиодный индикатор питания ⑨ и лазер начнёт автоматическое нивелирование. При настройках по умолчанию 600 об/мин. лазерный луч повернётся один раз в направлении по часовой стрелке.
 - b. Режим автоматического нивелирования включается автоматически при включении прибора.
 - c. Режим высоты (неподвижности) автоматически включается через 10 секунд. При включении режима высоты загорится светодиодный индикатор ⑧.
 - d. Для регулировки скорости вращения нажмите на кнопку ③. Направление может быть изменено при помощи кнопок ⑥ и ⑦.
 - e. При использовании кнопки ④ прибор можно настроить на сканирование под углом 0°, 15°, 45° или 90°.

Выключение лазерного прибора

Чтобы включить лазер, нажмите на кнопку включения и удерживайте её нажатой в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор питания погаснет.

Кнопки на контрольной панели лазера (Рис. В, J)

Кнопка включения



Для полного выключения лазерного прибора удерживайте кнопку включения на контрольной панели нажатой в течение 3 секунд. Лазерный прибор также автоматически отключится, если будет оставлен в режиме ожидания на 8 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы активировать режим ожидания, нажмите на кнопку включения на пульте дистанционного управления. В режиме ожидания все функции лазера отключаются, за исключением периодического мигания светодиодного индикатора питания на контрольной панели лазерного прибора. Чтобы отключить режим ожидания, повторно нажмите на кнопку включения на пульте дистанционного управления.

Кнопка настройки скорости вращения



Кнопка настройки скорости вращения ③ используется для выбора одной из 4-х заданных скоростей вращения лазерного луча.

При продолжительном нажатии на кнопку настройки скорости вращения будет циклически проидена каждая из 4-х скоростей, затем данная последовательность повторится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости вращения на контрольной панели обладает теми же функциями, что и кнопка настройки скорости вращения на пульте дистанционного управления.

Кнопка режима сканирования



Кнопка режима сканирования ④ используется для амплитудного покачивания лазерной головки вперед-назад при проектировании короткой яркой лазерной линии. Эта короткая линия гораздо ярче и лучше видна, чем лучи, проецируемые в ротационном режиме.

Использование режима сканирования:

- Чтобы включить режим сканирования, нажмите и отпустите кнопку режима сканирования ④. Продолжайте нажимать на кнопку, сменяя угол сканирования, пока не будет достигнут нужный угол. Для смены угла сканирования повторите процедуру.
- Направление зоны сканирования может управляться кнопками со стрелками (⑥, ⑦) на контрольной панели или на пульте дистанционного управления.

Кнопка режима наклона



- Чтобы включить режим наклона, нажмите на кнопку ② на контрольной панели управления.

- Чтобы вернуться в режим автоматического нивелирования, снова нажмите и удерживайте кнопку режима наклона **2**.

Настройка направления наклона

При активировании режима наклона прибор автоматически выберет ось X. Это позволит оператору наклонить лазер в направлении оси X, как обозначено «мишенью» на защитной сетке.

Загоревшийся на контрольной панели управления светодиодный индикатор (Рис. В, **10, 11**) обозначает выбранное направление наклона. Выбранная ось будет обозначена светодиодными индикаторами **12, 13**.

Только DCE079R/G: В некоторых случаях может возникнуть необходимость в наклоне лазера по оси Y. Направление режима наклона можно переключать между осями X и Y путём нажатия на кнопку выбора оси **5** на панели управления.

Настройка угла наклона

После активирования режима наклона и выбранной оси можно отрегулировать угол наклона следующим образом:

- Для наклона ротационной лазерной головки вверх или вниз используйте кнопки со стрелками на контрольной панели управления (Рис. В, **6, 7**).

Кнопки со стрелками (Рис. J)

Кнопки со стрелками (**6, 7**) используются для различных видов настроек, в зависимости от рабочего режима лазера.

Автоматическое нивелирование при горизонтальном использовании: кнопки со стрелками регулируют направление лазерного луча при вращении или при работе в режиме сканирования по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Автоматическое нивелирование при вертикальном использовании: Кнопки со стрелками перемещают лазерный луч вправо или влево.

В режиме наклона: Кнопки со стрелками используются для наклона лазерной головки.

Предупреждение о сбое в работе прибора

Прибор DCE074R и DCE079R/G оборудован аварийной сигнализацией, оповещающей пользователя о сбое в работе прибора в результате автоматического нивелирования. В этом случае лазерный прибор прекращает вращение, загорается светодиодный индикатор на контрольной панели и раздается звуковой сигнал.

Чтобы сбросить настройки и продолжить работу:

- Выключите прибор, затем снова включите его, используя кнопку включения на контрольной панели лазера.

ПРИМЕЧАНИЕ: После предупреждения о **сбое в работе** всегда проводите проверку настроек прибора.

Пульт дистанционного управления (Рис. В, Е) (DCE079R/G)

Пульт дистанционного управления позволяет пользователю управлять лазером и менять его настройки на расстоянии. На пульте имеется кнопка включения/режима наклона

21, две кнопки со стрелками (для настройки направления вращения и угла наклона) (**22, 23**), кнопка режима сканирования **18**, кнопка настройки скорости вращения **19** и кнопка выбора оси **20**. Светодиодный индикатор указывает на передачу сигнала.

Пульт дистанционного управления: Кнопка выбора режима

Чтобы активировать режим сканирования, нажмите на кнопку **18** на дистанционном пульте управления. В режиме сканирования все функции лазера отключаются, за исключением периодического мигания светодиодного индикатора питания **9** на контрольной панели лазерного прибора. Для перехода в активный режим повторно нажмите на кнопку включения на дистанционном пульте управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного выключения лазерного прибора нажмите на кнопку включения на контрольной панели. Лазерный прибор также автоматически отключится, если будет оставлен в режиме ожидания на 8 часов.

Пульт дистанционного управления: Кнопки выбора режима

При включении ротационный лазер по умолчанию вращается вокруг своей оси по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин. Скорость можно отрегулировать, выбрав нужную настройку при помощи кнопки настройки скорости вращения **19**.

Пульт дистанционного управления: Кнопка режима наклона (Рис. В, Е)

Чтобы включить режим наклона, нажмите на кнопку **21** на пульте дистанционного управления. Чтобы вернуться в режим автоматического нивелирования, снова нажмите и удерживайте кнопку режима наклона **21**.

Настройка направления наклона:

При активировании режима наклона прибор автоматически выберет ось X. Это позволит оператору наклонить лазер в направлении оси X, как обозначено «мишенью» на защитной сетке.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость в наклоне лазера по оси Y. Направление режима наклона можно переключать между осями X и Y путём нажатия на кнопку выбора оси **21**.

Загоревшийся на контрольной панели управления светодиодный индикатор (Рис. В, **10, 11**) обозначает выбранное направление наклона. Выбранная ось будет обозначена светодиодными индикаторами (**12, 13**).

Настройка угла наклона:

После активирования режима наклона и выбранной оси можно отрегулировать угол наклона следующим образом:

- Для наклона ротационной лазерной головки вверх или вниз используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления (Рис. E, **22**, **23**).

Пульт дистанционного управления:

Кнопки со стрелками

Кнопки со стрелками (**22**, **23**) используются для различных видов настроек, в зависимости от рабочего режима лазера.

Автоматическое нивелирование при горизонтальном использовании:

- Кнопка со стрелками вверх и вниз **23** регулирует длину лазерной линии при работе в режиме сканирования.
- Кнопка со стрелками влево и вправо **22** регулирует направление лазерного луча при работе в режиме сканирования или в режиме наведения (0 об/мин.).

Автоматическое нивелирование при вертикальном использовании:

Кнопки со стрелками (**22**, **23**) регулируют направление лазерного луча при работе в режиме сканирования и перемещают лазерный луч вправо или влево.

В режиме наклона:

Кнопки со стрелками (**22**, **23**) используются для наклона лазерной головки вверх или вниз в направлении оси X и Y, как обозначено на защитной сетке лазерного прибора.

Пульт дистанционного управления:

Кнопка настройки скорости вращения

Кнопка настройки скорости вращения **19** используется для выбора одной из 4-х заданных скоростей вращения лазерного луча.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка настройки скорости вращения на дистанционном пульте управления обладает теми же функциями, что и кнопка настройки скорости вращения на контрольной панели лазерного прибора.

Пульт дистанционного управления:

Кнопка режима сканирования

Кнопка режима сканирования **18** используется для амплитудного покачивания лазерной головки вперёд-назад при проецировании короткой яркой лазерной линии. Эта короткая линия гораздо ярче и лучше видна, чем лучи, проецируемые в ротационном режиме.

Использование режима сканирования:

- Чтобы включить режим сканирования, нажмите и отпустите кнопку режима сканирования. Чтобы выключить режим сканирования, снова нажмите и отпустите кнопку режима сканирования.
- Размер и направление зоны сканирования может управляться кнопками со стрелками на контрольной панели или на пульте дистанционного управления. Более подробную информацию см. раздел **Кнопки на контрольной панели лазера**, подраздел **Кнопки со стрелками**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру. Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо принадлежности, посетите наш сайт www.DEWALT.com.

Очки для усиления видимости лазерной линии (Рис. F)

Эти очки с красными линзами улучшают видимость лазерного луча в условиях яркого освещения или на больших расстояниях при использовании лазерного прибора внутри помещений. Данные очки не требуются для управления лазером.



ОПАСНО: Для снижения риска получения тяжёлой травмы никогда не смотрите в источник излучения лазерного луча, ни в очках, ни без очков.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данные очки не являются защитными очками утверждённого типа и не должны использоваться во время эксплуатации других инструментов. Данные очки не защищают глаза от проникновения лазерного луча.

Цифровой лазерный детектор: DW0743R (красный луч) и DW0743G (зелёный луч) (Рис. H, I)

Некоторые наборы лазерных инструментов включают в себя цифровой лазерный детектор DeWALT. Цифровой лазерный детектор DeWALT помогает в обнаружении лазерного луча, проецируемого ротационным лазером, в условиях яркого освещения или на дальних расстояниях. Детектор можно использовать как внутри, так и вне помещений, в условиях затруднённого обнаружения лазерного луча. Детектор не предназначен для использования с неротационными лазерами, но совместим с большинством лазерных приборов, проецирующих ротационный красный луч (DW0743R) или зелёный луч (DW0743G). Он может быть настроен для указывания расположения луча в пределах ближайших 3 мм или 1 мм. Детектор оповестит об обнаружении лазерного луча появлением визуального изображения на дисплее **24** и звуковым сигналом через динамик **25**.

Цифровой лазерный детектор DeWALT может использоваться как с зажимом, так и без него. При использовании детектора с зажимом детектор можно установить на нивелирной рейке, штифте или стержне.

Батарейка питания (Рис. Н).

Цифровой лазерный детектор работает от батарейки 9 В. Чтобы вставить батарейку, поднимите крышку отсека для батарейки **30**. Вставьте батарейку 9 В в отсек, как показано на рисунке.

Панель управления детектора (Рис. I)

Детектор управляется кнопкой включения **26** и кнопкой выбора степени точности **27**.

Чтобы включить детектор, нажмите на кнопку включения. В верхней части дисплея появятся иконки степени точности и громкости, управляемые кнопкой выбора степени точности **27** и кнопкой регулировки громкости **28**. Чтобы уменьшить громкость звукового сигнала, издаваемого детектором при обнаружении лазерного луча, повторно нажмите на кнопку; одно из полукружий рядом со значком рупора исчезнет. Чтобы выключить звуковой сигнал, в третий раз нажмите на кнопку; иконка громкости исчезнет. Цифровой лазерный детектор DeWALT оборудован функцией автоматического отключения. Если врачающийся лазерный луч не попадает в окно обнаружения луча или если кнопки не нажимаются, детектор автоматически отключится через 30 минут.

При включении детектора в верхней части дисплея отобразится иконка степени точности. Появится иконка степени точности в пределах ± 1 мм **53** или иконка степени точности в пределах ± 3 мм **54**. Появление иконки степени точности в пределах ± 1 мм означает, что детектор обнаружит лазерный луч, находящийся на этом уровне или в пределах 1 мм ниже или выше. Появление иконки степени точности в пределах ± 3 мм означает, что детектор обнаружит лазерный луч, находящийся на этом уровне или в пределах приблизительно 3 мм ниже или выше. Для смены степени точности нажмите на кнопку выбора степени точности **27**.

Работа с детектором (Рис. I)

- Настройте и установите ротационный лазер в соответствии с указаниями производителя. Включите лазерный прибор и убедитесь, что лазер вращается и проецирует лазерный луч. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный детектор предназначен для использования только с ротационным лазером. Детектор не будет работать с неподвижным лазерным лучом.
- Включите детектор, нажав на кнопку включения/регулировки громкости **26**.
- Отрегулируйте громкость звукового сигнала, как описано в разделе **Панель управления детектора**.
- Расположите детектор, развернув его дисплеем **24** в сторону лазерного луча, проецируемого лазерным прибором. Передвиньте детектор вверх или вниз в пределах приблизительной области луча, пока детектор не окажется точно посередине. Информацию об иконках на дисплее детектора и звуковых сигналах см. в таблице **Индикаторы**.
- Для точной отметки расположения лазерного луча используйте боковые выемки **29**.

	ИНДИКАТОРЫ				
	Выше уровня	Слегка выше уровня	На уровне	Слегка ниже уровня	Ниже уровня
звуковые сигналы	быстрые повторяющиеся сигналы	быстрые повторяющиеся сигналы	длинный сигнал	замедленные повторяющиеся сигналы	замедленные повторяющиеся сигналы
иконки на дисплее					

Установка детектора на нивелирную рейку (Рис. K)

Чтобы установить детектор на нивелирную рейку, сначала закрепите детектор в зажиме, используя 1/4"-20 резьбовую зажимную рукоятку **31**, расположенную на задней стороне зажима. Вдвиньте нивелирную рейку **33** между направляющими **32** зажима.

- Установите детектор на необходимой высоте и поверните зажимную рукоятку по часовой стрелке, закрепляя зажим на рейке.
- Для регулировки высоты слегка ослабьте зажим, измените положение детектора и снова затяните зажим.

Чистка и хранение детектора

- Грязь и масло можно удалять с наружной поверхности детектора с помощью ткани или мягкой неметаллической щётки.
- Цифровой лазерный детектор DeWALT водонепроницаем. Если Вы уронили детектор в грязь, мокрый бетон или подобное вещество, просто промойте его водой из шланга. Не используйте высоконапорную воду, например, мойку высокого давления.
- Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода.

Техническое обслуживание детектора

В цифровом лазерном детекторе нет обслуживаемых пользователем деталей, за исключением батареи питания. Не разбирайте прибор. Несанкционированное вмешательство в работу лазерного детектора аннулирует все гарантийные обязательства на продукт.

Возможные неисправности детектора и способы их устранения

Детектор не включается.

- Нажмите и отпустите кнопку включения.
- Проверьте, что батарейка вставлена в отсек и находится в правильном положении.

- Если детектор слишком холодный, дождитесь его согревания в тёплом месте.
- Замените 9 В батарейку. Включите прибор.
- Если детектор всё же не включается, отнесите его в сервисный центр DeWALT.

Динамик детектора не издаёт звуковые сигналы.

- Убедитесь, что детектор включён.
- Нажмите кнопку регулировки громкости. Она включает и выключает динамик.
- Убедитесь, что лазерный прибор включён и проецирует лазерный луч.
- Если детектор всё же не издаёт звуковые сигналы, отнесите его в сервисный центр DeWALT.

Детектор не распознаёт лазерный луч, проецируемый другим лазерным прибором.

- Цифровой лазерный детектор DeWALT предназначен для использования только с ротационными лазерами.

Детектор издаёт звуковые сигналы, но светодиодный дисплей не работает.

- Если детектор слишком холодный, дождитесь его согревания в тёплом месте.
- Если светодиодный дисплей всё же не работает, отнесите детектор в сервисный центр DeWALT.

Строительная нивелирная рейка (Рис. L)



ОПАСНО: НИКОГДА не используйте нивелирную рейку во время грозы или вблизи от свисающих электропроводов. Это может привести к смертельному исходу или получению тяжёлой травмы.

Некоторые наборы лазерных инструментов включают в себя нивелирную рейку. На обе стороны нивелирной рейки DeWALT нанесены измерительные шкалы, а сама рейка имеет конструкцию из выдвижных секций. Подпружиненная кнопка задействует фиксатор, позволяющий изменять длину нивелирной рейки.

На передней стороне нивелирной рейки имеется измерительная шкала, начинающаяся с самого низа. Используйте данную шкалу для измерений от пола вверх при работах по градированию или выравниванию.

Задняя сторона нивелирной рейки предназначена для измерения высоты потолков, потолочных перекладин и пр. Полностью вытяните верхнюю секцию нивелирной рейки, пока кнопка не защёлкнется на предыдущей секции. Вытяните эту секцию, пока кнопка не защёлкнется на соседней секции или до тех пор, пока нивелирная рейка не коснётся потолка или перекладины. Высота обозначится в месте, где последняя из вытянутых секций выступит из предыдущей нижней секции, как показано на Рис. L.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш лазерный прибор DeWALT рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность использования увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Техническое обслуживание лазерного прибора

- В некоторых случаях на стеклянных линзах может собираться пыль и грязь. Это отрицательным образом влияет на качество проецируемого луча и диапазон использования прибора. Чистите линзы ватной палочкой, смоченной в воде.
 - Гибкий резиновый козырек чистите влажной безворсовой тканью, например, хлопчатобумажной салфеткой. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие вещества или растворители. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему окончательно высохнуть после чистки.
 - Для обеспечения точности проецирования при работе, регулярно проводите лазерную калибровку. См. раздел **Проверка калибровки на месте**.
 - Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT. Один год бесплатного сервисного обслуживания DeWALT включает в себя две бесплатные калибровки.
 - Храните не используемый лазерный прибор в чемодане, входящем в комплект поставки.
 - Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор. Протрите все внешние части прибора мягкой сухой тканью и оставьте прибор до полного высыхания.
 - Не храните лазерный прибор при температуре ниже -18°C или выше +41°C.
- ВНИМАНИЕ:** Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей прибора. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, применённых в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь прибора; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть прибора в жидкость. Никогда не производите чистку лазерного прибора сжатым воздухом.

Проверка калибровки на месте (Рис. O, P)

Регулярно проводите проверку калибровки на месте. В данном разделе содержатся инструкции по проведению простой калибровки на месте для Вашего ротационного лазера DeWALT. Проверка калибровки на месте не относится к самому лазеру. Это означает, что данная проверка не исправляет погрешности в горизонтальном или вертикальном проецировании лазера. Данная проверка указывает на правильное или неправильное проецирование линии горизонтали и отвеса. Данные проверки никоим образом

не заменяют профессиональную калибровку, проводимую в сервисном центре DeWALT.

Проверка калибровки уровня (ось X)

- Установите лазерный штатив между двумя стенами, расстояние между которыми составляет минимум 15 м. Точное местоположение штатива не имеет значения.
- Установите лазер на штатив таким образом, чтобы ось X указывала непосредственно на одну из стен.
- Включите лазерный прибор и позвольте ему самовыровняться.
- Отмерьте и отмерьте на стенах точки A и B, как показано на Рис. О.
- Поверните лазерный прибор на 180°, чтобы ось X теперь указывала на противоположную стену.
- Позвольте лазеру самовыровняться и отмерьте и отмерьте на стенах точки AA и BB, как показано на Рис. Р.
- Подсчитайте общую погрешность по следующей формуле:

$$\text{Общая погрешность} = (AA - A) - (BB - B)$$

- Сравните полученную общую погрешность с допустимыми пределами, представленными в нижеследующей таблице.

Расстояние между стенами	Допустимая погрешность
Д = 15 м	3 мм
Д = 25 м	5 мм
Д = 50 м	10 мм

Проверка калибровки уровня (ось Y)

Повторите действия, описанные выше, но лазерный прибор располагайте таким образом, чтобы на стены указывала ось Y.

Проверка погрешностей отвеса (Рис. Q)

- Используя в качестве исходной точки стандартный грузик отвеса, отметьте вершину и основание стены. (Убедитесь, что Вы поставили отметки на стене, а не на полу и не на потолке.)
- Установите ротационный лазер на полу на расстоянии приблизительно 1 м от стены.
- Включите лазер и направьте точку на отметку в нижней части стены. Затем при помощи кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления поверните точку по направлению вверх. Если центр точки спроектировался на отметку в верхней части стены, лазер правильно откалиброван.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка должна быть проведена на самой высокой стене из тех, на которых будут проводиться последующие работы с лазером.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Приборы и аккумуляторы, помеченные данным символом, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Приборы и аккумуляторы содержат материалы, которые могут быть восстановлены или переработаны в целях сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте электрические продукты и аккумуляторы в соответствии с местными положениями. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.2helpU.com.



Аккумуляторы и батарейки питания

Утилизируйте отработанные аккумуляторы и батарейки питания безопасным для окружающей среды способом. Узнайте в местных органах власти экологически безопасный способ утилизации аккумуляторов и батареек питания.

Аккумуляторы			Зарядные устройства / Время зарядки (минут)							
Kat. №	В пост. тока	Aч	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119	DCB413	
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X	X
DCB497	36	7,5	1,92	X	X	X	X	X	150	
DCB496	36	6,0	1,88	X	X	X	X	X	120	
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45	X
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120	X
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60	X
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150	X
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X	X

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

DEWALT®

Garantii

DeWALT ližikirina, kad gaminio, kuris pristatomas vertololiu, nežaidos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prieš prie privačių vertolių teisų ir iš nekeičiantis. Garantija galioja vienos Europos Bendrijos valstybės nares ir Europos laisvosios prikybos zonoje.

Jei DeWALT gaminių služiūja dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo DeWALT statutuose arba paiešos gaminių.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsianda dėl:

- normadus susidėvėjimo;
- neminkamo ranko erškibatavimo ar techninės priežiūros;
- iei rankiklis buvo perkrautas;
- jei gaminių sugeido dėl nepriestuly dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- neminkamo maitinimo.

Garantija pasinaudoti gaminiu, ižplėtyta garantine kortele ir pirkimo irodyma, čekiu) reikia pristatyti pardavėjui

Garantijai pasinaudoti gaminiu, ižplėtyta garantine kortele ir pirkimo irodyma, čekiu) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai igaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DeWALT remonto dirbtuvės rasti linklapelyje www.2helppu.com.

Garantii

DeWALT garantierib, et toode on läände lannimisest vaba materjalil ja/või koostamise rigadeest. Garantii lisanud eraklikele seadusele õigustele ning ei mõjuta heid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõrjumises.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõned DeWALT töötol riike materjalil ja/või koostamise veta tõttu või see on spetsifitsatsiooni sulutes defektne, parandab või vahetab DeWALT tööle klienti jäks minimaalse väävaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjusaks on:

- Normadine kulmine
- Tööriista väärkohtlenine või halb hooldamine
- Motori ülekõrgmamine
- Kui töötet on kahjuks tundun võõrosakesed, materjal või õnnetus
- Vale töötelpinge

Garantii ei kehti, kui töötet on remontitud või demonteeritud DeWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantiliikaastr ja ostutoend (t ekki) vältia müüjale või otsse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vee avastamist.

Teavet lähima DeWALT teenindaja kohta leiate veehisaidilt: www.2helppu.com.

Garantini talons:

Irankio modelis/kataloogi numerois

Seriinis numeris/datos kodas

Vantotojas

Pardavejas

Data

Garantitallong:

Tööriista mudel/kataloogi numero

Seeriaanumber/kuppäeva kood

Klient

Müüja

Kuprääv

DEWALT®

РУССКИЙ ЯЗЫК

Гарантия

DeWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантia действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DeWALT из-за некачественных материалов, или прибора, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DeWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантia не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантia не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DeWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийной обработкой, необходимо предоставить изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемный диптеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки).

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DeWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

DEWALT®

ЛАТИВСКИЙ ЯЗЫК

Garantija

DeWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu, un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus otrām klientu juridiskām tiesībām un tas neizteiksmē. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DeWALT produkts salīdzināt materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ, kai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DeWALT i 12 mēnešu līnā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cēdoties klientam ratīgi iespējām parādāk gaitā.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls izmudums
- Ierīces nepareiza lietēšana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbinās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermenji, cils materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareizā stāvās padove

Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām nodukām nav DeWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas taknu un pirkuma apdzīcījumu (čeku) ir jāapgādā parādējām val/iesi pilnvadojam apkopes pāršāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DeWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата