




*Upozornenie !
Určené pre domáčich
majstrov.*






599333 - 03 SK



Preložené z pôvodného návodu

www.blackanddecker.eu

KA900E

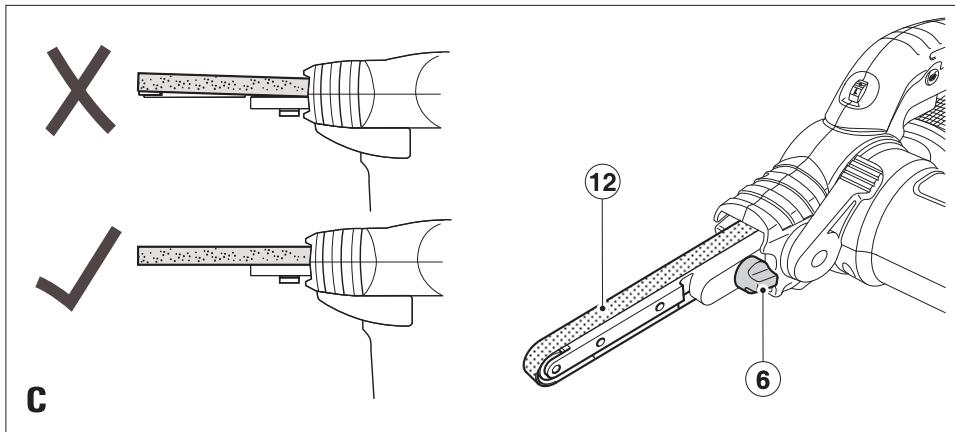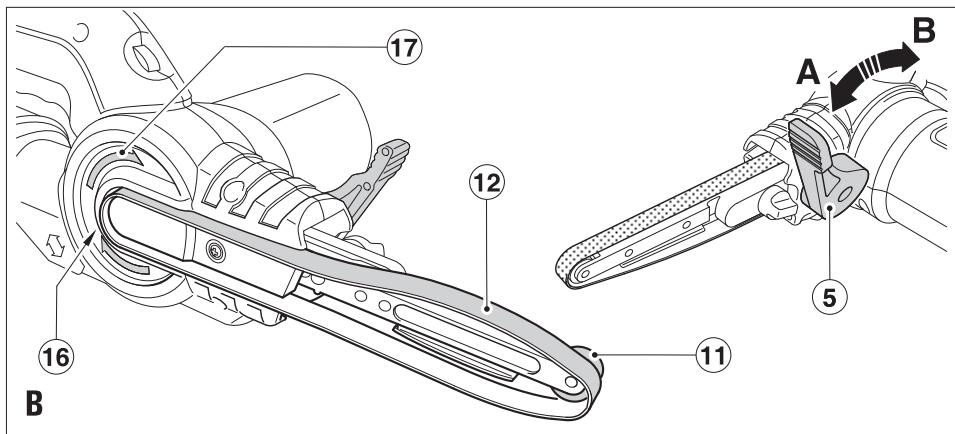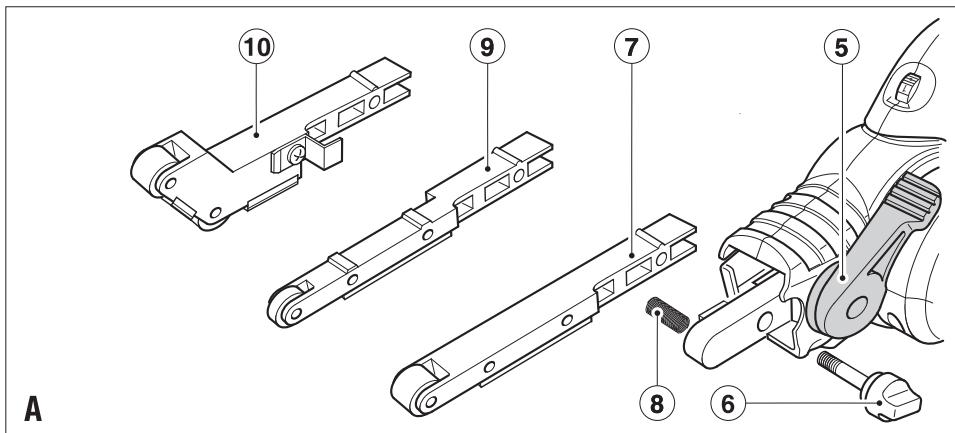

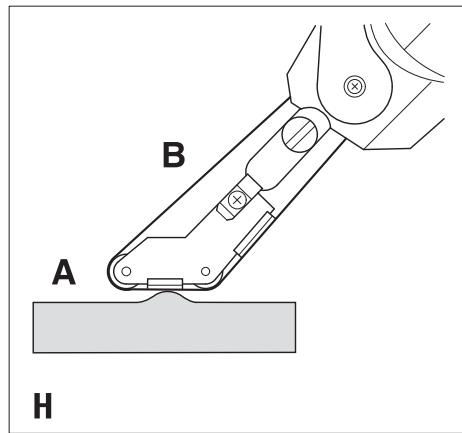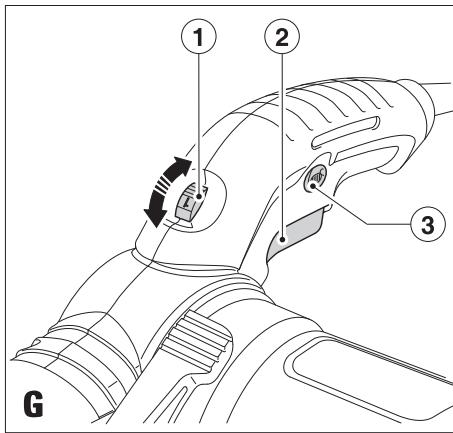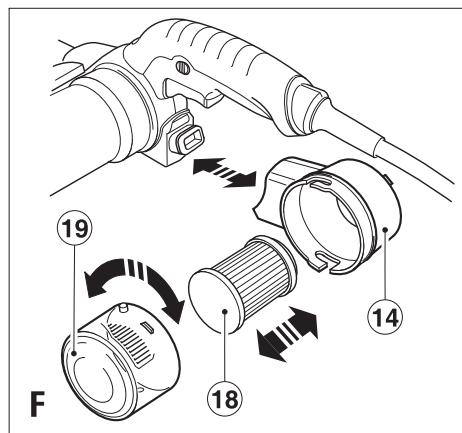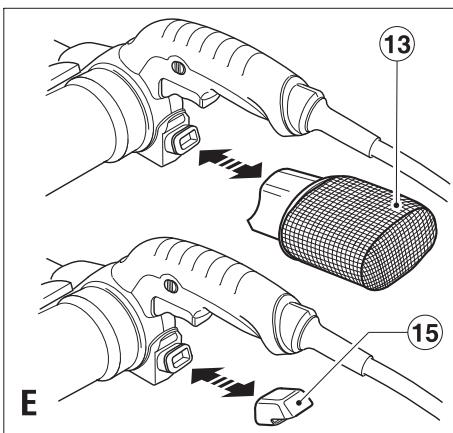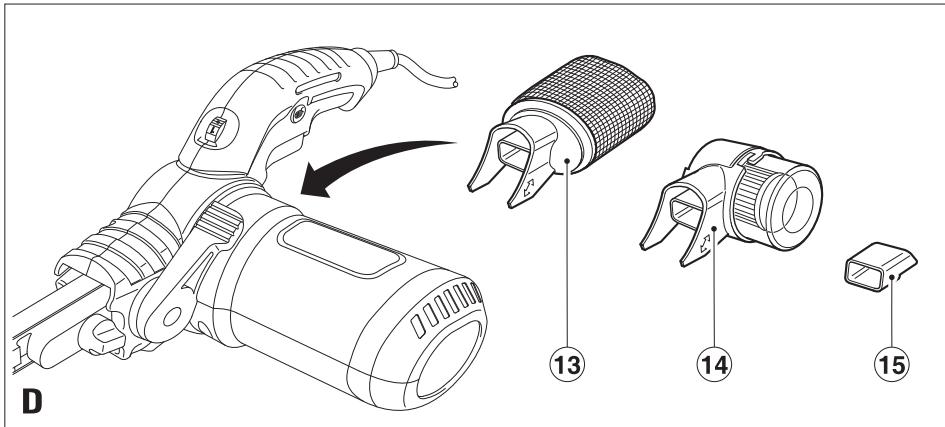

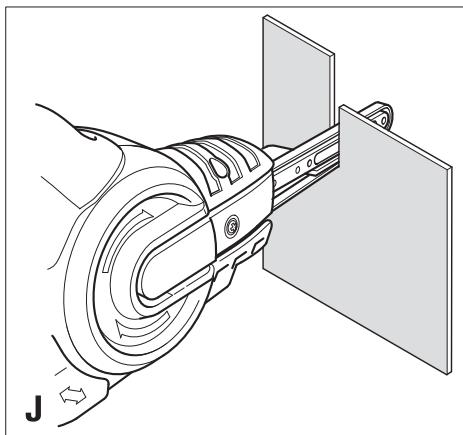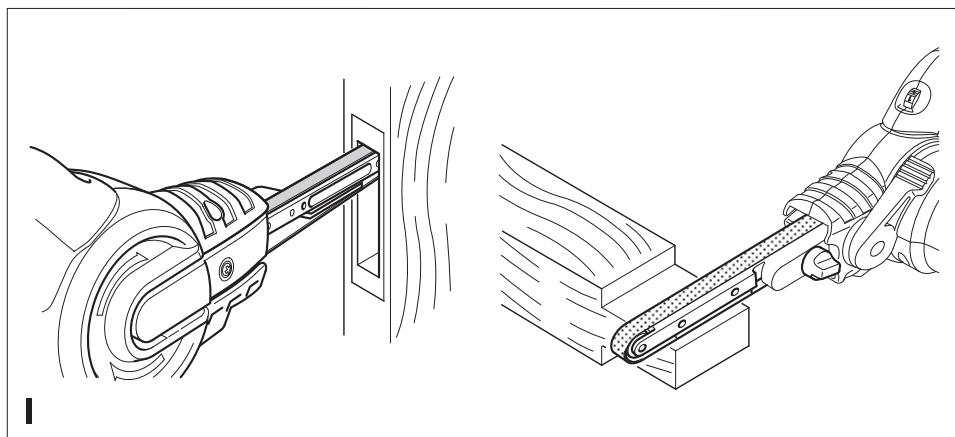

Použitie výrobku

Vaša pásová brúška BLACK+DECKER KA900E Powerfile™ je určená na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1. Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Preplňený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznenietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravané zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení väčšo tela vzrástá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prívodným káblom zoobchádzajte opatrne.** Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie

odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Práca s káblom na vonkajšie použitie znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Bezpečnosť osôb**
- Pri použítiu elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu.
- Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protismková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znížujú riziko poranenia osôb.
- Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.** Pred pripojením zdroja napäťia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínač alebo pripojenie náradia k napáiaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- Neprekážajte sami sebe.** Pri práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- Vhodne sa obliekajte.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- Nedovoľte, aby časťom používaním náradia došlo k familiárnosti, aby ste sa stali samolúbymi a aby ste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie počas zlomku sekundy.

SLOVENSKY

4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
 - a. Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použíti správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
 - b. Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
 - c. Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
 - d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovolte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
 - e. Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
 - f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepelami sú menej náhľyné na zablokovanie a lepšie sa s nimi pracuje.
 - g. Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
 - h. Udržujte rukoväť a všetky povrhy na uchopenie čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami. Klzké rukoväť a povrhy na uchopenie neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciach.
5. Servis
 - a. Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok



Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutia prachu vzniknutého pri práci s týmto náradím. Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojiacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.

- ◆ Držte elektrické náradie za izolované rukoväť, pretože môže dôjsť ku kontaktu brúsnej základne s vlastným prívodným káblom. Kontakt so „živým“ vodičom spôsobi, že neizolované kovové časti elektrického náradia budú takisto „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ◆ Na zaistenie a upnutie obrobku k stabilnej podložke používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo oprieťe obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.



Varovanie! Pri brúsení niektorých druhov dreva (napríklad buk, dub) a kovu budete veľmi opatrní, pretože počas brúsenia môže vznikať toxickej prach. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a výparmi a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.



Varovanie! Pri brúsení železnych kovov používajte toto náradie na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte toto náradie v blízkosti horľavých kvapalín, plynov a prašných látok. Horúce čiastočky vznikajúce pri brúsení alebo iskry od uhlíkov motoru môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.



Varovanie! Nebrúste horčíkové zlatiny! V takom prípade by hrozilo riziko spôsobenia požiaru alebo explózie.

- ◆ Po brúsení odstraňte všetok prach.
- ◆ V tomto návode je opísané určené použitie tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.

Bezpečnostné pokyny na brúsenie náterov



Varovanie! Dodržujte platné predpisy týkajúce sa brúsenia náterov. Venujte náležitú pozornosť nasledujúcim bodom:

- ◆ Kedykoľvek je to možné, používajte odsávanie na zachytávanie prachu vznikajúceho pri brúsení.

- ◆ Budte veľmi opatrní pri brúsení povrchov opatrených nátermi, ktoré môžu obsahovať príasadu olova alebo pri brúsení, pri ktorom môže vznikať toxický prach:
 - ◆ Zamedzte vstupu deťia a tehotných žien do pracovného priestoru.
 - ◆ Všetky osoby vstupujúce do pracovného priestoru musia používať ochrannú masku určenú špeciálne na ochranu pred prachom a výparmi z náterov obsahujúcich prísady olova.
 - ◆ V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčte.
- ◆ Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt.

Bezpečnosť ostatných osôb

- ◆ Tento výrobok môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod skúseným dozorom alebo ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho použíti.
- ◆ S týmto náradím sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zvyškové riziká

- Ak sa toto náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
 - ◆ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, sekáčov alebo príslušenstva.
 - ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
 - ◆ Poškodenie sluchu.
 - ◆ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použíti náradia (príklad: práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Vibrácie

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardou skúšobnou metódou predpísanou normou EN62841 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.

Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použíti elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií lísiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.

Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zretel aktuálne podmienky použitia náradia s prihľadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.

Štítky na náradí

Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené nasledujúce piktogramy:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod na použitie.



Pri práci s kovovými obrobkami vždy používajte rukavice.



Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.



Pri práci s týmto náradím používajte ochranu slchu.



Pred použitím tohto náradia s drevenými obrobkami nasadte na toto náradie vak alebo zásobník na zachytávanie prachu.



Pred použitím tohto náradia s obrobkami obsahujúcimi kov odoberte vak alebo zásobník na zachytávanie prachu a použite deflektor.

Elektrická bezpečnosť



Toto zariadenie je opatrené dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použiť uzemňovací vodič. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom servise BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.

Popis

Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich časťí.

1. Ovládač s plynulou reguláciou otáčok
2. Spínač zapnuté/vypnuté
3. Zaistovacie tlačidlo
4. Pomocná rukoväť
5. Páka na napínanie brúsneho pásu
6. Regulátor vedenia brúsneho pásu
7. Priame rameno

Obr. A

9. Úzke rameno (ak je dodané)
10. Vycentrované rameno (ak je dodané)

Obr. D

13. Vak na prach (ak je dodaný)
14. Zásobník na prach
15. Deflektor

Zostavenie

Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od sieťovej zásuvky.

Nasadenie a odobratie brúsnych ramien (obr. A)

Pred prvým použitím musíte na toto náradie nasadiť brúsne rameno. Vaše náradie je dodané s nasledujúcim príslušenstvom:

- ◆ Priame rameno (7, brúsná šírka 13 mm).

Tieto diely sú k dispozícii aj ako voliteľné príslušenstvo, ktoré môžete získať u autorizovaného predajcu BLACK+DECKER (neplatí pre Austráliu a Nový Zéland).

Nasadenie

- ◆ Uistite sa, či je páka na napínanie brúsneho pásu (5) v polohe znázornenej na obrázku.
- ◆ Povoľte a odoberte regulátor vedenia brúsneho pásu (6).
- ◆ Odoberte pásič k upevňujúci pružinu (8) (ak je použitá).
- ◆ Skontrolujte, či je pružina (8) umiestnená vo svojom montážnom otvore.
- ◆ Nastavte rameno (7, 9 alebo 10) do zobrazenej polohy.
- ◆ Nasadte späť regulátor vedenia brúsneho pásu (6) a utiahnite ho tak, aby bolo rameno (7) na náradí riadne zarovnané.

Odobratie

- ◆ Odoberte brúsný páš (12) (ak je nasadený) podľa nižšie uvedených pokynov.
- ◆ Povoľte a odoberte regulátor vedenia brúsneho pásu (6).
- ◆ Odoberte rameno (7, 9 alebo 10).

Varovanie! Dávajte pozor, aby nedošlo k strate pružiny (8).

Nasadenie a odobratie brúsnych pásov (obr. B)

Varovanie! V náradí musí byť pružina. Dávajte pozor, aby nedošlo k strate pružiny (8).

Nasadenie

- ◆ Nastavte páku na napínanie brúsneho pásu (5) do prednej polohy (A).
- ◆ Uistite sa, či šípky na vnútorej strane brúsneho pásu (12) ukazujú rovnaký smer ako šípky (17) na náradí.
- ◆ Nasadte brúsný páš (12) na prednú kladku (11) a zadnú kladku (16), a pretiahnite tento páš cez drážku v kryte.
- ◆ Nastavte páku na napínanie brúsneho pásu (5) do zadnej polohy (B).
- ◆ Podľa nižšie uvedeného postupu nastavte vedenie brúsneho pásu.

Odobratie

- ◆ Nastavte páku na napínanie brúsneho pásu (5) do prednej polohy (A).
- ◆ Stiahnite brúsný páš (12) z oboch kladiek.

Nastavenie vedenia brúsneho pásu (obr. C)

- ◆ Zapnite náradie.
- ◆ Podľa potreby otáčajte regulátorom vedenia brúsneho pásu (6), kým sa brúsný páš nebude pohybovať v priamom smere po celej dĺžke ramena.

Nasadenie a odobratie zásobníka alebo vaku na prach (obr. D, E a F) (ak sú dodané)

Varovanie! Pred použitím tohto náradia s obrobkami obsahujúcimi kov vždy odoberte vak alebo zásobník na zachytávanie prachu a použite deflektor.

Nasadenie

- ◆ Nasadte zásobník na prach (14) alebo vak na prach (13) na výstup pre odvod prachu.
- ◆ Nasuňte vak alebo zásobník (13 alebo 14) na náradie a uistite sa, či je bezpečne upevnený.

Odobratie

- ◆ Ak chcete zásobník na prach (14) alebo vak na prach (13) odobrať, stiahnite vak alebo zásobník (13 alebo 14) z výstupného otvoru smerom dozadu.

Nasadenie a odobratie deflektora (obr. D a E)

Varovanie! Tento deflektor sa musí použiť pri brúsení kovových obrobkov.

Nasadenie

- ◆ Nasadte deflektor (15) na výstup na odvod prachu.
- ◆ Nasuňte deflektor (15) na náradie a uistite sa, či je bezpečne upevnený.

Odobratie

- ◆ Ak chcete deflektor (15) odobrať, stiahnite ho z výstupu na odvod prachu smerom dozadu.

Použitie

Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovanie.

Plynulá regulácia otáčok (obr. G)

Ovládač s plynulou reguláciou otáčok (1) vám umožňuje prispôsobenie otáčok náradia materiálu obrobku.

Ak pracujete s jemným brúsnym papierom a ak brúsíte plasty alebo keramiku a odstraňujete vrstvy farieb a lakov, použite nastavenie nízkych otáčok.

Ak pracujete s hrubým brúsnym papierom a ak odstraňujete veľké množstvo materiálu, použite nastavenie vysokých otáčok.

- ◆ Nastavte ovládač s plynulou reguláciou otáčok (1) na požadovaný rozsah otáčok.

Zapnutie a vypnutie (obr. G)

- ◆ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač zapnuté/vypnuté (2).
- ◆ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač zapnuté/vypnuté (2).
- ◆ Nastavenie nepretržitého chodu:
 - Stlačte spínač zapnuté/vypnuté (2).
 - Stlačte zaistovacie tlačidlo (3).
 - Uvoľnite spínač zapnuté/vypnuté (2).
- ◆ Ak chcete vypnúť náradie, ktoré pracuje v režime nepretržitého chodu, znova stlačte spínač zapnuté/vypnuté (2) a uvoľnite ho.

Vyprázdenie zásobníka na prach (obr. F) (ak je dodaný)

Tento zásobník na prach (14) sa musí vyprázdiť po každých 10 minútach.

- ◆ Stiahnite zásobník na prach (14) smerom dozadu a odoberte ho z náradia.
- ◆ Odoberte kryt (19) otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- ◆ Držte zásobník na prach (14) s filtrom (18) otočeným smerom dole a riadne vytrepte obsah zásobníka (14).
- ◆ Trepte krytom (19), aby došlo k vyprázdeniu obsahu.
- ◆ Nasadte kryt (19) na zásobník na prach (14) a otáčajte s ním v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nedôjde k jeho zaisteniu.
- ◆ Nasadte zásobník na prach (14) späť na náradie.

Vyčistenie filtra zásobníka na prach (obr. F) (ak je dodaný)

Varovanie! Nepoužívajte na čistenie filtra kefu, stlačený vzduch alebo ostré predmety. Neperte tento filter.

- ◆ Filter zásobníka na prach (18) sa môže opakovane používať a musí sa pravidelne čistiť.
- ◆ Vyprázdnite zásobník na prach (14) podľa vyššie uvedeného postupu.
- ◆ Vytiahnite filter (18) zo zásobníka na prach (14).
- ◆ Klepaním filtra o okraj nádoby na odpad vytrepte z filtra (18) prach.
- ◆ Vráťte filter (18) na pôvodné miesto.
- ◆ Nasadte kryt (19).
- ◆ Nasadte zásobník na prach (14) na náradie a uistite sa, či je bezpečne upevnený.

Vyprázdenie vaku na prach (obr. E) (ak je dodaný)

Vak na prach (13) sa musí vyprázdiť po každých 10 minútach použitia.

- ◆ Stiahnite vak na prach (13) smerom dozadu a odoberte ho z náradia.
- ◆ Držte otvor vaku otočený smerom dole a vytrepte obsah vaku na prach (13).
- ◆ Nasuňte vak na prach (13) na náradie a uistite sa, či je bezpečne upevnený.

Ak je to nutné, vak na prach (13) sa môže vybrať zo svojho držiaka a môže sa vypať. Pred opäťovným použitím ho nechajte vyschnúť.

Špeciálne použitie (obr. H, I a J)

Vycetrované rameno (obr. H) (ak je dodané)

- ◆ Použite sekciu A na drážkovanie alebo brúsenie uprostred obrobkov a na miestach s obmedzeným prístupom.
- ◆ Použite sekciu B na brúsenie oblúkových povrchov.

Priame rameno (obr. I)

- ◆ Používajte normálne alebo úzke rameno na základné brúsenie, na drážkovanie a na vytváranie spojov.

Úzke rameno (obr. J) (ak je dodané)

- ◆ Používajte úzke rameno na brúsenie jemnejších detailov, na rezacie a vyrezávacie práce.

Rady pre optimálne použitie

- ◆ Držte náradie vždy oboma rukami.
- ◆ Nevyvýjajte na náradie príliš veľký tlak.
- ◆ Pravidelne kontrolujte stav brúsnego pásu (12). Ak je to nutné, vykonajte výmenu.
- ◆ Vždy brúste v smere rastu vlákien dreva.
- ◆ Pri brúsení nových vrstiev náteru pred nanesením ďalšej vrstvy používajte veľmi jemný brúsný papier.
- ◆ Ďalšie informácie týkajúce sa dostupného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Údržba

Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.

- ◆ Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
- ◆ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Výmena sietovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsku)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- ◆ Zaistite riadne odstránenie starej zástrčky.
- ◆ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätiom na novej zástrčke.
- ◆ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.

Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiavajte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporučaná poistka: 5 A.

Ochrana životného prostredia

Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znížuje dopyt po surovinách.

Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com

Technické údaje

KA900E Typ 1		
Napájacie napätie	V	230
Príkon	W	350
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	900 – 1 600
Hmotnosť*	kg	1,6
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 62841:		
L_{WA} (akustický tlak) 84 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)		
L_{WA} (akustický výkon) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)		
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 62841:		
Hodnota vibrácií (a_g) 1,7 m/s ² , odchýlka (K) 1,5 m/s ²		

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



KA900E – Pássová brúska Powerfile™

Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že výrobky popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.

Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2006/42/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.

Nízšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.

A. Smith

A. Smith
Riadič technického oddelenia
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
6. 2. 2019

Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti Black & Decker a predajcovia alebo autorizovanému servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti Black & Decker v trváni 2 rokov a adresu najbližšieho autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese uvedenej v tomto návode.

Navštívte, prosím, naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať váš nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

SLOVENSKY

SLOVENSKY

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST****(CZ)** měsíců
(H) hónap**24****(PL)** miesiące
(SK) mesiacov

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököl út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis