




370123 - 23 BLT


DWE4997

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	13
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	21
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	30


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А

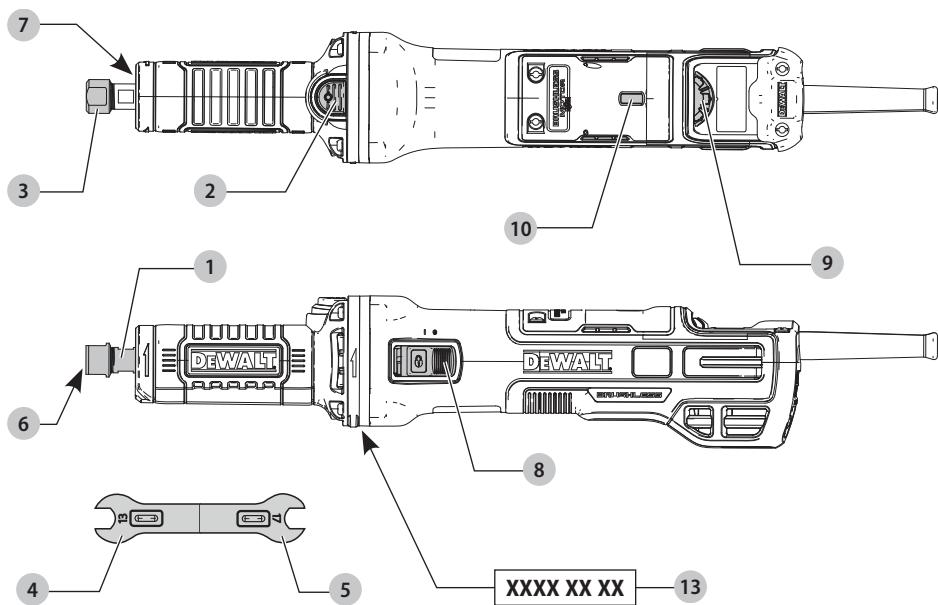


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В

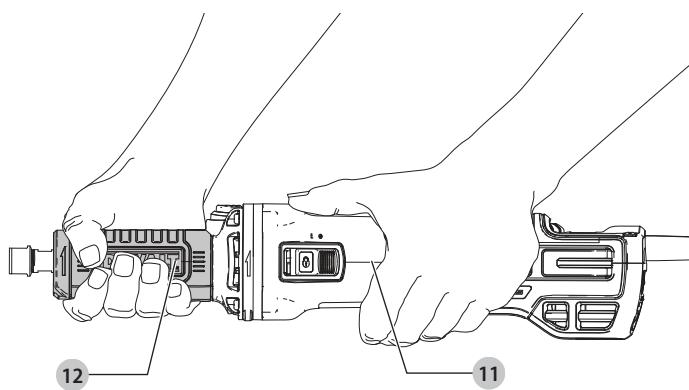

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С

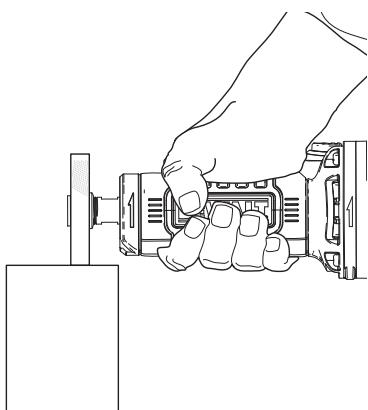

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D

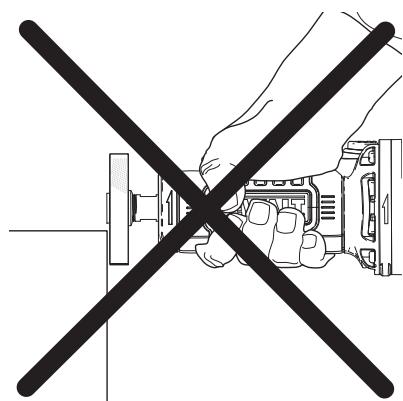

MUUTKIRUSEGA LIUGLÜLITIGA OTSLIHVMASIN

DWE4997

Õnnitlused!

Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevalt DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

		DWE4997
Pinge	V _{AC}	230
Tüüp		1
Väljundvõimsus	W	1300
Tühikäigukirrus	p/min	25000
Ketta maksimaalne läbimõõt	mm	50
Padruni suurus	mm	6
Kaal	kg	2,4
<hr/>		
Müra- ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN60745-2-23:		
L _{PA} (helirõhu tase)	dB(A)	79
L _{WA} (helivõimsuse tase)	dB(A)	90
K (antud helitaseme määramatus)	dB(A)	3
<hr/>		
Vibratsionitase Ø 50 mm; U _M = 14,4 gmm	m/s ²	17,0
Vibratsionitase Ø 25 mm; U _M = 3,6 gmm	m/s ²	7,0
Määramatus K =	m/s ²	2,1

Teabelehel esitatud vibratsiooni- ja/või müratase on mõõdetud vastavalt standardis EN60745 toodud standardkatsele ja seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.

- ⚠ HOIATUS! Avaldatud vibratsiooni- ja müratase puudutab tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib vibratsiooni- ja/või müratase olla teistsugune. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.**
- Vibratsiooni ja müra mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühikäigul. See võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.
- Määrase kindlaks täiendavad ohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni ja/või müra mõju eest: tööriistade ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas (puudutab vibratsiooni) ja tööprotsesside korraldus.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiiv



Muutkiirusega liuglülitiga otslihvmasin DWE4997

DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud seadmed vastavad järgmiste nõuetele:
2006/42/EÜ, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Need seadmed vastavad ka direktiividile 2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja on vormistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.

Markus Rompel
Asepresident tehnoloogia alal, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
30.08.2019

HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

OHT! Tähistab töenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, **lüppeb surma või raske kehavigastusega**.

HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega**.

ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, **võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega**.

NB! Osutab kasutusviisile, mis **ei seostu kehavigastusega**, kuid mis juhul, kui seda ei vältida, **võib põhjustada varalist kahju**.

Tähistab elektrilöögiohtu.

Tähistab tuleohtu.

ELEKTRITÖÖRIISTADEGA SEOTUD ÜLDISED HOIATUSED

⚠ HOIATUS! Lugege kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES

Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriisti“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1) Tööpiirkonna ohutus

- a) **Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad kergesti juhuta õnnetusd.
- b) **Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c) **Hoidke lapsed ja körvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

2) Elektrohutus

- a) **Elektritööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga.** Ärge muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puuhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b) **Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkud.** Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
- c) **Vältige elektritööriistade sattumist vihma või niiskele kätele.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- d) **Käsitse juhet ettevaatlakult.** Ärge kunagi kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske juhet kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- e) **Kui töötate elektritööriistaga õues, kasutage välitingimustesse sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- f) **Kui elektritööriistaga töötamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitsmega kaitstud voolutoideid.** Rikkevoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) Isiklik ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui

elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.

- b) **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmade kaitset.** Isikukaitsevahendid, nagu tolmu mask, mittelibisevad jalanojud, kiver ja kõrvaklapid, vähendavad vastavates tingimustes kasutamisel tervisekahjustusi.
- c) **Vältige tööriista ootamatut käivitumist.** Enne tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või auki paigaldamist veenduge, et lülitil oleks väljalülitud asendis. Kandes tööriista, sõrm lütil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lülitil on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
- d) **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutriوتmed.** Tööriista pöörleva osa külge jäädet reguleerimis- või mutriوتi võib tekitud kehavigastusi.
- e) **Ärge künmitage. Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu.** Siis on võimalik ettevarmatutes olukordades tööriista paremini valitseda.
- f) **Rijetuge sobivalt.** Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Lehvivad riited, ehted ja pikad juuksed võivad jäädva liikuvate osade vahele.
- g) **Kui seadmetega on kaasas tolmuemaldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need oleksid ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- h) **Hoolimata tööriistade sagedasel kasutamisel omandatud vilumusest ei tohi muutuda lohakaks ja eirata tööhutusnõudeid.** Isegi hetkeline hooletus võib löppeda raskete vigastustega.

4) Elektrohutus ja hooldamine

- a) **Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage kavandatavaks tööks sobivat elektritööriista. Elektritöörist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel.
- b) **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- c) **Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoilepanemist eemaldage elektritööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku, kui see on eemaldatav.** Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab elektritööriista ootamatu käivitumise ohtu.
- d) **Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) **Elektritööriistu ja tarvikuid tuleb hooldada.** Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljude õnnestuse põhjuseks on halvasti hooldatud elektriseadmed.

- f) **Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.** Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhitida.
- g) **Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades tööttingimusi ja tehtava töö iseloomu.** Tööriista kasutamine mittesihtstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
- h) **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning vabad ölist ja määretest.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ohutut käsitsemist ja juhitmist ootamatutes olukordades.

5) Teenindus

- a) **Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.** Nii tagate elektriseadme ohutuse.

TÄIENDAVAD OHUTUSEESKIRJAD

Lihvimistöödega seotud hoiatused

- a) **Käesolev elektritööriisti on möeldud kasutamiseks lihvmasinana.** Lugege köiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Köigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
- b) **Seda elektritööriista ei ole soovitatav kasutada sellisteks töödeks nagu lihvamine, traatharjamine, poleerimine ja lõikamine.** Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole elektritööriist möeldud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
- c) **Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt möeldud ega soovitatud.** See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel ohutut kasutamist.
- d) **Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.** Tarvikud, mis põörlevad kiiremini kui lubatud kiirus, võivad puruneda ja tükkideks lennata.
- e) **Tarviku välisläbimööt ja paksus ei tohi ületada teie elektritööriista niminäitajaid.** Vale suurusega tarvikute puhul ei saa tagada piisavat kaitset ega juhitavust.
- f) **Ketta, äärkute, tugitalla ja muude tarvikute völliava suurus peab täpselt sobima elektritööriista völliiga.** Tarvikud, mille völliava suurus ei sobi elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja võivad põhjustada juhitavuse kaotamise.
- g) **Völli otsa paigaldatud kettad või muud tarvikud tuleb sisestada täielikult hoidikusse või padrunisse.** Kui völl pole piisavalt tugevalt kinni ja/või ketta väljaulatuv osa on liiga pikk, võib paigaldatud ketas lahti tulla ja suurel kiiruse selk paiskuda.
- h) **Ärge kasutage kahjustunud tarvikuid.** Enne iga kasutuskorda vaadake tarvikud üle ja veenduge, et lihvkettaga ei oleks täkked ega pragused, et tugitald ei oleks kulunud ega praguvenenud ja et traatharjal poleks lahtiseid ega katkiseid traate. **Kui elektritööriist või tarvik on maha kukkunud,**

kontrollige seda kahjustuste suhtes või paigaldage kahjustusteta tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist seiske ise ja suunake ka juuresviibjad põörleva ketta liikumistrajektoorist eemale ning lülitage elektritööriist üheks minutiks tühikäigul maksimaalsel kiiruse sellesse. Kahjustatud tarvikud purunevad tavaliselt sellel katsejal.

- i) **Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke olenevalt seadme kasutamisviisist näomaski või kaitseprille. Kandke vajadusel tolumumaski, kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja põlle, mis peatab väikesed abrasiivsed osakesed või materjalitükid. Silmade kaitse peab suutma peatada eri tööde juures tekiva lendava prahi. Tolumumask või respiraator peab suutma filtreerida töö käigus tekki vahetult osakesi. Pikaajaline kokkupuude tugeva müraga võib põhjustada kuulmislangust.
- j) **Hoidke körvaliseisjaid tööpiirkonnast ohutus kauguses.** Kõik tööpiirkonda sisenejad peavad kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjaliga või purunenud tarviku tükid võivad öhku paiskuda ja põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööpiirkonda.
- k) **Kui teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult isoleeritud käepidemetest.** Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, mis võivad anda kasutajale elektrilöögi.
- l) **Käivitamise ajal hoidke tööriista alati kindlalt käes (või mõlema käega).** Mootori reaktsioonijöud, mis tekib täiskiiruseni kiirendamisel, võib põhjustada tööriista väändumist.
- m) **Kui vähegi võimalik, kasutage töödetali kinnitamiseks pitskruve.** Ärge kunagi hoidke töö ajal väikest detaili ühes käes ja tööriisti teises käes. Väikese detaili kinnitamine võimaldab kasutada käsi tööriista juhitimiseks. Ümara kujuga materjalid, nagu tapipulgad või torud, kipuvad lõikamise ajal veerema ja võivad põhjustada otsiku kinnikiilumise või paiskumise masina kasutaja suunas.
- n) **Ärge kunagi pange elektritööriista maha, kui tarvik pole täielikult peatunud.** Põörlev tarvik võib maapinnal põõrelma hakata ja kontrolli alt väljuda.
- o) **Pärast otsikute vahetamist või reguleerimist veenduge, et padruni mutter, padrun või mõni muu reguleerimisseade on korralikult pingutatud.** Lahtised reguleerimisseadmed võivad ootamatult paigast nihkuda, põhjustades kontrolli kaotamise, lahtised põörlevad osad paiskuvad suure hooga öhku.
- p) **Ärge laske elektritööriistal töötada, kui kannate seda oma küljel.** Kogemata põörleva tarviku vastu puutudes võivad riided selle külge takerduda ja tarviku kasutaja kehasse tömmata.
- q) **Puhastage regulaarselt elektritööriista öhupilusid.** Mootori ventilaator tömbab tolmu korpuse sisse ja liigne

pulbriks muutunud metalli kuhjumine võib põhjustada elektrihoitu.

- r) **Ärge kasutage elektritööriista kergesisüttivate materjalide lähedal.** Südemed võivad need materjalid süüdata.
- s) **Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on vajalik jahutusvedelik.** Vee või muu vedela jahutusaine kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED KÕIKIDE TÖÖPROTSESSIDE JAOKS

Tagasilöögi põhjused ja operatoori poolne ennetus

Tagasilöök on ootamatu reaktsioon põörleva ketta, tugalalla, harja või muu tarviku kinnikiilumisele. Riivamine või haakumine põhjustab põörleva tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis tarviku põõlemisele vastu suunaliselt.

Näiteks kui lõikeketas riivab töödetallit või takerdub töödetallit sisse, kaebub ketta külg materjali pinda ning selle tagajärvel viskub ketas töödetalist välja. Olenevalt ketta liikumise suunast takerdumispunktis võib ketas paikuda kasutaja suunas või temast eemale. Nendes tingimustes võib lihvketas ka puruneda.

Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja/või ebaõigete töövõtete tagajärg ja seda saab vältida alloodud ettevaatusabinõude rakendamisega.

- a) **Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige keha ja käe asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga toime tulla.** Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et tagasilööki või käivitamise ajal väändemomenti maksimaalselt valitseda. Kui vastavad ettevaatusabinõud on tarvitusele võetud, saab kasutaja valitseda väändemomendi või tagasilöögi möju.
- b) **Olge eriti ettevaatlik nurkade, teravate servade jm töötlemisel.** Vältige põrkumist ja tarviku kinnikiilumist. Ääred, teravad servad või põrkumine põhjustab tihtipeale põörleva tarviku kinnikiilumist ja tööriisti üle kontrolli kaotamist või tagasilööki.
- c) **Ärge kinnitage sellele tööriistale saeketti, puunikerdusteraga või hammastega saeketast.** Sellised kettaga põhjustavad sageli tagasilööki ja tööriista üle kontrolli kaotamist.
- d) **Laske otsikul tungida materjali sisse alati samas suunas, kust lõikeserv materjalist väljub (samasse suunda juhitakse ka lõikeprah).** Tööriista liigutamisel vales suunas tuleb otsiku lõikeserv detailist välja, tõmmates tööriista samas suunas.
- e) **Kui kasutate põörlevaid viile, lõikeketaid, kiirlõikeketaid või volframkarbiidteraid, tuleb töödeldav detail alati korralikult kinnitada.** Need kettaga takerduvad, kui need soones veidi viilt lähevad, ja võivad anda tagasilöögi. Lõikeketta takerdumisel ketas ise tavaselt puruneb. Kui põörlev viil, kiirlõikekera

või volframkarbiidtera takerdub, võib see soonest välja paikuda ja tööriist võib kaotada juhitavuse.

Lihvimis- ja lõiketöödega seotud hoiatused

- a) **Kasutage oma elektritööriista ainult ettenähtud otstarbeksi ja ainult sellele soovitatud kettatüüpidega.** Näide: ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed lõikekettaga on möeldud perifeeriseks lihvimiseks ning võivad neile rakenduva külgmise jõu möju kildudeks puruneda.
- b) **Keermega lihvkoonuste ja -korkide puhul kasutage ainult reljeefita äärkuga kahjustamata kettavölle, mis on õige suuruse ja pikkusega.** Õiged võllid vähendavad purunemise võimalust.
- c) **Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega sellele liigset surveat avalda.** Ärge tehke liiga sügavat lõiget. Kettaga ülekorrammine suurendab koormust ning ketas võib kergemini väänduda või lõikesse takerduda, see aga suurendab tagasilöögi ja ketta purunemise ohtu.
- d) **Ärge hoidke kätt põörleva ketta liikumisteel ega selle taga.** Kui töötav ketas liigub teie käest eemale, võib võimalik tagasilöök paisata ketta ja elektritööriista otse teie suunas.
- e) **Kui ketas kinni kiilub, takerdub või kui lõike mingil põhjusel katkestatakse, lülitage elektritööriisti välja ja hoidke seda liikumatult, kuni ketas täielikult peatub.** Ärge üritage eemaldada lõikesoonest liikuvat lõikeketast, kuna see võib põhjustada tagasilöögi. Selgitage välja ja kõrvadage ketta takerdumise või kinnikiilumise põhus.
- f) **Ärge taasalustage lõiketööd töödeldava materjali lõikesooones.** Laske kettaga jõuda täiskirusele ning sisestage see ettevaatlikult soonde. Ketas võib painduda, edasi liikuda või tekitada tagasilöögi, kui tööriist käivitatakse soone sees.
- g) **Paneele või muid suuri detaile töödeldes toestage need, et vähendada ketta pitsumise ja tagasilöögi ohtu.** Suured detailid kipuvad oma raskuse all kaarduma. Toed tuleb paigutada detailili alla lõikejoone ja detaili serva lähedale mõlemale poolle ketast.
- h) **Tasku lõikamisel olemasolevatesse seintesse või teistesse piiratud nähtavusega kohtadesse peate olema eriti ettevaatlik.** Väljaulatuv ketas võib lõigata gaasi- või vee torudesse, elektrijuhtmetesse või muudesse objektidesse, mis võib lõppeda tagasilöögiga.



HOIATUS! Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on 30 mA või vähem.

Muud ohud

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- **Kuulmiskahjustused.**
- **Öhkupaiskuvatest osakatest põhjustatud kehavigastuste oht.**
- **Põletushaavade oht, mida tekitavad kasutamisel kuumenevad tarvikud.**
- **Pikemaajalisest kasutamisest põhjustatud kehavigastuste oht.**

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Elektriohutus

Elektrimootor on ette nähtud vaid ühe pinge jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.



Teie DeWALTi tööriist on vastavalt standardile EN60745 toopltsisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see välja vahetada ainult DEWALTil või volitatud teeninduses.

Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigi ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- Kõrvaldage vana pistik ohult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.



HOIATUS! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

Pikendusjuhtme kasutamine

Kui pikendusjuhu on vajalik, kasutage heaksidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt jaotist „**Tehnilised andmed**“). Juhtme ristlõike minimaalne pindala on 1,5 mm²; juhtme maksimaalne pikkus on 30 m.

Juhtrumerulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti.

Pakendi sisu

Pakend sisaldb järgmist:

- 1 Otslihmasin
- 1 Mutrivõti
- 1 Kasutusjuhend
- Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud ei ole transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Tööriistal olevad märgistused

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kõrvaklappe või -troppe.



Kandke silmade kaitset.



Nähtav kiirgus. Ärge vaadake otse valguse suunas.

Kuupäevakoodi asukoht (joonis A)

Korpusele on trükitud kuupäevakood **13**, mis sisaldb ka tootmisastat.

Näide:

2019 XX XX

Tootmisasta

Kirjeldus (joonis A)



HOIATUS! Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustustega või kehavigastustega.

- 1 Völl
- 2 Völlilukustusnupp
- 3 Padrungi mutter
- 4 Väike mutrivõti (13 mm)
- 5 Suur mutrivõti (17 mm)

- 6 Padrun, 6 mm
- 7 LED-töölamp
- 8 Liuglüliti
- 9 Kiiruslüliti
- 10 LED-näidik

Ettenähtud otstarve

Teie otslihmasin on möeldud professionaalseteks lihvimistöödeks. Tööriista saab kasutada kõikvõimalike lihvimistarvikutega, mille maksimaalne läbimõõt on 50 mm ja ettenähtud minimaalne kiirus 25000 p/min.

ÄRGE kasutage tööriista niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohlike gaaside või vedelike läheduses.

See otslihmasin on professionaalne elektritööriist.

ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda. Kogenematastekate puhul on vajalik juhendamine.

- **Väikesed lapsed ja nõrk tervis.** See seade ei ole möeldud ilma järelevalveta kasutamiseks väikeste laste või füüsилiselt nõrkade isikute poolt.
- Seade ei ole möeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kellele füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduvad vajalikud kogemused, teadmised ja oskused, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle seadmega omapead.

Osad

Kaitse voolukatkestuse eest

Toitelülilit on pinge kadumisel vabastamise funktsioon.

Voolukatkestuse või muu ootamatu väljalülitumise korral tuleb tööriista käivitamiseks lüliti lähestada (sisse ja uuesti välja lülitada).

E-sidur

Sellel seadmel on E-sidur (elektrooniline sidur), mis seisukumise või ketta pitsumise korral lülitab seadme välja, et vähendada tagasilöögi töötu kasutajale rakenduvat jõumomenti. Tööriista käivitamiseks tuleb lüliti lähestada (sisse ja uuesti välja lülitada).

Pidur

Päästiklüliti vabastamisel lülitub mootor kohe välja ja elektrooniline pidur peatab kiiresti tarviku, et vältida ootamatut kokkupuudet ja suurendada tootlikkust.

Püsisisdur

Ülekoormuse või seisukumise korral vähendatakse mootori jõumomenti, et kasutaja ei kaotaks tööriista üle kontrolli. Koormuse vähendamisel jõumoment ja pöörete arv suurennevad. Kui tööriist on pikemaks ajaks seisunud, lülitub see välja ja

EESTI KEEL

taaskäivitamiseks tuleb lülitி lähtestada. See funktsioon imiteerib mehaanilist sidurit, ilma et sellega kaasneks osade kulumine.

Kiiruselülitி (joonis A)

HOIATUS! Sõltumata kiiruse seadistusest peab tarviku nimikirus olema vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.

Kiiruselülitி võimaldab tööriista paremini valitseda ning kasutada seda optimaalselt vastavalt töö ja materjali olemusele.

- Keerake lülitி 9 soovitud tasemele. Kiiruse suurendamiseks keerake ketast ülespoole ning kiiruse vähendamiseks allapoole.

LED-näidik (joonis A)

Tavapärase töö ajal põleb roheline märgutuli 10, kaitsefunktsiooni aktiveerumisest annab märku punase tule vilkumine. Vilkumismustrite selgitused leiate käesoleva juhendi tagaküljel olevast **LED-näidikjuhendist**.

KOKKUPANEMINE JA SEADISTAMINE

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitida ning vooluvõrgust eemaldada. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Tarviku paigaldamine (joonis A)

HOIATUS! Tarvikute nimikiirus peab olema vähemalt võrdne tööriistale märgitud maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis põörlevad kiiremini kui lubatud kiirus, võivad puruneda ja tükkiideks lennata.

HOIATUS! Tarvikud ei tohi ületada tööriistale märgitud niminäitäjaid. Vale suurusega tarvikute puhul ei saa tagada piisavat juhitavust.

HOIATUS! Ärge kasutage tarvikuid, mille völli pikkus on üle 40 mm. Pärast tarviku sisestamist padrunisse veenduge, et völli vaba osa pikkus ei ületa 10 mm.

HOIATUS! Õhkupaiskumise oht. Kasutage ainult tarvikuid, mille vars sobib paigaldatud padruniga. Väiksemad varred ei kinnitu korralikult ja võivad töö käigus logisema hakata.

ETTEVAATUST! Ärge kunagi pingutage padrunit, kui sellesse ei ole eelnevalt paigaldatud tarvikut. Tühja padruni pingutamine, kasvõi käsitsi, võib seda kahjustada.

- Hoidke völli 1 paigal völlilikustusnupuga 2.
- Avage padruni mutter 3, keerates seda vastupäeva.
- Sisestage otsiku vars padrunisse 6.
- Kinnitage padrun korralikult komplektis oleva suurema mutrivõtmega 5.

Otsiku eemaldamiseks tegutsege vastupidises järjekorras.

KÄSITSEMINÉ

Kasutusjuhised

HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitida ning vooluvõrgust eemaldada. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Käte õige asend (joonis B)

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke käsi ALATI õiges asendis, nagu joonisel näidatud.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke seadet ALATI kindlalt ja olge valmis ootamatusteks.

Tööriista tuleb hoida nii, et üks käsi on tööriista korpusel 11 ja teine käsi otslihvmasina kaelal 12, nagu näidatud joonisel B.

Kasutusjuhised (joonis C, D)

HOIATUS!

- Veenduge, et kõik lihitavad või lõigatavad materjalid oleksid korralikult kohale fiksereeritud.
- Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks ja toestamiseks stabilset alust ja pitskrusivid või kruustangeli. Oluline on detail korralikult kinnitada ja toestada, et vältida detaili liikumist ja kontrolli kaotamist. Detaili liikumine või kontrolli kaotamine võib põhjustada ohte ja kehavigastusi.
- Kinnitage detail. Fiksatoriga või kruustangide vahelle kinnitatud töödetail püsib kindlamalt kui käsitsi hoides.
- Paneele või muid suuri detaile töödeldes toestage need, et vähendada ketta pitsumise ja tagasilöögi ohtu. Suured detailid kipuvad oma raskuse all kaarduma. Toed tuleb paigutada detaili alla lõikejoone ja detaili serva lähevale mõlemale poolle ketast.
- Selle tööriistaga töötades kandke alati sobivaid töökindaid.
- Reduktor muutub tööriista kasutamise ajal väga tuliseks.
- Avaldage tööriistale vaid kerget survet. Ärge avaldage kettale külgsurvet.
- Vältige ülekoormamist. Kui tööriist kuumeneb, laske sellel mõni minut ilma koormuseteta töötada.
- Lihvimisel jäab tulemus köige parem, kui seada masin 90° nurga alla. Liigutage masinat mõõduka survega edasi-tagasi. Sel viisil ei lähe detail liiga kuumaks, ei muuda värvja ja ei teki sooni.

HOIATUS! Hoidke tööriista kindlalt mõlema käega, et suudaksite tööriista selle kävitamisel, kasutamisel ja ketta või otsiku seiskumiseni valitseda. Enne tööriista maha toetamist veenduge, et tarvik oleks täielikult seiskunud.

Pange töödetail kruustangide vahelle või kinnitage see kindlalt. Kui töö käigus tekib tolmu, kandke nina ja suud katvat näomaski. Ketast tuleb käsitseda säästvalt. Ärge kiiluge ketast töödetaili sisse ega kasutage tarbetut survet. Kasutage lihvimiseks ainult ketta esikülje, kui teil pole just spetsiaalset ketast, mis võimaldab lihvida ketta küljega.

Liuglülitி (joonis A)



ETTEVAATUST! Hoidke tööriista kaelast ja korpusest kindlast kinni, et suudsaksite tööriista selle käivitamisel, kasutamisel ja ketta või tarvik seiskumiseni valitseda. Enne tööriista maha toetamist veenduge, et ketas või tarvik oleks täielikult seisikunud.

MÄRKUS! Et vähendada tööriista ootamatu liikumise tõenäosust, ärge lülitage tööriista sisse või välja, kui see on koormuse all. Enne detaili puudutamist kettaga laske tööristal saavutada maksimumkiirus. Enne väljalülitamist eemaldage tööriisti tööpinnalt. Laske kettal peatuda, enne kui toetate tööriista maha.



HOIATUS! Enne tööriista ühendamist vooluallikaga kontrollige alati, kas liuglülitி on välja lülitatud, vajutades korras lülitи tagumist osa. Pärast tööriista elektritoite katkemist (näiteks rikkevooluolukaitse või võimsuslülitи rakendumist, pistiku ootamatut eemaldamist vooluvõrgust või voolukatkestust) veenduge, et lülitи oleks välja lülitatud, nagu eespool kirjeldatud. Kui toiteallikă ühendamisel on liuglülitи lukustatud sisselülitatud asendisse, käivitub tööriist ootamatult.

Tööriista käivitamiseks lükake toite liuglülitи 8 tööriista esiosa suunas. Tööriista seiskamiseks vabastage toite liuglülitи.

Pidevaks tööks libistage lülitи tööriista esiosa suunas ja vajutage lülitи esiosa sissepoole. Tööriista seiskamiseks katkematu režiimil vajutage korras liuglülitи tagumist osa.

LED-töölamp (joonis A)



ETTEVAATUST! Ärge vaadake otse töölambi suunas. See võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi.

Padrunit ümbritsev töölamp 7 süttib tööriista sisselülitamisel. Töölamp põleb seni, kuni tööriisti on sisse lülitatud.

MÄRKUS! Töölamp on läheudes asuva tööpinna valgustamiseks ning see ei ole mõeldud kasutamiseks taskulambina.

Völlilukk (joonis A)

Völlilukk 2 aitab vältida völli pöörlemist tarvikute paigaldamise või eemaldamise ajal. Kasutage völlilukku ainult siis, kui tööriisti on välja lülitatud, aku on eemaldatud ja ketas täielikult seisikunud.

NB! Et vähendada tööriista kahjustuste ohtu, ärge rakendage völlilukku töö ajal. Tagajärjeks on tööriista kahjustused ja paigaldatud tarvik võib öhku paiskuda, põhjustades vigastusi.

Luku rakendamiseks vajutage völlilukustusnuppu ja keerake völli käega, kuni see enam edasi ei liigu.

Ettevaatusabinõud värvitud pinna töötlemisel

- Pliid sisaldatav värvkatet Ei OLE SOOVITAV lihvida ega harjata, sest mürģise tolmu välimine on keerukas. Pliimürgistus ohustab köige rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
- Kuna värv pliisisaldust on ilma keemilise analüüsita raske kontrollida, soovitame värvitud pindade lihvimisel rakendada järgmisi ettevaatusabinõusid.

Isiklik ohutus

1. Lapsed ja rasedad ei peaks minema värvkatte lihvimise või traatharjamise töötsooni enne, kui töötsoon on pärast töö lõpetamist puhastatud.

2. Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peavad kandma tolmutumaski või respiraatorit. Filtrit peab vahetama iga päev või siis, kui kasutajal tekivad hingamisraskused.

MÄRKUS! Kasutada tuleb ainult pliisisaldusega värvitolmu ja -aru jaoks sobivaid tolmutumaske. Tavalised värvimaskid taolist kaitset ei paku. Sobivat N.I.O.S.H.-i heaksiduga maski küsige kohalikust tööriistapoest

3. Värviosakeste neelamise vältimiseks EI TOHI tööpiirkonnas SÜÜA, JUUA ega SUITSETADA. Töölised peaksid ENNE söömist, joomist või suitsetamist end pesema ja puhastama. Sööki, jooki ja suitsetamistarbeid ei tohi hoida kohas, kus neile võib langeda tolmu.

Keskkonaohutus

1. Värvkatte tuleb eemaldada viisil, mis tekitab võimalikult vähe tolmu.

2. Värvkatte mahalihvimise tööpiirkond tuleb muust keskkonnast eraldada kilega, mille paksus on vähemalt 4 mil.

3. Lihvida tuleb viisil, mis vähendab tolmu kandmist töötsoonist väljapoole.

Puhastamine ja jäätmete körvaldamine

1. Kõiki pindu tööpiirkonnas tuleb lihvimistööde ajal iga päev tolmuimejaga põhjalikult puhastada. Tolmuimeja filtrikotte peab tihti vahetama.

2. Remondikile, tolmujäägid ja muu prah tuleb kokku koguda ja nõuetekohaselt körvaldada. Need tuleks asetada kinnistesse prügikonteineritesse ja körvaldada, kasutades tavalist prügiveeteenust. Puhastamise ajal tuleb lapsed ja rasedad hoida tööpiirkonnast eemal.

3. Kõik mängusjad, pestavad mööbliesmed ja laste kasutatavad lauanoud tuleb enne uuesti kasutamist põhjalikult pesta.

HOOLDUS

Teie elektritööriist on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning vooluvõrgust eemaldada. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.



Määrimine

Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.



Puastamine

HOIATUS! Mustuse kogunemisel ventilatsioonivadadesse ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.

HOIATUS! Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materjalile nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seebiga niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Valikulised lisatarvikud

HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos selle seadmega katsetatud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Et vähendada kehavigastuste ohtu, tuleb selle seadmega kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Sobilike tarvikute kohta küsige teavet müüjalt.

Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi körvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust. Elektriseadmed tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikle eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

LED-näidiku juhend

Selles jaos on esitatud LED-näidiku võimalikud vilkumismustrid, nende põhjused ja lahendused. Mõningaid parandustoiminguid saab teostada kasutaja või hoolduspessoona, teiste puhul võib vaja minna DeWALTi kvalifitseeritud tehniku või edasimüüja abi.

		Kaitse voolukatkestuse eest
Probleem	Lahendus	
Lülit on sisselülitud asendis ja töide on rakendatud. Seade on välja surnud.	Taaskävitamiseks lähtestage lülit.	
		Tagasilöögipidur
Probleem	Lahendus	
Tööriist on tuvastanud pitsumise ja tagasilöögipidur on rakendunud.	Kontrollige, et tarvikul ei oleks muljumiskahjustusi, ja vajadusel vahetage välja. Vajadusel reguleerige detaili ja tööriista asendit ning lähtestage taaskävitamiseks lülitit.	
		Termokaitse
Probleem	Lahendus	
Seade on välja lülitunud, et vältida ülekuumenemisest tingitud püsivaid kahjustusi.	Kasutaja käed, riided või prah ei tohi töö ajal blokeerida sisse- ja väljalaskeskeasid. Vähendage tööriista sisse/välja lülitamise sagedust ja lähtestage taaskävitamiseks lülitit ja/või eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see järel uuesti.	
		Seiskumis-/ülekoormuskaitse
Probleem	Lahendus	
Seade on olnud pikalt seiskunud ja on välja lülitunud.	Vabastage tööriist koormusest ja taaskävitamiseks lähtestage lülitit.	
		Toiteiliini tõrge
Probleem	Lahendus	
Seade töötab halva kvaliteediga toiteallikaga, näiteks ebakvaliteetse generaatoriga. Selline toiteallikas võib tööriista kahjustada.	Proovige mõnda muud toiteallikat, lühemat pikendusjuhet või vähendage toiteallikaga samaaegselt kasutatavate seadmete hulka.	

TIESINIS ŠLIFUOKLIS SU SLANKIUOJU JUNGIKLIU

DWE4997

Sveikiname!

Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Ilgametė patirtis, kruopštas gaminijų tobulinimas ir naujovių diegimas leido DEWALT tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partneriu.

Techniniai duomenys

		DWE4997
Įtampa	V _{NS}	230
Tipas		1
Įtampa	W	1300
Apsukos be apkrovos	min. ⁻¹	25000
Maksimalus disko skersmuo	mm	50
Movos dydis	mm	6
Svoris	kg	2,4
Triukšmo ir (arba) vibracijos vertės (triašio vektorius suma) pagal EN60745-2-23:		
L _{PA} (skleidžiamosios garso slėgio lygis)	dB(A)	79
L _{WA} (garso galios lygis)	dB(A)	90
K (nustatytos garso lygio neapibrėžtis)	dB(A)	3
Vibracijos emisijos vertė Ø 50 mm; U _M = 14,4 gmm	m/s ²	17,0
Vibracijos emisijos vertė Ø 25 mm; U _M = 3,6 gmm	m/s ²	7,0
Neapibrėžtis K =	m/s ²	2,1

Cia nurodytas vibracijos ir (arba) skleidžiamosios triukšmo lygis išmatuotas atsižvelgiant į standartinių bandymo metodą, pateiktą EN60745, todėl jį galima naudoti įrankiams tarpusavyje palyginti. Be to, jį taip pat galima naudoti preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

⚠ ISPĖJIMAS! Deklaruotas vibracijos ir (arba) triukšmo ir emisijos lygis kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams atlikti. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojami kiti priedai arba priedai prastai prižiūrimi, vibracijos ir (arba) triukšmo emisija gali skirtis. Dėl to gali labai padidėti poveikis per visą darbo laiką.

Vertinant vibracijos ir (arba) triukšmo poveikio lygį per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti į ir jų laiką, kai įrankis išjungtas arba kai jis veikia, bet juo faktiškai neatliekama jokio darbo. Dėl to gali gerokai sumažėti poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsaugotumėte nuo vibracijos ir (arba) triukšmo poveikio, pvz.: tinkamai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai (atsižvelgdami į vibraciją), planuoikite darbą.

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Tiesinis šlifuoklis su slankiuoju jungikliu DWE4997

DEWALT pareiškia, kad skyriuje **Techniniai duomenys** aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:

2006/42/EB, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktivas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į DEWALT toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją DEWALT vardu.

Markus Rompel

Technikos viceprezidentas, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)

30.08.2019



ISPĖJIMAS! Norodami sumažinti susižeidimo pavoją, perskaitykite šį vadovą.

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus **bus sunkiai ar net mirtinai susizalota**.



ISPĖJIMAS! Nurodo potencialai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima sunkiai ar net mirtinai susizaloti**.



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susizaloti**.



PRANEŠIMAS. Nurodo **su susižalojimu nesusijusią situaciją**, kurios neišvengus **galima apgadinti turą**.



Reiškia elektros smūgio pavoją.



Reiškia gaisro pavoją.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI DĒL ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, iliustracijas ir specifikacijas. Jei nesivadavausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sunkelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ISSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatorius maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

1) Darbo vienos sauga

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų **žvariai** ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietas dažnai tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje, kur gali kilti sprogimas, pvz., kur yra liepsniųjų skyčių, duju arba dulkiai. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašaliniai asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2) Elektros sauga

- Elektrinio įrankio kištukas privalo atitiki lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių kištukinių adapterių. Nemodifikuoti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojus.
- Stenkites nesiliesti prie įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, didėja elektros smūgio pavojus.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Jelektrinį įrankį patekus vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- Saugokite kabelį. Niekada neneškite elektrinio įrankio už kabelio, taip pat netraukite už kabelio kištuko iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrųjų kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarpliojus kabeliai didina elektros smūgio pavojų.
- Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, nenaudokite tam pritaikytą ilginimo kabelį. Naudojant darbu lauke tinkamą kabelį, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jei elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, nenaudokite energijos šaltinių, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisus (RCD). Naudojant RCD, mažėja elektros smūgio pavojus.

3) Asmens sauga

- Naudodamiesi elektrinį įrankį, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirką

nukreipus dėmesį, dirbant su elektriniais įrankiais galima sunkiai susižaloti.

- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada nenaudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, apsauginiai batai neslidžiaišas padais, šalmas ar ausų apsaugai, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.**
 - Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.** Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo tinklo ir (arba) įdėdami akumulatorių, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patirkinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklius arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, gali nutikti nelaimingų atsitikimų.
 - Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite nuo jo visus reguliavimo raktus arba veržliarakčius.** Neištraukė veržliarakčio ar raktu iš besišakančios elektros įrankio dalies, rizikuojate susižeisti.
 - Nesiekipte per toli. Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą.** Taip galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netiketose situacijose.
 - Tinkamai apsirenkite.** Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų. Plaukus ir drabužius laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
 - Jei papildomiems dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiams prijungti yra numatytas prietaisai, patirkinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susisijusius pavojus.
 - Net jei dažnai naudojatės įrankiais, neprarakite budrumo ir neignoruokite saugos principų.** Elgiantis nerūpestingai, galima akimirksniu smarkiai susižaloti.
- 4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra**
 - Dirbdami įrankiu, nenaudokite jėgos. Darbui atlikti nenaudokite tinkamą elektrinį įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
 - Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklius nepavykssta jo įjungti ar išjungti.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma pataisyti.
 - Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų keitimą darbus arba jei ketinate įrankį sandėliuoti, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo lizdo ir (arba) iš elektrinio įrankio išsimkite akumulatorių (jei jis atjungiamas).** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
 - Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite šio elektrinio įrankio naudoti žmonėms, nesusipažinusiem su įrankiu arba šiuo vadovu.** Neparengtų naudotojų rankose elektriniai įrankiai kelia pavojų.
 - Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius ir jų priedus.** Patirkinkite, ar gerai sulygiuotos ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys resulūžusios ir visas kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos elektrinio

- rankio naudojimui. Jei elektrinis įrankis apgadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti.** Dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių įvyksta daug nelaimingų atsitikimų.
- f) **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriomis pjovimo briaunomis mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
 - g) **Elektrinj įrankj, priedus ir įrankio antgalius naudokite pagal šio vadovo rekomendacijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Jei elektrinj įrankj naudosite ne pagal paskirtj, gali susidaryti pavojinga situacija.
 - h) **Rankenos ir pdėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, nealyvuoti ir netepaluoti.** Slidžios rankenos ir suėmimo paviršiai netiketose situacijose trukdys saugiai tvarkyt i kontroliuoti įrankj.

5) Priežiūra

- a) **Jūsų elektrinio įrankio priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimq.

PAPILDOMOS SPECIFINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

Šlifavimo įprastieji saugos įspėjimai

- a) **Šis elektrinis įrankis skirtas šlifavimo darbams atlikti.** Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, iliustracijas ir specifikacijas. Jei nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
- b) **Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama vykdyti lengvojo šlifavimo, valymo vieliniui šeptelio, poliravimo ir pjovimo darbų.** Jei dirbsite darbus, kuriems elektrinis įrankis nėra pritaikytas, gali susidaryti pavojinga situacija ir galite susižeisti.
- c) **Nenaudokite priedu, kurių specialiai nesukurė ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas.** Jei priedq ir galima prijungti prie šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbtu juo bus saug.
- d) **Nominaliosios priedo apskukos privalo būti bent jau lygios maksimalioms ant elektrinio įrankio nurodytomis apskukoms.** Jei priedai suksis greičiau nei jų nominaliosios apskukos, jie gali sulūžti ir būti nusvesti.
- e) **Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitinkti elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą.** Netinkamo dydžio priedų nepavyks tinkamai apsaugoti naudojant apsaugus ar valdyti.
- f) **Diskų, jungių, atraminių padų ir kitų priedų centrinės skylių dydis turi atitinkti įrankio ašį.** Priedai su elektrinio įrankio montavimo įtaisų neatitinkančiomis centrinėmis angomis bus nesubalansuoti, pernely vibruos ir dėl to kils pavojus prarasti įrankio kontrolę.
- g) **Ant įtvarto montuojamų diskų arba kiti priedai turi būti visiškai įstatyti į movą arba griebtuvą.** Jei įtvaras

bus laikomas nepakankamai gerai ir (arba) disko iškyša bus per didelę, sumontuotas diskas gali atsilaisvinti ir, sukdamas dideliu greičiu, nusimauti.

- h) **Nenaudokite apgadintų priedų.** Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite priedą, pvz., abrazyvinį diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkės, ar atraminis padas neįtrūkės, nesuplėštas ar pernelgy nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo violinio šepečelio vielutės. Jei elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas, patirkinkite, ar néra pažeidimų arba sumontuokite nepažeistą priedą. Patirkinę ir sumontavę priedą, atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo plokštumos ir neleiskite artyn pašalinii asmenų. Paleiskite elektrinj įrankj vienai minutei maksimaliomis apskukomis be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai tokio patirkrinimo metu sulžuta.
- i) **Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Atsižvelgiant į darbo sritij, reikia dėvēti apsauginį antveidį arba apsauginius akinius. Pagal aplinkybes dėvėkite dulkių kaukę, ausų apsaugos priemones, mūvėkite pirštines ir dėvėkite darbinę priuostę, kuri sulaikytu smulkias šlifavimo daleles arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti jvairių darbų metu išmetamas daleles. Dulkių kaukė arba respiratorius turi tinkamai sulaikyti darbų metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant labai triukšmingoje aplinkoje, galima pakenkti klausai.
- j) **Pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu nuo darbo teritorijos.** Visi jeinantieji į darbo teritoriją privala dėvēti asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę priedai gali būti nusvesti ir sužeisti šalia darbo vietas esančius asmenis.
- k) **Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo priedas gali prisileisti prie paslepėtų laidų ar įrankio kabelio, laikykite elektrinj įrankj tik už izoliuotų suėmimo paviršių.** Priedui prisilietus prie laidų, kuriuo teka srovė, neizoliuotose metalinėse elektrinio įrankio dalyse atsiras įtampa ir operatorius gali gauti elektros smūgi.
- l) **Ijungdami tvirtai laikykite įrankį.** Variklio reakcijos sukimo momentas, jam įsisukant iki maksimalių apskukų, gali pasukti įrankj rankose.
- m) **Naudokite veržiklius ruošiniui įtvirtinti (jei tai praktiška).** Niekada nelaiakykite mažo ruošinio viena ranka, o veikiančio įrankio – kita. Prispausdami mažą ruošinį, galėsite rankomis valdyti įrankj. Apvalios medžiagos, pvz., strypeliai, vamzdžiai arba vamzdeliai, pjaunami yra linke riedėti, dėl ko antgalis gali ištrigti arba šoktelėti link jūsų.
- n) **Niekada nepadékite elektrinio įrankio, kol jo priedas dar sukas.** Besisuktantis priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.
- o) **Pakeitė antgalį arba atlikę reguliavimo darbus, pasirūpinkite, kad movos veržlė, griebtuvas arba kiti reguliavimo įtaisai būtų saugiai priveržti.** Laisvi reguliavimo įtaisai gali netiketai pasislinki, dėl ko galite

- prarasti kontrolę, o laisvi besiskantys komponentai gali būti išsviesti dideliu greičiu.
- p) **Nešdami elektrinį įrankį prispaudę prie savo šono, jo nelaiykite įjungto.** Netyčia prisilietus prie besiskančio priedo, šis gali įtraukti jūsų drabužius ir sužalotis jus.
- q) **Reguliariai valykite šio elektrinio įrankio ventiliacijos angas.** Variklio ventiliatorius įtraukia dulkes į korpuso vidų, kur metalo dulkių sankaupos gali sukelti elektros pavojų.
- r) **Nedirbkite šiuo elektriniu įrankiu šalia liepsniųjų medžiagų.** Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- s) **Nenaudokite priedų, kuriuos reikėtų aušinti aušinimo skyčiais.** Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skyčias, galima žuti nuo elektros srovės arba gauti elektros smūgių.

PAPILDOMOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATLIEKANT VISUS DARBUS

Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti

Atatranka – tai staigi reakcija į besiskančio disko, atraminio pado, šepetėlio ar koks nors kito priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudus arba sugriebus besiskantį priedą, šis staigiai stabdomas, dėl to nevaldomas elektrinis įrankis įstrigimo taške verčiamas judėti priešinga priedo sukimusių kryptimi.

Pavyzdžiu, jei abrazyvinis diskas sugnybiamas arba užstringa ruošinyje, išvadintis disko kraštas ties sužyrimo tašku gali įstrigtį medžiagos paviršiuje ir diskas gali „išlipti“ arba gali įvykti atatranka. Diskas gali atsökti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo diskų sukimosi krypties suspaudimo metu. Tokiomis sąlygomis abrazyviniai diskai gali net lūžti.

Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys. Jos galima išvengti imantis tinkamų toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- a) **Virtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis atatrankos jėgomis. Visuomet naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo momento reakcijos metu.** Operatorius gali suvaldyti sukimo momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.
- b) **Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir pan. Stenkites, kad įrankis neatšoktu ir neužkliliu.** Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelejimas gali priversti besiskantį priedą užklilioti ir sukelti atatranką arba įrankis galiapti nevaldomas.
- c) **Nemontuokite grandininio pjūklo, medžio drožimo disko arba dantytojo pjūklo disko.** Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis tampa nevaldomas.
- d) **Antgalį į medžiągą leiskite ta pačia kryptimi kaip ir plovimo kraštas išlenda iš medžiagos (kuria metamos skiedros).** Jei kištate įrankį netinkama kryptimi, antgalio plovimo kraštas išsokis iš ruošinio ir patrauks įrankį šio tiekimo kryptimi.

e) **Naudodamini rotacines dildes, plovimo diskus, didelių apskukų peilius arba peilius volframo karbido galiukais, pasirūpinkite, kad ruošinys būtų saugiai prispaustas.** Grioveliję šiek tiek pakreipti tokie diskai stringa ir gali įvykti atatranka. Įstrigęs plovimo diskas paprastai sulūžta, įstrigus rotacinei dildei, didelių apskukų peiliui arba peiliui volframo karbido galiukais, šie įrankiai gali išsokti iš griovelio ir galite prarasti įrankio kontrolę.

Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo ir plovimo darbus

- a) **Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui rekomenduojamų tipų diskus ir atlikite tik rekomenduojamus darbus.** Pavyzdžiu: negalima šliuoti plovimo disko šonu.
- Abrazyviniai plovimo diskai** skirti periferiniams šlifavimui: šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
- b) **Su srieginiiais abrazyviniais kūgio ir kamščio formos antgaliais naudokite tik nepažeistus diskų įtvarus su tinkamo dydžio ir ilgio neatleista peties jungle.** Naudojant tinkamus įtvarus, mažėja lūžio tikimybė.
- c) **Neužstrigdykite plovimo disko ir pernelyg jo nespauskite.** Nemieginkite atlikti pernelyg gilių pjūvių.
- Per daug spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau sulinkti arba užstrigtį pjūvystėje bei sukelti atatranką arba diskas gali lūžti.
- d) **Nelaiykite rankos vienoje linijoje su besiskančiu disku arba už jo.** Kai diskas sėlyčio taške juda nuo jūsų rankos, galima atatranka gali svieсти besiskantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jūs.
- e) **Diską prispaudus, jam įstrigus arba dėl kitų priežasčių nutrūkus plovimui, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai nenustos suktis.** Niekada nebandykite ištraukti diską iš pjūvio, kol diskas sukas, kitaip gali įvykti atatranka.
- Suraskite** iš pašalinkite problemą, kad diskas daugiau nebūty prispaustas arba neįstrigtu.
- f) **Nejunkite įrankio, kai jo diskas yra ruošinyje.** Leiskite diskui vėl suktis visu greičiu, tada atsargiai vėl įustumkite į pjūvį.
- Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje, jis gali užstrigtį, išsokti arba gali vėl įvykti atatranka.
- g) **Paremkitė plokštės arba kitus labai didelius ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų pavojus suspausti diską ir sukelti atatranką.** Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš abiejų diskų pusių, šalia plovimo linijos ir prie ruošinio krašto.
- h) **Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas arba kitas neištirtas vietas.** Atsikišęs diskas gali prapjauti duju ar vandens vamzdžius, elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti atatranką.



ISPĖJIMAS! Rekomenduojame naudoti apsauginį srovės nuotekio įtaisą, kurio liekamosios srovės stipris neviršytų 30 mA.

Liekamieji pavojai

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų liekamųjų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:

- *klausos pablogėjimas;*
- *pavojus susižeisti dėl svaidomų dalelių;*
- *pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai labai jakaista;*
- *pavojus susižaloti ilgai naudojant įrankį.*

IS AUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Elektros sauga

Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visada patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą.

 Vadovaujantis standartu EN 60745, šiame DEWALT įrankyje įrengta dviguba izoliacija, todėl įžeminimo laido nereikia.

Pažeistą maitinimo kabelį leidžiama keisti tik DEWALT arba igaliotajai serвиso įmonei.

Maitinimo kištuko keitimas

(tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- *Saugiai išmeskite seną kištuką.*
- *Rudą laidą prijunkite prie kištuko srovės įvado.*
- *Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.*

 **ISPĖJIMAS!** Prie įžeminimo kontaktu nieko jungti nereikia.

Vadovaukės montavimo instrukcijomis, pateikiamomis su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Ilginimo kabelio naudojimas

Jei būtina naudoti ilginimo kabelį, naudokite tik aprobuotus, triju laidų ilginimo kabelius, atitinkančius šio įrankio galį (žr. skirsnį **Techniniai duomenys**). Minimalus laidų skerspjūvio plotas yra 1,5 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.

Jei naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išvyniokite kabelį.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Tiesinis šliafuoklis
- 1 Veržliaraktis
- 1 Naudotojo vadovas
- *Patirkrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.*
- *Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti šį vadovą.*

Ant įrankio esantys ženkliai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudodami perskaitykite naudotojo vadovą.



Dėvėkite ausų apsaugos priemones.



Dėvėkite akių apsaugos priemones.



Matoma spinduliuotė. Nežiurėkite tiesiai į šviesą.

Datos kodo vieta (A pav.)

Datos kodas **13**, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2019 XX XX

Pagaminimo metai

Aprašymas (A pav.)

 **ISPĖJIMAS!** Niekada nemodifikuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turtinę žalą arba susižaloti.

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Ašis | 6 | 6 mm mova |
| 2 | Ašies užrakto mygtukas | 7 | Šviesos diodų darbinė lemputė |
| 3 | Movos veržlė | 8 | Slankusis jungiklis |
| 4 | Mažasis veržliaraktis (13 mm) | 9 | Apsukų reguliavimo ratukas |
| 5 | Didysis veržliaraktis (17 mm) | 10 | Šviesos diodų indikatorius |

Naudojimo paskirtis

Šis tiesinis šliafuoklis suprojektuotas profesionalų šlifavimo darbams. Įrankis galima naudoti su įvairiais atskirai įsigyjamais šlifavimo priedais, kurių maks. skersmuo yra 50 mm ir patvirtintos maksimalios apskukos siekia 25 000 aps./min.

NENAUDOKITE drėgnomis oro sąlygomis, šalia liepsnių skyčių ar duju.

Šis tiesinis šliafuoklis yra profesionalų elektrinės įrankis.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankis naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

- **Šiuo prietaisu negali naudotis maži vaikai ir ligoti žmonės.** Šiuo prietaisu be priežiūros negalima naudotis mažiemis vaikais arba ligiotiemis asmenims.
- Šis įrankis nesiskirtas naudoti menkesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (išskaitant vaikus) arba asmenims, kurie trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų už ju saugą atsakingas asmuo. Vaikų negalima palikti vieną su šiuo gaminiu.

Komponentai

Įtampos nebuvinimo apsauga

Ijungiklis / išjungiklis turi atjungimą dingus įtampai funkciją. Dingus elektros tiekimui arba kito netiketo išsijungimo atveju jungiklis reikia išjungti ir vėl įjungti, kad įrankis vėl būtų galima paleisti.

El. sankaba

Šiame įrenginyje sumontuota el. sankaba, kuri įrenginio įstrigimo arba disko suspaudimo atveju išjungia įrenginį ir sumažina naudotojo reakcijos sukimo momentą. Norint vėl paleisti įrenginį, reikia jungikliu jį išjungti ir vėl įjungti.

Stabdys

Ateidus gaiduką, variklis iškart išsijungia ir elektroninis stabdys greitai sustabdo priedą, kad būtų išvengta atsitiktinio sąlyčio ir padidėtų našumas.

Nuolatinė sankaba

Perkovos arba įstrigimo atveju variklio sukimo momentas sumažinamas, kad naudotojas galėtų palaikyti įrankio kontrolę. Sumažinus apkrovą, sukimo momentas ir apskokas padidėja. Jei įrankio strigtis tėiasi ilgiau, jis išsijungia. Norint testi darbą, reikia jungikliu jį išjungti ir vėl įjungti. Ši funkcija imituoją mechaninę sankabą, tačiau čia nesidėvi susiję komponentai.

Apsukų keitimo ratukas (A pav.)

! ISPĖJIMAS! Neatsižvelgiant į greičio nuostatą, nominaliosios priedo apskokos privalo būti bent jau lygioms maksimaliomis ant elektrinio įrankio nurodytomis apskokoms.

Apsukų keitimo ratukas užtikrina papildomą įrankio kontrolę ir leidžia naudoti įrankį optimaliomis sąlygomis, atsižvelgiant į priedą ir medžiagą.

- Pasukite ratuką 9 į pageidaujamą lygį. Pasukite ratuką aukštyn, kad apskokos būty bidesnės, arba žemyn, kad jos būty mažesnės.

Šviesos diodų indikatorius (A pav.)

Šviesos diodų indikatorius 10 įprasto veikimo metu lieka šviesi žalia spalva. Siekiant perspėti apie aktyvuotą įrankio apsaugos funkciją, jis ima mirksėti raudona spalva. Žr. šio vadovo gale pateiktą skirsnį **Šviesos diodų gidas**: ten aiškinamos mirksėjimo schemos.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS

! ISPĒJIMAS! Siekdamis sumažinti pavojuj sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisus ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Priedo montavimas (A pav.)

! ISPĒJIMAS! Priedų nominaliosios apskokos turi bent jau siekti maksimalias ant įrankio nurodytas apskokas. Jei priedai suksis greičiau nei jų nominaliosios apskokos, jie gali sulūžti ir būti nusvesti.

! ISPĒJIMAS! Priedų pajėgumas turi atitinkti ant įrankio nurodytą rodiklį. Netinkamo dydžio priedų tinkamai nesuvaldysite.

! ISPĒJIMAS! Nenaudokite priedo, kurio įtvaro ilgis viršija 40 mm. Užtikrinkite, kad įtvaro iškyša neviršytų 10 mm (stačiaus priedą j movą).

! ISPĒJIMAS! Skrijejančią detaliją pavojuj. Naudokite tik tokius priedus, kurių kotelis atitinka įrengtą movą.

Mažesni koteliai bus prispaudžiami nesaugiai ir darbo metu gali atsilaisvinti.

ATSARGIAI! Niekada nepriveržkite movos, pirmiausia nejrengę joje priedo. Priveržiamą (net ir ranka) tuščia mova gali būti apgađinta.

1. Laikykite ašį ①, naudodami ašies užrakto mygtuką ②.
2. Atlaisvinkite movos veržlę ③, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
3. Ikiškite priedo kotelį į movą ⑥.
4. Saugiai priveržkite movą pateiku didžiuoju veržliarakčiu ⑤.

Norédami nuimti priedą, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

NAUDOJIMAS**Naudojimo instrukcijos**

! ISPĒJIMAS! Visuomet laikykites saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.

! ISPĒJIMAS! Siekdamis sumažinti pavojuj sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisus ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Tinkama rankų padėtis (B pav.)

! ISPĒJIMAS! Siekdamis sumažinti sunkaus susižeidimo pavojuj. **BŪTINAI** laikykite rankas tinkamoje padėtyje, kaip parodyta.

! ISPĒJIMAS! Siekdamis sumažinti sunkaus susižeidimo pavojuj. **BŪTINAI** tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte staigią reakciją.

Tinkama rankų padėtis: viena ranga turi būti ant įrankio korpuso 11, o kita – ant tiesinio šlifuoklio kaklelio 12, kaip parodyta B pav.

Naudojimo instrukcijos (C, D pav.)

! ISPĒJIMAS!

- Pasirūpinkite, kad visos šlifuojamos arba pjaunamos medžiagos būty gerai įtvirtintos.
- Veržikliu arba spaustuvais pritvirtinkite ruošinį prie stabilios platformos. Svarbu gerai pritvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis nepajudėt ir nepraraustumė kontroliės. Jei ruošinys pajudės arba prarasite kontrolę, kils pavojuj susižaloti.
- Įtvirkinkite ruošinį. Veržikliu arba spaustuvais pritvirtintas ruošinys laikomas saugiau nei ranka.
- Paremkite plokštės arba kitus labai didelius ruošinius, kad maksimaliai sumažetų pavojuj suspausti diskų ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš abiejų diskų pusių, šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio krašto.
- Dirbdami šiuo įrankiu, visada mūvėkite įprastas darbines pirštines.
- Darbo metu pavary korpusas labai įkaista.
- Įrankį spauskite nestipriai. Nespauskite diskų į šoną.

- Venkite perkrovų. Jei jrankis jkaito, leiskite jam kelias minutes paveikti be apkrovos.
- Geriausią šlifavimo rezultatą pasiekti, iрenginj nustatę 90° kampu. Vidutiniškai spaудами, stumdykite jrankj pirmyn-atgal. Tokiu būdu ruošinys pernelyg nejakis, neišbluks ir nesusidarys grovelių.

ISPĖJIMAS! *Tvirtai suimkite jrankj abiem rankomis, kad suvaldytumėte ji įjungimo ir naudojimo metu bei tol, kol diskas ar priedas nenuostos suktis. Prieš padėdami jrankj, išitinkinkite, kad priedas visiškai nesisuka.*

Istatykite ruošinj j spaustuvus arba saugiai prispauskite. Jei darbo metu kyla dulkių, ant nosies ir burnos dėvėkite veido kaukę. Saugokite diską. Darbo metu nestrigdinkite diskio ruošinje ir per smarkiai nespauskite. Šlifuokite tik diskio paviršiumi, nebent turite specialų diską, skirtą konkretiai šlifuoti kraštų.

Slankusis jungiklis (A pav.)

ATSARGIA!! *Tvirtai laikykite jrankj už kaklelio ir korpuso, kad suvaldytumėte jrankj paleidimo ir naudojimo metu bei tol, kol diskas ar priedas nenuostos suktis. Prieš padėdami jrankj, išitinkinkite, kad diskas ar priedas visiškai nesisuka.*

PASTABA. Siekdami apriboti netiketus jrankio judesiui, neįjunkite ir neišjunkite jrankio esant apkrovai. Leiskite šlifuokliui maksimaliai įsisukti ir tik tada palieskite darbinį paviršių. Prieš įjungdamis pakelkite jrankj nuo darbinio paviršiaus. Palaukite, kol jrankis sustos, ir tik tada padėkite jį.

ISPĖJIMAS! *Prieš įjungdamis jrankj prie energijos šaltinio, patirkrinkite, ar slankiklis yra įjungimo padėtyje, paspaudami ir atleisdami jungiklio galinę dalį. Nutrūkus jrankio elektros energijos tiekimui, p.vz., suveikus įžeminiimo triktis pertraukiliui ar jungtuvui, netyčia atjungus jrankj nuo elektros tinklo arba nutrūkus elektros tiekimui, pasirūpinkite, kad slankiklis būtų įjungimo padėtyje, kaip nurodyta pirmiau. Jei įjungsite jrankio maitinimą, kai jo slankusis jungiklis bus užrakintas įjungimo padėtyje, jrankis netiketai pradės veikti.*

Norédami įjungti jrankj, pastumkite įjungimo / išjungimo slankujį jungiklį **8** jrankio priekio link. Norédami jrankj sustabdyti, atleiskite įjungimo / išjungimo slankujį jungiklį. Norédami, kad jrankis veiktu nepertraukiamai, pastumkite jungiklį jrankio į priekį ir išspauskite jungiklio priekinę dalį. Norédami išjungti nepertraukiamai veikiantį jrankj, paspauskite slankiojo jungiklio galinę dalį, kad jis būtų atlaivintas.

Šviesos diodų darbinė lemputė (A pav.)

ATSARGIA!! *Nežiūrėkite tiesiai į darbo lemputę. Kitapj gali būti sunkiai sužalotos akys.*

Darbinė lemputė **7**, įrengta aplink movą, aktyvinama įjungus jrankj. Darbinė lemputė švies, kol jrankis bus įjungtas.

PASTABA. Lemputė skirta darbo vietai betarpiskai apšviesti ir néra skirtas naudoti vietoj žibintuvėlio.

Ašies užraktas (A pav.)

Ašies užraktas **2** skirtas neleisti ašiai suktis sumontuojant ar nuimant priedus. Ašies užraktą galima naudoti tik tada, kai jrankis išjungtas, atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir visiškai sustojęs.

PRANEŠIMAS. Norédami sumažinti pavojų sugadinti jrankj, nenaudokite ašies užrakto, kol jrankis veikia. Kitaip sugadinsite jrankj, be to, priedas gali nuskrieti nuo jrankio ir ką nors sužaloti.

Norédami įjungti užraktą, nuspauskite ašies užrakto mygtuką ir sukitė ašį ranka, kol ji pagaliau nebesisuks.

Dažyto ruošinio apdorojimo atsargumo priemonės

1. NEREKOMENDUOJAMA vykdyti dažais švino pagrindu dažyto paviršiaus lengvojo šlifavimo ar šlifavimo vieliniu šepeteliu darbų, kadangi sunku sukонтroluoti užterštas dulkes. Didžiausias apsinuodijimo švinu pavojuj kyla vaikams ir nėščiosioms.
2. Kadangi neatlikus cheminės analizės sunku nustatyti, ar dažų sudėtyje yra švino, prieš šlifuojant bet kokius dažytus paviršius rekomenduojame imtis atsargumo priemonių:

Asmens sauga

1. I zoną, kurioje vykdomi dažų lengvojo šlifavimo arba šlifavimo vieliniu šepeteliu darbai, draudžiama eiti vaikams ir nėščiosioms, kol viskas nebus išvalyta.
2. Visi asmenys, einantys į šią zoną, turi dėvėti dulkių kaukę arba respiratorij. Filtrą būtina keisti kasdien arba kai taps sunku kvėpuoti.

PASTABA. Leidžiama naudoti tik tas dulkių kaukes, kurios tinkta darbuui su dažais švino pagrindu ir dūmais. Jprastos dažymo kaukės tokios apsaugos neužtikrina. Paprašykite savo vietinės jrankių parduotuvės darbuotojo parduoti tinkamą kaukę su N.I.O.S.H. aprobacija.

3. Darbinėje zonoje draudžiama VALGYTI, GERTI ir RŪKYTI, kad nerūkytumėte užterštų dažų dalelių. PRIEŠ valgydami, gerdami ar rūkydami darbininkai turi nusiprausti ir nuvalyti drabužius. Maito, gėrimų ar cigarečių negalima palikti darbinėje zonoje, kur ant jų galėtų nusėsti dulkės.

Saugos priemonės

1. Dažus reikia šalinti tokiu būdu, kad išskirtų kuo mažiau dulkių.
2. Zonas, kuriose vykdomi dažų šalinimo darbai, reikia užsandarinoti 4 milių storio plastikine plėvele.
3. Lengvojo šlifavimo darbus reikia atlikti taip, kad dažų dulkės nebūtų išnešamos už darbinės zinos ribų.

Valymas ir utilizavimas

1. Visi darbinės zinos paviršiai kasdien turi būti kruopščiai nusiurbiami dulkių siurbliu viso lengvojo šlifavimo projekto metu. Reikia dažnai keisti dulkių siurblilio filtrus.
2. Plastikinę plėvelę reikia surinkti ir utilizuoti kartu su dulkelėmis bei kitomis šalintinomis šiukslėmis. Atliekas reikia sudėti į užsandarinatas šiuksliadėžes ir utilizuoti iþrastais šiukslių utilizavimo kanalais. Valymo metu į darbinę zoną neturi būti leidžiami vaikai ir nėščiosios.
3. Visi žaislai, planamieji baldai ir vaikų naudojami stalai jrankiai turi būti kruopščiai nuplauti: tik tada juos galima vėl naudoti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prieikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.

! *ISPĖJIMAS! Siekdami sumažinti pavojų sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisy ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Netyčia įjungus galima susižeisti.*



Tepimas

Jūsų elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.



Valymas

! *ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ar dulkių, išpūskite jas sausu oru. Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.*

! *ISPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio dalijų niekada nevalykite tirpikliais arba kitais stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagas. Naudokite tik švelniu muilinu vandeniu sudrėkintą šluostę. Saugokite įrankį nuo bet kokių skyčių: niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skytį.*

Pasirinktiniai priedai

! *ISPĖJIMAS! Kadangi su šiuo gaminiu nebuvu bandomi kiti nei DEWALT priedai, juos su šiuo įrankiu naudoti pavojaus. Siekiant sumažinti pavojų susižaloti, su šiuo gaminiu galima naudoti tik DEWALT rekomenduojamus priedus.*

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietas įgaliotajį atstovą.

Aplinkosauga

 Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliau poreikių. Atiduokite elektrinius prietaisus perdirbti, laikydami tiesinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.

Šviesos diodų gidas

Šiame skirsnyje pateiktas galimų šviesos diodų mirksėjimo schemų sąrašas, priežastys ir koregavimo veiksmai. Kai kuriuos koregavimo veiksmus gali atlkti naudotojas arba techninės priežiūros specialistas, kitiems veiksmams atlkti gali prieikti kvalifikuoto DEWALT techniko ar įgaliotojo atstovo pagalbos.

		Įtampos nebuvimo apsauga
Problema	Sprendimas	
Jungiklis nustatytas į įjungimo padėtį, maitinimas prijungtas. Irenginys neįjungia.	Išjunkite ir vėl įjunkite, kad paleistumėte iš naujo.	
Atatrankos stabdys		
Problema	Sprendimas	
Įrankis užregistruavo suspaudimą ir buvo aktyvuotas atatrankos stabdys.	Patikrinkite, ar priedas neapgaudintas dėl suspaudimo ir prieikus pakeiskite. Pagal poreikį pakoreguokite ruošinio ir įrankio padėtį, išjunkite ir įjunkite jungiklij, kad paleistumėte iš naujo.	
Šiluminė apsauga		
Problema	Sprendimas	
Irenginys išjungtas siekiant išvengti pažeidimų dėl perkaitimo.	Užtikrinkite, kad įleidimo ir išmetimo angų neblokuotų naudotojo rankos, drabužiai arba šukšlėlės. Rečiau naudokite dalinio įjungimo / išjungimo funkciją. Jungikliu išjunkite ir vėl įjunkite įrankį arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir tada vėl prijunkite.	
Apsauga nuo stabdymo / perkrovos		
Problema	Sprendimas	
Irenginys buvo ilgam sustabdytas, todėl išsijungė.	Pašalinkite įrankio apkrovą ir išjunkite įjunkite jungiklij, kad paleistumėte iš naujo.	
Elektros tiekimo linijos problema		
Problema	Sprendimas	
Irenginjų maitina prastos kokybės elektros tiekimo šaltinis, pvz., prastos kokybės generatorius. Toks elektros tiekimas gali apgadinti įrankį.	Įšbandykite kitą elektros šaltinį, sumažinkite ilginimo kabelio ilgį arba prie elektros tiekimo šaltinio prijungtų įrenginių skaičių.	

REGULĒJAMA ĀTRUMA SLĪDSLĒDŽA PNEIMATISKĀ SLĪPMAŠĪNA DWE4997

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

		DWE4997
Spriegums	V _{AC}	230
Veids		1
Izejas jauda	W	1300
Tukšgaitas ātrums	apgr./min	25 000
Maks. ripas diametrs	mm	50
lētvara izmērs	mm	6
Svars	kg	2,4
 Trokšņa un/vai vibrāciju vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN60745-2-23		
L _{PA} (skājas emisijas spiediena līmenis)	dB(A)	79
L _{WA} (skājas jaudas līmenis)	dB(A)	90
K (neprecīzitāte norādītajam skājas līmenim)	dB(A)	3
Vibrāciju emisijas vērtība Ø 50 mm; U _M = 14,4 gmm		
Vibrāciju emisijas vērtība Ø 25 mm; U _M = 3,6 gmm	m/s ²	17,0
Neprecīzitāte K =	m/s ²	7,0

Šajā informācijas lapā norādīta vibrāciju un/vai trokšņa emisijas vērtība ir izmērita saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN60745, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

BRĪDINĀJUMS! Deklarēta vibrāciju un/vai trokšņa emisijas vērtība attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu. Tomēr vibrāciju un/vai trokšņa emisija var atšķirties atkarībā no tā, kādiem darbiem instrumentu lieto, kādus piederumus tam uzstāda vai cik labi veic tā apkopi. Šādos gadījumos var ievērojamai palielināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Novērtējot vibrāciju un/vai trokšņa iedarbības līmeni, līdztekus darba režīmam jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojamai samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no vibrāciju un/vai trokšņa iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas (attiecas uz vibrāciju), jāorganizē darba gaita.

EK atbilstības deklarācija

Mašīnu direktīva



Regulējama ātruma slīDSLĒDŽA pneimatiskā slīpmašīna DWE4997

DEWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos**, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/EU. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku. Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Markus Rompel
inženieri tehniskās nodaļas viceprezidents, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
30.08.2019.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet līetošanas rokasgrāmatu.

Definīcijas, leteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

BĪSTAMI!! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi**.

BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus**.

UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus**.

IEVĒRĪBALI! Norāda situāciju, kuras rezultātā **negūst ievainojumus**, bet, ja to nenovērš, **var radīt materiālos zaudējumus**.

Apzīmē elektriskās strāvas triecienu risku.

Apzīmē ugunsgrēka risku.

VISPĀRĪGI ELEKTROINSTRUMENTA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

⚠️ BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.

SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Termins "elektroinstruments", kas redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1) Darba zonas drošība

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var izraisīt negadījumus.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzenbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, nelaujet tuvumā atrasties bēriem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktākšai jāatlībst kontaktligzdai. Kontaktākšu nedrīkst gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktākšas. Nepārveidotas kontaktākšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties izzemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem. Ja jūsu kermenis ir izzemēts, pastāv lielisks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājet, nevelciet vai neatvienojet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turto to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ejļai, asām ūkautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadās ir bojāts vai sapinies, pastāv lielisks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojiet vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas

aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

3) Personīgā drošība

- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ka jūs darāt, rikojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodies narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
 - Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecigos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazinās risks gūt ievainojumus.
 - Nepieļaujiet nejausu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzda un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnesšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnesājat, turto pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzda pievienoja elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
 - Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
 - Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijas daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
 - Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus un apģērbu kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
 - Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierices, obligāti tās pievienojet un ekspluatējet pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierici, var mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
 - Kaut arī jums ir labas iemaņas darbā ar instrumentiem, kas apgūtas, tos bieži lietojot, neaizmirstiet par piesardzību un instrumenta drošības noteikumu ievērošanu. Bezrūpīgas rīcības sekas var būt smagi ievainojumi, ko var gūt vienā acumirkli.
- Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
 - Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveiksi darbu daudz labāk un drošāk.
 - Neekspluatējet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolierot ar slēža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalaboj.
 - Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojet kontaktākšu no barošanas avota un/

- vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru, ja tas ir atvienojams.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d) **Glabājet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- e) **Veiciet elektroinstrumenta un piederumu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ieteikmēt elektroinstrumenta darbību. Ja instruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f) **Regulāri uzasiniet un tīriet griežņiem.** Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestregšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g) **Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u. c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Ja elektroinstrumentu izmanto mērķiem, kam tas nav paredzēts, var rasties bīstama situācija.
- h) **Rūpējieties, lai rokturi un satveršanas virsmas vienmēr būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļjas un smērvielas.** Ja rokturi un satveršanas virsmas ir slideni, negaidītās situācijās instrumentu nevar savaldīt.

5) Remonts

- a) **Elektroinstrumentu drīkst remontēt vienīgi kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tadējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Īpaši drošības brīdinājumi slīpēšanai

- a) **Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā slīpmašīnu.** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecieni, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.
- b) **Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams veikt smirgēšanas, pulēšanas un nogriešanas darbus, kā arī slīpēšanu ar suku.** Veicot darbus, kam šīs elektroinstruments nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un varat gūt ievainojumus.
- c) **Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus.** Kaut arī piederumi ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
- d) **Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz**

elektroinstrumenta. Piederumi, kas griežas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.

- e) **Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt elektroinstrumenta jaudas koeficienta robežās.** Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai kontroliēt.
- f) **Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta paliktniem vai jebkuram citam piederumam ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta vārpstai.** Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
- g) **Ripas un citi piederumi ar tapni jāievieto ietvarā vai spīlpatronā līdz galam.** Ja tapnis nav pietiekami saturēts un/vai ripas pārkare ir pārāk liela, lielā griešanās ātrumā ripa var atvienoties un izkrīt ārā.
- h) **Nedrīkst lietot bojātu piederumu.** Ikreiz pirms darba pārbaudiet piederuma stāvokli, piemēram, vai abrazīvajā ripā nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un vai stieplu sukas sari nav valīgi vai nolūzuši. Ja elektroinstruments vai piederums ir tīcis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādīt jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām personām jāstāv drošā attālumā no piederuma rotēšanas zonas, bet elektroinstruments vienu minūti jādarbina maksimālajā tukšgaitas ātrumā. Bojāti piederumi šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
- i) **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.** Atkarībā no veicamā darba vālkājiet sejas aizsargu vai aizsargbrilles. Ja vajadzīgs, vālkājiet putekļu masku, ausu aizsargas, cimdus un darba priekšsantu, kas aiztaz mazas abrazīvas vai materiāla daļījas. Aci aizsargiem jāspēj aizturēt gaisā izsviestas daļījas, kas rodas dažādu darbu laikā. Putekļu maskai vai respiratora filtram jāaizturb darba laikā radušās daļījas. Ilgstoša un joti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
- j) **Uzmaniet, lai apkārtējās personas atrastos drošā attālumā no darba zonas.** Ikvienam, kas atrodas darba zonā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Apstrādājāmā materiāla vai bojāta piederuma daļījas var tikt izsviestas gaisā un izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas tuvumā.
- k) **Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētā roktura, ja grieznis darba laikā var saskarties ar apslepētu elektroinstalāciju.** Ja notiek saskare ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt elektriskās strāvas triecieni.
- l) **Iedarbinot vienmēr stingri turiet instrumentu ar abām rokām.** Motora reaktīvais moments, motoram sasniedzot pilnu ātrumu, var izraisīt instrumenta vēri.
- m) **Ja vien iespējams, izmantojiet spailes, lai atbalstītu apstrādājamo materiālu.** Darba laikā nedrīkst vienā

rokā turēt nelielu apstrādājamo materiālu un otrā — instrumentu. Nostipriniet nelielu apstrādājamo materiālu, lai ar abām rokām varat satvert un kontrolierēt instrumentu. Griezot apļus prieķsmetus, piemēram, tapas, caurules vai cilindriskus prieķsmetus, tie mēdz velties un var izraisīt uzgaļa iestregšanu vai asu kustību virzienā pret jums.

- n) **Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties.** Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
- o) **Kad uzgaļi nomainīti vai regulēšana pabeigta, pārbaudiet, vai ietvara uzgrieznis, spilpatrona un visi pārējie regulēšanas mehānišmi ir cieši pievilkti.** Valīgi regulēšanas mehānišmi var negaidīti pārbiidties, kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu; valīgas rotējošas detaļas tiek spēcīgi izsviestas gaisā.
- p) **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.** Ja apģērbs nejausi pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ieraujot jūsu kerēni.
- q) **Regulāri tīriet instrumenta gaisa atveres.** Motora ventilators ierauj puteklus korpusā, un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var izraisīt elektrobišamību.
- r) **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
- s) **Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi.** Ja tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.

PAPILDU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI VISIEM DARBU VEIDIEM

Atsitiena cēloni un operatora aizsardzība pret tiem

Atsitieni ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktna, sukas vai cita piederuma saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšni apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam sakerves punktā.

Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā, izraisot ripas izkrīšanu vai atsitieni ar spēku. Ripa var atsitīties gan operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virzina saspiešanas vietā. Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.

Atsitieni rodas instrumenta nepareizs lietošanas un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā, un to var novērt, veicot atbilstīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.

- a) **Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu un novietojiet ķermenī un rokas tā, lai pretotos atsitiena spēkiem.** Lai pēc iespējas labāk novāldītu atsitieni vai iedarbināšanas laikā — griezes momentu, vienmēr lietojiet paligrokturi, ja tāds ir. Operators var

novāldīt griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku, ja veic attiecīgus piesardzības pasākumus.

- b) **Ievērojet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas u. c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.** Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos, kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai cīest no atsitiena.
- c) **Nedrīkst uzstādīt zāģa ķēdi, kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem.** Šādi asmeni bieži izraisa atsitieni un instrumenta nevaldāmu darbību.
- d) **Uzgalis jāievada materiālā tajā pašā virzienā, kādā griezējmalai tiek izvilkta no materiāla (virziens, kurā tiek izvadītas skaidas).** levadot uzgali nepareizā virzienā, tā griezējmalai tiek izgrūsta ārā no materiāla un pavelk instrumentu šīs padeves virzienā.
- e) **Lietojot fasonvīles, griezējripas, lielātruma griežus vai volframa karbida griežus, vienmēr stingri nostipriniet apstrādājamo materiālu.** Ja šos materiālu apstrādes rīkus kaut nedaudz pagriež vai noliec citā virzīnā, tie iestrēgst iegriezumā un var izraisīt atsitieni. Ja griezējripi iestrēgst, tad tā parasti salūzt. Ja fasonvīle, lielātruma grieznis vai volframa karbida grieznis iestrēgst, tad tas var tikt izgrūsts no iegriezuma un jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un nogriešanas darbiem

- a) **Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam paredzētu rīpu veidus, un lietojiet ripas tikai tām paredzētajiem mērķiem.** Piemēram, ar griezējripas malu nedrīkst slīpēt. Abrazīvās griezējripas ir paredzētas perifēriskai slīpēšanai: ja tās pakļauj sānu spēkiem, tās var salūzt.
- b) **Vītnotiem abrazīvajiem konusiem ar smailu un noapaļotu galu lietojiet tikai nebojātus pareizā izmēra un garuma ripas tappus, kam nokāpes atloks ir bez reljefa.** Pareizi tappi samazina salūšanas risku.
- c) **Nepieļaujiet griezējripas iestrēšanu, kā arī nespiediet pārāk cieši uz tās.** Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
- d) **Neturiet roku vienā līmenī ar rotējošo ripu vai aiz tās.** Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā no jūsu rokas, iespējama atsitiena spēka ietekmē ripa un elektroinstrumenti virzās tieši jūsu virzienā.
- e) **Ja ripa ir iestrēgusi, saspiesta vai ja kāda iemesla dēļ slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz ripa pilnībā pārstāj darboties.** Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu no iegriezuma materiālā, kamēr ripa atrodas kustībā, citādi var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas iestrēšanas vai saspiešanas cēloni.
- f) **Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa atrodas materiālā.** Nogaidiet, līdz ripa sasniedz maksimālo

ātrumu, un uzmanīgi atsāciet griešanu. Ja atsākset darbu ar instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsītienu.

- g) **Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk lielu materiālu gabalu, lai līdz minimumam samazinātu ripas iespiešanās un atsītiena risku.** Lieli materiāla gabali mēdz nosēties paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem materiāla gabala, griezuma līnijas tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā abās ripas pusēs.
 h) **Ievērojiet ipašu piesardzību, veicot iegriezumus ēku sienās vai citās nosegtās vietas.** Ripa, kas izvīzās materiāla otrā pusē, var sagriezt gāzes vai ūdens caurulvadus, elektroinstalāciju vai citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsītienu.



BRĪDINĀJUMS! Ieteicams lietot noplūdstrāvas aizsargierīci ar strāvas atslēgšanas funkciju, kam nominālā noplūdstrāva nepārsniedz 30 mA.

Atlikušie riski

Lai arī tiek ievēroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- dzirdes pasliktināšanās;
- ievainojuma risks lidojošu daļu dēļ;
- risks gūt apdegumus no piederumiem, kas darba laikā klūst karsti;
- ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Elektrodrošība

Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Šīm DEWALT instrumentam ir dubulta izolācija atbilsti EN60745, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina tikai DEWALT vai pilnvarotā remontdarbnīcās.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.



BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.

Ievērojiet uzstādišanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamas drošinātājs: 13 A.

Pagarinājuma vada lietošana

Ja ir vajadzigs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu trīs dzīslu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais dzīslas izmērs ir 1,5 mm², maksimālais garums ir 30 m.

Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr pilnībā atritiniet vadu.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 Pneimatiskā slīpmašīna
- 1 Uzgriežņatslēga
- 1 Lietošanas rokasgrāmata
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
- Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.

Apzīmējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas pictogrammas:



Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Valkājiet ausu aizsargs.



Valkājiet acu aizsargs.



Redzamais starojums. Neskatieties tieši gaismas starā.

Datuma koda novietojums (A. att.)

Datuma kods **13**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2019 XX XX

Ražošanas gads

Apraksts (A. att.)



BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Šādi var izraisīt bojājumus vai var gūt ievainojumus.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Vārpsta | 6) letvars (6 mm) |
| 2 Vārpstas bloķēšanas poga | 7) Gaismas diožu darba lukturis |
| 3) letvara uzgrieznis | 8) Bīdslēdzis |
| 4) Mazā uzgriežņatslēga (13 mm) | 9) Regulējama ātruma ciparripa |
| 5) Lielā uzgriežņatslēga (17 mm) | 10) Gaismas diožu indikators |

Paredzētā lietošana

Šī pneumatiskā slīpmašīna ir paredzēta profesionālu slīpēšanas darbu veikšanai. Šīm instrumentam var uzstādīt visu rūpniecisko slīpēšanas piederumu klāstu, kuru maksimālais diametrs ir 50 mm un apstiprinātais minimālais ātrums ir 25 000 apgr./min.

NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šī pneumatiskā slīpmašīna ir profesionālai lietošanai paredzēts elektroinstrumentiems.

NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatāt nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

LATVIEŠU

- Mazi bērni un nespēcīgas personas.** Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

Funkcijas

Aizsardzība pret nulles spriegumu

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ir iebūvēta nulles sprieguma funkcija. Elektrobarošanas padeves pārtraukuma gadījumā vai negaidītas izslēgšanās situācijā vēlreiz jāveic šī slēdža cikls (jāieslēdz, pēc tam jāizslēdz), lai atkārtoti iedarbinātu instrumentu.

Elektroniskais sajūgs

Šis instruments ir aprīkots ar elektronisko sajūgu (E-Clutch), kas iesprūšanas vai ripas saspiešanas gadījumā izslēdz instrumentu, lai samazinātu reaktīvo momentu, kas tiek novadīts uz lietotāju. Lai instrumentu atkārtoti iedarbinātu, vēlreiz jāveic šī slēdža cikls (jāieslēdz, pēc tam jāizslēdz).

Bremzes

Atlaižot bīdslēdzi, motors nekavējoties izslēdzas, un elektroniskās bremzes ātri aptur piederumu, lai novērstu nejaušu saskari ar to un nodrošinātu augstāku darba ražīgumu.

Pastāvīga momenta sajūgs

Pārslodzes vai iesprūšanas gadījumā motora griezes moments samazinās, laujot lietotājam savaldītu instrumentu. Samazinoties slodzei, palielinās griezes moments un motora apgrēzienu skaits. Ja instruments ir ilgstoši iestrēdzis, tas izslēdzas. Lai instrumentu atkārtoti iedarbinātu, vēlreiz jāveic šī slēdža cikls. Šī funkcija ir analogs mehāniskajam sajūgam, bet ar vienu atšķirību — ekspluatācijas laikā sajūgs nenodilst.

Regulējama ātruma ciparripa (A. att.)

BRĪDINĀJUMS! Neatkarīgi no iestatītā ātruma piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmets uz elektroinstrumenta.

Regulējama ātruma ciparripa nodrošina labāku instrumenta vadāmību un ļauj to izmantot atbilstigi konkrētajam piederumam un materiālam.

- Pagrieziet ciparripu 9 vajadzīgajā pozīcijā. Grieziet ciparripu uz augšu, lai palielinātu ātrumu, un uz leju, lai to samazinātu.

Gaismas diožu indikators (A. att.)

Normālās darbības laikā gaismas diožu indikators 10 deg zāļā krāsā. Tas mirgo sarkanā krāsā, lai brīdinātu par to, ka ir aktivizēta instrumenta aizsargfunkcija. Lai uzzinātu signālu nozīmi, skatiet iedāļu **Gaismas diožu indikatoru skaidrojums** šīs rokasgrāmatas beigās.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu

un atvienojiet to no barošanas avota. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Piederumu uzstādīšana (A. att.)

BRĪDINĀJUMS! Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmets uz instrumenta. Piederumi, kas griežas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.

BRĪDINĀJUMS! Piederuma kapacitātei jāatbilst instrumenta marķējumā norādītajai. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami kontrolierēt.

BRĪDINĀJUMS! Nielojet piederumus, kuru tapņa garums pārsniedz 40 mm. levietojot piederumu ietvarā, izvirzītā tapņa dajas garums nedrīkst pārsniegt 10 mm.

BRĪDINĀJUMS! Gaisā izsviestu priekšmetu risks.

Lietojet tikai tādus piederumus, kuru kāts ir piemērots uzstādītajam ietvaram. Pārk mazu kātu nevar pietiekami stingri nostiprināt, un darba laikā tas var atvienoties.

UZMANĪBU! Ietvaru drīkst pievilkst tikai tad, ja tajā ir ievietots piederums. Ietvaru var sabojāt, ja tas ir tuks un tiek pievilkts, kaut arī ar roku.

1. Turiet vārpstu 1, izmantojot vārpstas bloķēšanas pogu 2.

2. Atskrūvējiet ietvara uzgriezni 3, griezot to pretēji pulkstenērādītā virzienam.

3. Levietojiet piederuma kātu ietvarā 6.

4. Ar komplektācijā iekļauto lielo uzgriežņatslēgu 5 stingri pievelciet ietvaru.

Lai nonemtu piederumu, rīkojieties salikšanai pretējā kārtībā.

EKSPLUATĀCIJA

Lietošanas norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojet šos drosības norādījumus un spēkā esošos normatīvos akтus.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Pareizo roku novietojums (B. att.)

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR turiet rokas pareizi, kā norādīts.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai reakcijai.

Pareizo roku novietojums paredz turēt vienu roku uz instrumenta korpusa 11, bet otru — uz instrumenta rēdzes 12, kā norādīts B. attēlā.

Lietošanas norādījumi (C, D. att.)

BRĪDINĀJUMS!

- Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai griešanai paredzētie materiāli ir cieši nostiprināti.

- Izmantojiet spailas vai skrūvspiles, lai nostiprinātu un atbalstītu apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Apstrādājamo materiālu ir svarīgi vienmēr nostiprināt un atbalstīt tāpēc, lai tas neizkustētos un jūs nezaudētu kontroli pār to. Ja materiāls izkustas vai jūs zaudējat kontroli pār to, var rasties bīstama situācija un var gūt ievainojumus.
- Nostipriniet apstrādājamo materiālu. Ar spailēm vai skrūvspilēm nostiprināts materiāls tiek labāk turēts, nekā pieturot ar roku.
- Atbalstiet panelus vai jebkuru citu pārāk lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam samazinātu ripas iespiešanās un atsītienas risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēties paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem materiāla gabala, griezuma linijas tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā abās ripas pusēs.
- Ekspluatējot šo instrumentu, vienmēr jāvalkā standarta darba cimdi.
- Ekspluatācijas laikā pārvada karteris kļūst ļoti karsts.
- Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu spiedienu. Nespiедiet rīpu no sāniem.
- Nepieļaujiet pārslodzi. Ja instruments kļūst karsts, jaujiet tam dažas minūtes darboties tukšgaitā.
- Slipēšanai vispierītotākā pozīcija ir, ja instrumentu iestata 90° leņķi. Virziet instrumentu turp un atpakaļ, piespiežot to vidēji stipri. Šādā veidā apstrādājamais materiāls pārmērigi nesakarst, nezaudē krāsu un tajā neveidojas robi.



BRĪDINĀJUMS! Stingri turiet instrumentu ar abām rokām, lai saglabātu kontroli pār instrumentu, iedarbinot un strādājot ar instrumentu un nogaidot, līdz rīpa vai piederums pārstāj griezties. Pirms instrumenta nolikšanas malā pārbaudiet, vai piederums ir pilnībā pārstājis griezties.

Iespilējiet materiālu skrūvspilēs vai cieši nostipriniet. Ja darba laikā rodas puteklī, Valkājiet sejas masku, kas nosedz degunu un muti. Rikojeties ar rīpu tā, kā minēts norādījumos. Neizraisiet ripas iestregšānu materiālu un nespiediet to ar pārmērigu spēku. Slipējiet tikai ar ripas virsmu, ja vien nelietojat tādu rīpu, kurā konstrukcija pieļauj slipēšanu ar ripas malu.

Bīdslēdzis (A. att.)



UZMANĪBU! Stingri turiet instrumenta rēdzi un korpusu, lai saglabātu kontroli pār instrumentu, iedarbinot un strādājot ar instrumentu un nogaidot, līdz piederums pārstāj griezties. Pirms instrumenta nolikšanas malā pārbaudiet, vai rīpa vai piederums ir pilnībā pārstājis griezties.

PIEZĪME. Kad instruments darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt un izslēgt, lai neizraisītu negaiditu instrumenta kustību. Nogaidiet, līdz slipmašīna darbojas ar pilnu jaudu, tikai pēc tam jaujiet tai saskarties ar apstrādājamo virsmu. Izslēdziet instrumentu tikai tad, kad tas ir nocoels nost no apstrādājamās virsmas. Pirms instrumenta nolikšanas malā nogaidiet, līdz rīpa pārstāj rotēt.



BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam pārbaudiet, vai bīdslēdzis ir izslēgtā pozīcijā, nospiežot un atlaižot slēža aizmugurējo daļu. Ja instrumentam ir pārtraukta barošana, piemēram, ir nostrādājis zemējuma aizsargslēdzis vai jaudas slēdzis, ir notikusi nejauša atslēgšana no elektrotikla vai ir noticis elektrobarošanas pārrāvums, pārliecinieties, vai bīdslēdzis ir izslēgtā pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš. Ja, atjaunojot alektrobarošanu, bīdslēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, instruments negaidīti atsāk darboties.

Lai iedarbinātu instrumentu, stumiet ieslēgšanas/izslēgšanas bīdslēdzi **8** virzienā uz instrumenta priekšpusi. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas bīdslēdzi.

Lai instruments darbotas nepārtrauktī, stumiet bīdslēdzi virzienā uz instrumenta priekšpusi un iespiедiet slēža priekšdaļu uz iekšu. Lai apturētu instrumentu, kad tas darbojas nepārtrauktā režīmā, nospiediet bīdslēža aizmuguri un atlaidiet.

Gaismas diožu darba lukturis (A. att.)



UZMANĪBU! Neskatieties tieši darba luktura gaismā!

Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.

Ieslēdzot instrumentu, uzreiz tiek aktivizēts darba lukturis **7**, kas izvietots ap ietvaru. Darba lukturis deg tikmēr, kamēr instruments ir ieslēgts.

PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to nevar izmantot kā kabatas lukturīti.

Vārpstas blokēšanas poga (A. att.)

Vārpstas blokēšanas poga **2** paredzēta tam, lai novērstu vārpstas rotāciju piederuma uzstādīšanas vai nonēšanas laikā. Izmantojiet vārpstas blokēšanas pogu tikai tad, ja instruments ir izslēgts, atvienots no barošanas avota un pilnībā apstājiet.

IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu instrumenta bojājuma risku, neaktivizējiet vārpstas blokēšanas pogu, kamēr instruments darbojas. Tas var sabojāt instrumentu, un uzstādītais piederums var noskrūvēties nost, izraisot ievainojumus.

Lai aktivizētu blokētāju, nospiediet vārpstas blokēšanas pogu un ar roku grieziet vārpstu tiktāl, kamēr to vairs nav iespējams pagriezt.

Piesardzības pasākumi, apstrādājot krāsotu materiālu

- NAV IEIEICAMS smirgelēt vai ar suku slipēt krāsu uz svīna bāzes, jo ir ļoti grūti kontroleit un savākt kaitīgos puteklus. Saindēšanās ar svīnu visbīstamākā ir bērniem un grūtniecēm.
- Ta kā, neveicot ķīmisko analīzi, ir grūti noteikt, vai krāsas sastāvār vai nav svīna, krāsas smirgelēšanas laikā īeteicams veikt šādus piesardzības pasākumus:

Personīgā drošība

- Bērniem un grūtniecēm ieeja darba zonā, kurā tiek smirgelēta vai ar suku slipēta krāsa, ir aizliegta, līdz šī vieta nav rūpīgi iztīrīta.
- Visām personām, kas ienāk šajā darba zonā, jāvilkā putekļu maska vai respirators. Filtri jānomaina katru dienu vai uzreiz, tikiši operatoram ir grūti elpot.

PIEZĪME. Jāizmanto tikai tādas putekļu maskas, kas piemērotas darbam ar svina krāsas putekļiem un izgarojumiem. Parastās krāsotāju maskas nenodrošina šo aizsardzību. Piemērotu N.I.O.S.H. atzītu masku meklējiet pie vietējā tehnisko līdzekļu izplatītāja.

- Darba zonā NEDRĪKST ĒST, DZERT vai SMĒĶĒT, lai organismā neuzņemtu kaitīgās krāsas daļinas. PIRMS ēšanas, dzēršanas vai smēķēšanas darbiniekiem jānomazgājas un jāattīrās. Darba zonā nedrīkst atrasties ēdiens, dzēriens vai tabakas izstrādājumi, jo uz tiem var nosēsties putekļi.

Vides drošība

- Krāsa ir jānōjem tā, lai minimizētu putekļu veidošanos.
- Vietas, kurās tiek veikta krāsu slīpēšana, jāizolē ar 0,1 mm biezū plastmasas aizsargplēvi.
- Smirģelēšana jāveic tā, lai mazinātu krāsas putekļu noklūšanu āpus darba zonas.

Tirišana un nodošana atkritumos

- Visas virsmas darba zonā katru dienu smirģelēšanas laikā jānotira ar putekļsūcēju un rūpīgi jānoslauka. Regulāri jāiztira putekļsūcēja filtra maiši.
- Plastmasas aizsargpārkāljums jāsavāc un jānodos atkritumos kopā ar putekļu daļījām vai citiem noslēptiem netīrumiem. Tie jāievieto noslēgtā atkritumu maisā un jānodos sadzīves atkritumos. Uzkopjot darba zonu, tajā nedrīkst atrasties ne bērni, ne grūtnieces.
- Jānomazgā visas rotāļlietas, mazgājamas mēbeles un galda piederumi, ko lieto bērni, tikai pēc tam tos drīkst no jauna lietot.

APKOPE

Šīs elektroinstruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulārās tirišanas.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādišanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Instrumentam neauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.



Ellošana

Šīs elektroinstruments nav papildus jāeejējo.



Tirišana

BRĪDINĀJUMS! Ar saus gaisu no galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapķart tām. Veicot šo darbu, valkājet atzītus acu aizsargs un putekļu masku.

BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detalju tirišanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidrinātājus vai citas asas ķimiskās vielas. Šīs ķimiskās vielas var sabojāt šo detalju materiālu. Lietojiet tikai maiņā zlepjūdeni samitrinātu

lupatīnu. Nekādā gadījumā nepieļaujet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Piederumi

BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbauditi lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savāšana. Izstrādājumus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otreižēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvietām. Nododiet otreižējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus saskānā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Gaismas diožu indikatoru skaidrojums

Šajā sadājā ir uzskaitīti iespējamie gaismas diožu indikatoru signāli, to cēloni un attiecīgie novēršanas pasākumi. Dažus novēršanas pasākumus var veikt lietotājs vai apkopes speciālists, bet citām var būt vajadzīga kvalificēta DEWALT tehnika vai izplatītāja palīdzība.



Aizsardzība pret nulles spriegumu

Problēma

Slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, barošana ir ieslēgta. Instruments ir izslēgts.

Risinājums

Lai instrumentu atkārtoti iedarbinātu, vēlreiz veiciet slēdža ciklu.



Atsitiena bremze

Problēma

Instrumentam ir konstatēta iestrēgšana, tāpēc ir aktivizēta atsitiena bremze.

Risinājums

Pārbaudiet, vai iestrēgšanas rezultātā piederums nav bojāts. Vajadzības gadījumā norēgulējiet apstrādājamā materiāla un instrumenta pozīciju. Lai instrumentu atkārtoti iedarbinātu, vēlreiz veiciet slēdža ciklu.



Siltumaizsardzība

Problēma

Instruments ir izslēdzies, lai aizsargātos pret neatgrīzeniskiem bojājumiem, kas var rasties pārkāršanas rezultātā.

Risinājums

Raugieties, lai darba laikā rokas, apģērbs vai netīrumi neboloķētu ieplūdes un izplūdes atveres. Samaziniet instrumenta ieslēgšanas/izslēgšanas biežumu; vēlreiz veiciet slēdža ciklu un atkārtoti iedarbiniet instrumentu; atvienojiet instrumentu no barošanas avota un tad atkārtoti pievienojiet tam.

Aizsardzība pret iestrēgšanu/ pārslodzi	
Problēma	Risinājums
Instruments ir bijis ilgstoši iestrēdzis, tāpēc ir izslēdzies.	Atslogojiet instrumentu, tad vēlreiz veiciet slēdža ciklu un atkārtoti iedarbiniet instrumentu.
Klūme barošanas blokā	
Problēma	Risinājums
Instruments ir pieslēgts pie sliktas kvalitātes barošanas avota, piemēram, pie nekvalitatīva ģeneratora. Šāds barošanas avots var sabojāt instrumentu.	Mēģiniet izmantot citu barošanas avotu, samazināt pagarinājuma vada garumu vai samazināt ierīču skaitu, kas vienlaicīgi pieslēgtas konkrētajam barošanas avotam.

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ DWE4997

Поздравляем!

Вы выбрали инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

Технические характеристики

	DWE4997
Напряжение	В _{перем. тока} 230
Тип	1
Выходная мощность	Вт 1300
Частота вращения без нагрузки	мин ⁻¹ 25000
Максимальный диаметр круга	мм 50
Размер цангги	мм 6
Вес	кг 2,4
Значения шума и/или вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в соответствии с EN60745-2-23:	
L _A (уровень звукового давления)	дБ(А) 79
L _{WA} (уровень акустической мощности)	дБ(А) 90
K (погрешность для заданного уровня мощности)	дБ(А) 3
Значения вибрационного воздействия Ø 50 мм; U _M = 14,4 гмм	м/с ² 17,0
Значения вибрационного воздействия Ø 25 мм; U _M = 3,6 гмм	м/с ² 7,0
Погрешность K =	м/с ² 2,1

Значение шумовой эмиссии и/или эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN60745, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.

⚠ ОСТОРОЖНО! Заявленное значение шумовой эмиссии и/или эмиссии вибрации относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется для различных целей, с различными дополнительными принадлежностями или при ненадлежащем уходе, то уровень шума и/или вибрации может измениться. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия шума и/или вибрации также необходимо учитывать время, когда инструмент выключен или то время, когда он работает на холостом ходу. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от воздействия шума и/или вибрации, а именно: поддержание инструмента и дополнительных принадлежностей в рабочем состоянии, создание комфортных условий работы (соответствующих вибрации), хорошая организация рабочего места.

Декларация о соответствии нормам ЕС

Директива по механическому оборудованию



Прямошлифовальная машина с регулировкой скорости DWE4997

DEWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках**, соответствует:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DEWALT.

Маркус Ромпель
Вице-президент отдела по разработке и производству, PTE-Europe

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
30.08.2019

ОСТОРОЖНО! Во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

Обозначения: правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочитайте руководство и обратите внимание на данные символы.

⚠ ОПАСНО! Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к **серьезной травме или смертельному исходу**, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может**

привести к **серьезной травме или смертельному исходу.**



ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Указывает на практики, **использование которых не связано с получением травмы, но если ими пренебречь, могут привести к порче имущества.**



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ



ОСТОРОЖНО! Прочтайте и просмотрите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелой травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к работающим от сети (проводным) электроинструментам или работающим от аккумуляторной батареи (беспроводным) электроинструментам.

1) Безопасность на рабочем месте

- Следите за чистотой и хорошим освещением на рабочем месте. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- Запрещается работать с электроинструментами во взрывоопасных местах, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Следите за тем, чтобы во время работы с электроинструментом в зоне работы не было посторонних и детей. Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.

2) Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не меняйте вилку инструмента. Запрещается использовать переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок,

соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять электроинструмент под дождем и в местах повышенной влажности. При попадании воды в электроинструмент, риск поражения электрическим током возрастает.
- Берегите кабель от повреждений. Никогда не используйте кабель для переноски инструмента, не тяните за него, пытайтесь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный кабель питания повышает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию в соответствующих условиях. Использование кабеля питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости эксплуатации устройства в местах с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Обеспечение индивидуальной безопасности

- При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- Примите меры для предотвращения случайного включения. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или аккумуляторной батареи, взять инструмент или перенести его на другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл.». Если при переноске электроинструмента он подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может стать причиной несчастных случаев.

- d) Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- e) Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Одевайтесь соответствующим образом. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы и одежда не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
- g) При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства для пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
- h) Не позволяйте хорошему знанию от частого использования инструментов стать причиной самонадеянности и игнорирования правил техники безопасности. Небрежное действие может повлечь серьезные травмы за долю секунды.

4) Эксплуатация электроинструмента и уход за ним

- a) Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
- b) Не пользуйтесь инструментом, если не работает выключатель. Любой инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
- c) Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать инструмент на хранение, отключите его от сети и/или снимите с него аккумуляторную батарею, если ее можно снять. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- e) Поддерживайте электроинструмент и принадлежности в исправном состоянии.

Проверьте, не нарушена ли центровка или не заклиниены ли движущиеся детали, нет ли повреждений или иных неисправностей, которые могли бы повлиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит из-за электроинструментов, которые не обслуживаются должным образом.

- f) Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- g) Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.
- h) Все рукоятки и поверхности захватывания должны быть сухими и без следов смазки. Скользкие рукоятки и поверхности захватывания не позволяют обеспечить безопасность работы и управления инструментом в непредвиденных ситуациях.

5) Сервисное обслуживание

- a) Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при шлифовке

- a) Данный инструмент предназначен для шлифования. Прочтите и просмотрите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелой травмы.
- b) Не рекомендуется выполнять с помощью данного инструмента такие работы, как заточку, крацевание, полирование и отрезание. Выполнение операций, не предусмотренных для данного инструмента, представляет опасность и может привести к травме.
- c) Не используйте дополнительные принадлежности, которые не рекомендованы

- производителем инструмента и не предназначены для него специально.**
- Возможность установки принадлежности на электроинструмент не обеспечивает безопасность при ее использовании.
- d) **Номинальная скорость принадлежности должна, как минимум, равняться максимальной скорости, указанной на электроинструменте.** Принадлежность, которая вращается со скоростью, превышающей ее номинальную скорость вращения, может разрушиться и отлететь в сторону.
- e) **Внешний диаметр и толщина принадлежности должны соответствовать диапазону мощности электроинструмента.** Принадлежности неправильно подобранных размеров не закрываются защитным кожухом и не обеспечивают надлежащего контроля управления.
- f) **Посадочное отверстие кругов, фланцев, дисков-подошв и любых принадлежностей должно точно соответствовать шпинделю электроинструмента.** Принадлежности с ромбовидными отверстиями, которые не подходят к монтажной арматуре электроинструмента, работают несбалансированно, слишком сильно вибрируют и могут привести к потере управления.
- g) **Установленные посредством оправки круги или другие принадлежности необходимо полностью вставлять в цангу или патрон.** Если оправка недостаточно плотно удерживается и/или выступ круга слишком длинный, установленный круг может отсоединиться и вылететь на большой скорости.
- h) **Не используйте поврежденные принадлежности.** Перед каждым использованием проверяйте принадлежности, как то: абразивные круги – на наличие сколов и трещин, диск-подошву – на наличие надрывов, трещин или чрезмерного износа, проволочные щетки – на наличие ослабленной или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или принадлежности проверьте наличие повреждений или установите неповрежденную принадлежность. После проверки и установки принадлежности оператор и посторонние лица не должны находиться на одной плоскости с вращающейся принадлежностью. Запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки и дайте ему поработать одну минуту. Поврежденные принадлежности, как правило, ломаются в течение этого тестового периода.
- i) **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты лица или защитные очки. В соответствии с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от мелких абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, выплетающие при выполнении различных видов работ. Пылезащитная маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся при выполнении работ. Длительное воздействие шума высокой мощности может привести к нарушениям слуха.
- j) **Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне.** Любое лицо, входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной защиты. Фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной оснастки могут отлететь в сторону и стать причиной травмы даже за пределами рабочей зоны.
- k) **Удерживайте инструменты только за изолированные ручки при выполнении работ, во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.** Контакт с проводом под напряжением приводит к подаче напряжения на соприкасающиеся с ним металлические детали электроинструмента и к поражению оператора электрическим током.
- l) **Всегда крепко держите инструмент рукой (руками) при запуске.** Реактивный момент двигателя во время его ускорения может вызвать вращение инструмента.
- m) **Используйте зажимы, чтобы поддерживать заготовку по мере целесообразности.** Во время работы ни в коем случае не удерживайте маленькую заготовку одной рукой, а инструмент – другой рукой. Зажим небольшой заготовки позволяет освободить руки для управления инструментом. Круглые материалы, такие как штыри и различные трубы могут откатываться при резке, в результате насадка может заклинить или отскочить в вашу сторону.
- n) **Никогда не кладите электроинструмент до тех пор, пока он полностью не остановится.** Вращающаяся принадлежность может задеть за поверхность, из-за чего электроинструмент может вырваться из рук.
- o) **После смены насадок или выполнения регулировки убедитесь, что гайка цангового патрона, патрон или любые другие регулировочные устройства полностью затянуты.** Ослабленные регулировочные устройства могут внезапно сместиться и привести к потере управления, отсоединенные вращающиеся компоненты будут отброшены со значительной силой.
- p) **Не включайте электроинструмент, если принадлежность направлена на вас.** Случайный контакт с вращающейся принадлежностью может

привести к наматыванию одежды и контакту принадлежности с вашим телом.

- g) **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.** Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, а скопление большого количества пыли на металлических частях электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
- r) **Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами.** Искры могут привести к их воспламенению.
- s) **Не используйте принадлежности, требующие жидкостного охлаждения.** Использование воды или других жидкых охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного исхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Причины возникновения отдачи и способы ее предупреждения

Отдача представляет собой внезапную реакцию в результате заклинивания или деформации вращающегося круга, диска-подошвы, щетки или любых других дополнительных принадлежностей. Заклинивание или деформация вызывают мгновенную остановку вращающейся насадки, что, в свою очередь, приводит к потере управления инструментом и его резкого смещения в сторону, противоположную направлению вращения насадки в точке заклинивания.

Например, в случае заклинивания или деформации абразивного круга в обрабатываемой детали, заклинивающий край круга может врезаться в поверхность материала, что приводит к поднятию или выталкиванию круга. Круг может отскочить в сторону оператора или в другом направлении, в зависимости от направления вращения круга в точке заклинивания. Это может также привести к поломке абразивных кругов.

Отдача является результатом неправильного использования инструмента и/или использованием неправильных методов или режимов работы; избежать этого явления можно путем выполнения указанных далее мер предосторожности.

- a) **Прочно удерживайте электроинструмент обеими руками и располагайтесь таким образом, чтобы иметь возможность погасить энергию отдачи.** Для эффективного управления инструментом в случае возникновения обратного удара или реактивного крутящего момента во время запуска всегда пользуйтесь вспомогательной рукояткой, если таковая имеется. Оператор может контролировать

энергию крутящего момента или отдачу при соблюдении надлежащих мер предосторожности.

- b) **Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых кромок и т. д.** Избегайте дрожания и заклинивания принадлежности. Углы, острые кромки или дрожание могут вызвать заклинивание насадки в заготовке и привести к потере управления в случае возникновения отдачи.
- c) **Не устанавливайте на инструмент диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск.** Такие диски часто вызывают отдачу и потерю контроля над инструментом.
- d) **Всегда подавайте насадку в материал в том же направлении, в котором режущая кромка выходит из материала (направление, в котором отбрасывается стружка).** Подача инструмента в неправильном направлении приведет к выходу режущей кромки из обработки и затягиванию инструмента в направлении подачи.
- e) **При использовании зачистных кругов, режущих кругов, высокоскоростных резчиков или карбидовольфрамовых резаков всегда надежно зажимайте обрабатываемый участок.** Круги могут зацепиться, слегка наклонившись в канавке, что приведет к отдаче. Если режущий круг зацепляется, он, как правило, ломается. При зацеплении зачистного круга, высокоскоростного резчика или карбидовольфрамового резака он может выскочить из канавки, что приведет к потере управления инструментом.

Меры предосторожности при шлифовке и резке

- a) **Используйте только такие типы кругов, которые рекомендованы для данного электроинструмента, а также только в рекомендованных целях.** Например: не выполняйте шлифование боковой поверхностью отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для работы периферии круга; боковая нагрузка, прилагаемая к таким кругам, может привести к их разрушению.
- b) **Для резьбовых абразивных конусов и вилок используйте только исправные отправки с необлегченным выступающим фланцем правильного размера и длины.** Правильная отправка снижает вероятность поломки.
- c) **Избегайте застревания отрезного круга и не прилагайте чрезмерных усилий.** Не пытайтесь выполнять разрез слишком большой глубины. Слишком сильное нажатие на круг увеличивает нагрузку и возможность его деформации или заклинивания в заготовке, а также возможность возникновения отдачи или поломки круга.

- d) **Не держите руку на одной линии с вращающимся кругом и позади него.** Если круг вращается в противоположном от руки направлении, то в случае отдачи, вращающийся круг и инструмент будут направлены непосредственно на вас.
- e) **В случае защемления, заклинивания круга или прекращения резки по какой-либо причине выключите электроинструмент и удерживайте его в неподвижном состоянии до полной остановки. Никогда не пытайтесь извлечь отрезной круг из разреза, когда он находится в движении. В противном случае, это может привести к возникновению отдачи.** Выясните причину и примите надлежащие меры по устранению причины защемления или заклинивания круга.
- f) **Не возобновляйте работу, когда круг находится внутри заготовки. Дождитесь, пока круг наберет полные обороты, и осторожно поместите его в начатый разрез.** В случае заклинивания, круг может подскочить вверх из заготовки или привести к отдаче при повторном запуске.
- g) **Для снижения риска заклинивания круга и отдачи обеспечьте надлежащую опору для длинных панелей или прочих заготовок большого размера.** Заготовки большого размера могут провисать под собственным весом. Опоры необходимо поместить под заготовку возле линии распила и возле края заготовки по обеим сторонам круга.
- h) **Соблюдайте повышенную осторожность при выполнении врезного пилинга стен или в других слепых зонах.** Выступающий диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или в объекты, вызывающие отдачу.
- ОСТОРОЖНО!** Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно:

- ухудшение слуха;
- риск травм от разлетающихся частиц;
- риск получения ожогов в результате нагревания инструмента в процессе работы;
- риск получения травмы в результате продолжительной работы.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Электробезопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.



Ваш инструмент DeWALT оснащен двойной изоляцией в соответствии с требованиями EN60745; поэтому провод заземления не требуется.

Если поврежден кабель питания, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре DeWALT.

Замена штепсельной вилки

(только для Великобритании и Ирландии)

В случае необходимости установки новой вилки:

- осторожно снимите старую вилку;
- подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке;
- подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



ОСТОРОЖНО! Заземление не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 13 А.

Использование удлинительного кабеля

При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные 3-х жильные кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел **Технические характеристики**).

Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- 1 Прямошлифовальная машина
- 1 Гаечный ключ
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте инструмент, детали и дополнительные принадлежности на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Маркировка инструмента

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте защитные наушники.



Используйте защитные очки.



Видимое излучение. Не направляйте луч в глаза.

Местоположение кода даты (рис. А)

Код даты **13**, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

2019 XX XX

Год производства

Описание (рис. А)



ОСТОРОЖНО! Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Шпиндель | 7 Светодиодная подсветка |
| 2 Кнопка блокировки шпинделя | 8 Передвижной пусковой выключатель |
| 3 Гайка цангового патрона | 9 Дисковый регулятор скорости |
| 4 Малый ключ (13 мм) | 10 Светодиодный индикатор |
| 5 Большой ключ (17 мм) | |
| 6 Цанговый патрон 6 мм | |

Назначение

Ваша прямомолитровальная машина предназначена для профессиональных работ по шлифовке. Данный инструмент может использоваться с широким спектром шлифовальных насадок, имеющихся в продаже, с максимальным диаметром 50 мм и разрешенной минимальной скоростью 25000 об/мин.

НЕ используйте в условиях повышенной влажности или поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данная прямомолитровальная машина является профессиональным электроинструментом.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту.

Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного лица.

- **Малолетние дети и люди с ограниченными физическими возможностями.** Это устройство не предназначено для использования малолетними детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность.
- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

Составные части

Защита от отключения при падении напряжения

Пусковой выключатель оснащен функцией автоматического отключения при отсутствии напряжения. В случае отключения электроэнергии или неожиданного отключения по какой-либо другой причине, выключатель будет необходимо прогнать через полный цикл (включить и выключить), чтобы снова запустить инструмент.

Электронная муфта

Данный инструмент оснащен электронной муфтой (E-Clutch), которая останавливает инструмент в случае заклинивания или защемления, чтобы уменьшить крутящий момент, передаваемый на руки оператора. Для повторного запуска инструмента переключатель необходимо перевести в выключенное, затем во включенное положение.

Тормоз

При отпускании пускового выключателя электродвигатель немедленно останавливается, а электронный тормоз быстро останавливает принадлежность, защищая оператора от случайного соприкосновения и улучшая эффективность работ.

Муфта постоянного момента

В случае перегрузки или остановки электродвигателя крутящий момент автоматически снижается, благодаря чему оператору легче удержать инструмент в руках. При уменьшении нагрузки крутящий момент и обороты увеличиваются. Если останов инструмента продлился длительное время, инструмент отключится и для включения его необходимо перезапустить, выключив и включив при помощи пускового выключателя. Данная функция представляет собой аналог механической муфты, с тем отличием, что не изнашивается в ходе эксплуатации.

Дисковый регулятор скорости (рис. А)

ОСТОРОЖНО! Вне зависимости от настройки скорости, номинальная скорость принадлежности должна, как минимум, равняться максимальной скорости, указанной на электроинструменте.

Дисковый регулятор скорости обеспечивает точное управление и позволяет использовать инструмент в оптимальных условиях в соответствии с принадлежностью и материалом.

- Поверните регулятор **9** в нужное положение. Для установки высокой скорости поверните регулятор вверх, для установки низкой скорости, поверните регулятор вниз.

Светодиодный индикатор (рис. А)

В ходе нормальной эксплуатации инструмента светодиодный индикатор **10** будет гореть зеленым цветом, а в случае задействования какой-либо защитной функции он будет мигать красным цветом с определенной последовательностью. См. подробное описание в разделе

«Режимы горения светодиодного индикатора» в конце данного руководства.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

! ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

Монтаж принадлежности (рис. А)

! ОСТОРОЖНО! Принадлежности должны как минимум соответствовать максимальной скорости, указанной на инструменте. Принадлежность, которая вращается со скоростью, превышающей ее номинальную скорость вращения, может разрушиться и отлететь в сторону.

! ОСТОРОЖНО! Принадлежности должны находиться в диапазоне мощности, указанном на инструменте. Принадлежности неправильно подобранных размеров не обеспечивают надлежащего контроля управления.

! ОСТОРОЖНО! Не используйте принадлежности, длина оправки которых превышает 40 мм. Убедитесь, что длина выступающей оправки после установки принадлежности в цангу не превышает 10 мм.

! ОСТОРОЖНО! Риск вылетания. Используйте только принадлежности с хвостовиками, соответствующими установленному цанговому патрону. Хвостовики меньшего размера не будут стабильны и могут отсоединиться во время работы.

! ВНИМАНИЕ! Не затягивайте цанговый патрон, не установив в него принадлежность. Затягивание пустого цангового патрона, даже рукой, может повредить его.

1. Заблокируйте шпиндель ① при помощи кнопки блокировки шпинделя ②.
2. Ослабьте гайку цангового патрона ③, поворачивая ее против часовой стрелки.
3. Вставьте хвостовик принадлежности в цанговый патрон ⑥.
4. Надежно затяните цанговый патрон большим ключом ⑤, входящим в комплект поставки.

Для удаления принадлежности действуйте в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации

! ОСТОРОЖНО! Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

! ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент

и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

Правильное положение рук (рис. В)

! ОСТОРОЖНО! Во избежание риска получения серьезных травм, **ВСЕГДА** используйте правильное положение рук как показано на рисунке.

! ОСТОРОЖНО! Во избежание риска получения серьезных травм **ВСЕГДА** крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

Правильное положение рук подразумевает, что одна рука лежит на корпусе инструмента ⑪, а другая – на горловине прямошлифовальной машины ⑫, как показано на рис. В.

Инструкции по эксплуатации (рис. С, D)

! ОСТОРОЖНО!

- Обязательно закрепляйте материалы, которые собираетесь шлифовать или резать.
- Используйте зажимы или тиски для фиксации заготовки на устойчивой опоре. Надежная фиксация заготовки предотвращает ее непреднамеренное смещение и потерю управления. Смещение заготовки и потеря управления создают опасность получения травм.
- Надежно крепите заготовку. Заготовка, зафиксированная зажимами или в тисках, удерживается более надежно, чем руками.
- Для снижения риска заклинивания круга и отдачи обеспечьте надлежащую опору для длинных панелей или прочих заготовок большого размера. Заготовки большого размера могут провисать под собственным весом. Опоры необходимо поместить под панель возле линии распила и возле края панели по обеим сторонам круга.
- При работе с инструментом надевайте защитные перчатки.
- Во время работы корпус редуктора сильно нагревается.
- Прилагайте к инструменту только легкое усилие. Не подвергайте диск боковым нагрузкам.
- Избегайте перегрузок. При сильном нагреве инструмента позвольте ему поработать несколько минут без нагрузки.
- Наилучшие результаты шлифовки достигаются при установке машины под углом от 90°. Перемещайте инструмент назад и вперед, прилагая умеренное усилие. Таким образом заготовка не будет сильно нагреваться, не будет обесцвечена, а ее поверхность останется ровной.



ОСТОРОЖНО! Прочно удерживайте инструмент для обеспечения контроля над ним при запуске и при останове, пока круг или принадлежность не прекратит вращаться. Убедитесь в том, что круг полностью остановился, прежде чем положить инструмент.

Надежно зафиксируйте заготовку тисками или зажимами. Используйте защитную маску, закрывающую нос и рот, если при работе разлетается пыль. Аккуратно обращайтесь с кругом. Не зажимайте круг в заготовке и не прикладывайте избыточное давление. Выполняйте шлифование только на лицевой поверхности круга, если это не специальный круг, подходящий для шлифования на боковой поверхности.

Передвижной пусковой выключатель (рис. А)



ВНИМАНИЕ! Прочно удерживайте горловину и корпус инструмента для обеспечения контроля над инструментом при запуске и при останове, пока принадлежность не прекратит вращаться. Убедитесь в том, что круг полностью остановился, прежде чем положить инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание непредсказуемого перемещения инструмента не включайте и не выключайте его в условиях нагрузки. Перед тем как прикоснуться к кругу к заготовке дождитесь, пока он разгонится до максимальной скорости. Поднимите инструмент от обрабатываемой поверхности перед его выключением. Прежде чем положить инструмент, дождитесь его остановки.



ОСТОРОЖНО! Перед тем как подключить инструмент к сети, убедитесь в том, что передвижной пусковой выключатель находится в положении выключения, нажав и отпустив его заднюю часть. Убедитесь в том, что передвижной пусковой выключатель находится в выключенном положении как описано выше, после любого перебоя в сетевом питании, таком как срабатывание УЗО, автомата защиты, случайное отключение от сети или перебой в электроснабжении. Если передвижной пусковой выключатель включен при подключенном питании, то инструмент может начать работу неожиданно.

Для запуска инструмента переместите передвижной пусковой выключатель **8** в направлении передней части инструмента. Чтобы остановить работу инструмента, отпустите передвижной пусковой выключатель.

Для непрерывной работы переместите передвижной пусковой выключатель в направлении передней части инструмента и нажмите на его переднюю часть. Чтобы остановить инструмент во время непрерывного режима работы, нажмите на заднюю часть передвижного пускового выключателя и отпустите его.

Светодиодная подсветка (рис. А)



ВНИМАНИЕ! Не направляйте свет в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.

Подсветка **7** расположена вокруг цангового патрона и включается при включении инструмента. Подсветка будет гореть все время, пока включен инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подсветка предназначена для освещения рабочей поверхности и не может использоваться в качестве фонаря.

Блокировка шпинделя (рис. А)

Блокировка шпинделя **2** используется для предотвращения вращения шпинделя во время установки или снятия принадлежностей. Используйте блокировку шпинделя только после выключения инструмента, отключения питания и полной остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для предотвращения риска повреждения инструмента не используйте блокировку шпинделя при работающем инструменте. Это приведет к повреждению инструмента, а установленная принадлежность может слететь и нанести травму.

Для блокировки, нажмите на кнопку блокировки шпинделя и вручную вращайте шпиндель до тех пор, пока он не зафиксируется и вы не сможете его более повернуть.

Меры предосторожности при обработке окрашенных заготовок

- Шлифование и зачистка с помощью проволочной щетки заготовок, покрашенных краской на основе свинца, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ из-за образующейся вредной пыли. Наибольшую опасность отравление свинцом представляет для детей и беременных женщин.
- Поскольку без химического анализа невозможно определить, содержит ли краска свинец, при шлифовании любой краски мы рекомендуем принять следующие меры предосторожности:

Обеспечение индивидуальной безопасности

- В рабочей зоне, где производится шлифовка или зачистка окрашенной поверхности с помощью проволочной щетки, не должны находиться дети и беременные женщины, пока место проведения работ не будет полностью очищено.
- Все лица, входящие в место проведения работ, должны надевать пылезащитную маску или респиратор. Фильтр следует заменять ежедневно или всякий раз, когда у пользователя возникают трудности с дыханием.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Допускается использование только тех пылезащитных масок, которые подходят для работы с пылью и парами свинцовой краски. Стандартные маски для работы с краской не предлагают эту защиту. Обратитесь к местному дилеру для приобретения соответствующей маски, одобренной НИОТ.
- Чтобы предотвратить попадание загрязненных частиц краски в организм, запрещается ЕСТЬ, ПИТЬ и КУРИТЬ в месте проведения работ. ПЕРЕД тем как поесть, попить или покурить, рабочие должны тщательно смыть с себя пыль. Запрещается оставлять продукты питания, питьевые жидкости и сигареты в местах, где на них может осесть пыль.

Экологическая безопасность

- Краску следует удалять таким образом, чтобы свести к минимуму количество образуемой пыли.
- Рабочая зона, в которой происходит удаление краски, должна быть запечатана пластиковой пленкой толщиной не менее 4 мм.
- Шлифование следует проводить таким образом, чтобы пыль краски не покидала зону проведения работ.

Очистка и утилизация

- Все поверхности в рабочей зоне должны быть тщательно очищены и пропылесосены на протяжении проведения работ. Заменяйте пылесборники как можно чаще.
- Пленку необходимо собирать и утилизировать вместе с пылевой стружкой и другим мусором. Они должны быть помещены в герметичные мешки для мусора и утилизированы в рамках стандартной процедуры сбора мусора. Во время выполнения работ по очистке детям и беременным женщинам запрещается входить в место проведения работ.
- Все игрушки, моющаяся мебель и посуда, используемые детьми, должны быть тщательно вымыты перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроинструмент имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Очистка

ОСТОРОЖНО! Выдувайте грязь и пыль из корпуса сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.

ОСТОРОЖНО! Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильно действующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства

таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Дополнительные принадлежности



ОСТОРОЖНО! В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей, кроме DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм, с данным инструментом следует использовать только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Режимы горения светодиодного индикатора

В данном разделе приводится список возможных режимов горения светодиодного индикатора, их причин и решений по устранению проблемы. Оператор или технический персонал могут выполнять некоторые из мер устранения, но другие потребуют помощи квалифицированного технического специалиста DeWALT или вашего продавца.



Защита от отключения при падении напряжения

Неисправность

Пусковой выключатель находится в положении «вкл.» и было подано питание.

Инструмент не работает.

Решение

Перезапустите инструмент, выключив и включив его при помощи пускового выключателя.



Тормозная система при обратном ударе

Неисправность

Решение

РУССКИЙ ЯЗЫК

Инструмент почувствовал защемление, и активировалась тормозная система при обратном ударе.

Проверьте принадлежность на предмет повреждений вследствие защемления, при необходимости замените. Если нужно, отрегулируйте положение заготовки и инструмента и перезапустите инструмент, выключив и включив его при помощи пускового выключателя.

Защита от перегрева

Неисправность

Инструмент автоматически выключился в целях предотвращения необратимых повреждений вследствие перегрева.

Решение

Убедитесь, что впускные и выпускные воздуховоды не перекрыты руками оператора, одеждой или мусором. Уменьшите частоту включения/выключения инструмента и перезапустите инструмент при помощи выключателя и/или вынув и повторно вставив вилку кабеля в электрическую розетку.



Защита от заклинивания/перегрузки

Неисправность

Инструмент длительное время находился в заклинившем состоянии и выключился.

Решение

Удалите с инструмента нагрузку и перезапустите инструмент, выключив и включив его при помощи пускового выключателя.



Проблемы электросети

Неисправность

Инструмент работает от источника питания низкого качества, такого, например, как низкокачественный генератор. Такое питание может повредить инструмент.

Решение

Попробуйте использовать другой источник питания, менее длинный удлинитель или уменьшите количество оборудования, подключенного к источнику питания в один момент времени.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

DEWALT®

Garantii

DeWALT ližikirina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, nežaidos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prieš prie privačių vartotojo teisių ir ių nekeičiantis. Garantija galioja vienos Europos Bendrijos valstybės nares ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DeWALT gaminių služiūja dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo DeWALT statutais arba pažeis gamini.

Garantija netinkama, jei gedinis atsianda dėl:

- normadus susidėvėjimo;
- neminkamo ranko erškibavimo ar techninės priežiūros;
- iei rankiklis buvo perkrautas;
- jei gamini sugeido dėl nepriestuly dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- neminkamo maitinimo.

Garantija pasinaudoti gamini, ižplėta garantine kortelę ir prikimo įrodymą, čekį) reikia pristatyti pardavėjui

Garantijai pasinaudoti gamini, ižplėta garantine kortelę ir prikimo įrodymą, čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai igaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DeWALT remonto dirbtuvės rasti linklapelyje www.2helppu.com.

Garantii

DeWALT garantierib, et toode on läände lannimisest vaba materjalil ja/või koostamise rigadest. Garantii lisanud eraklikele seadustele õigustele ning ei mõjuta heid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõned DeWALT töötol riike materjalil ja/või koostamise veta tõttu või see on spetsifitsatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DeWALT tööle klienti jäks minimaalse väävaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjusaks on:

- Normadine kulmine
- Tööriista väärkohtlenine või halb hooldamine
- Motori ülekõrnumamine
- Kui töötet on kahjuks tundun võõrosakesed, materjal või õnnetus
- Vale töötelpinge

Garantii ei kehti, kui töötet on remontitud või demonteeritud DeWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantiliikaastr ja ostutoend (t ekki) vältia müüjale või otsse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vee avastamist.

Teavet lähima DeWALT teenindaja kohta leiate veehisaidilt: www.2helppu.com.

Garantini talons:

Frankio modelis/kataloogi numerois

Seriinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavejas

Data

Garantitallong:

Tööriista mudel/kataloogi numero

Seeriaanumber/kuppäeva kood

Klient

Müüja

Kuprääv

DEWALT®

PYCCKN R3PIK

Garantija

DeWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантia действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DeWALT из-за некачественных материалов, материала или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DeWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DeWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантой необходимо предоставить изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемный диптеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки).

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DeWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

DEWALT®

LATVIJĒS

Garantija

DeWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu, un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus otrai klientu juridiskam tiesībam un tas neizteiksmē. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DeWALT produkts salīdzināt materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ, kai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DeWALT i 12 mēnešu līnā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cēdoties klientam ratīgi iespējām parādāk gaitā.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls modulns
- Ierīces nepareiza lietšana ar slīkta uzturēšanu
- Ja motors darbinās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījusi svešķermenī, cils materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām nodukām nav DeWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas taknu un pirkuma apstieptājumu (čeku) ir jāapgādā parēķējam val/iesi pilnvadojam apkopes pāršāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DeWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата