


# STANLEY®

# FATMAX®

# V20

# LITHIUM ION

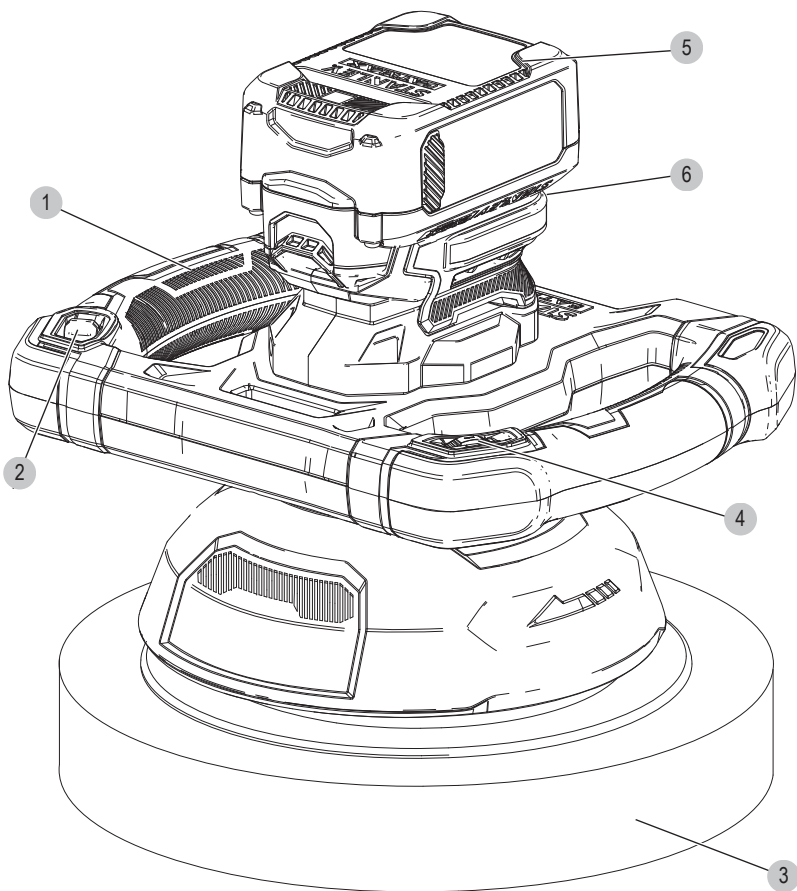


588784 - 59 CZ

Přeloženo z původního návodu.


[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

SFMCE100


Obr. A

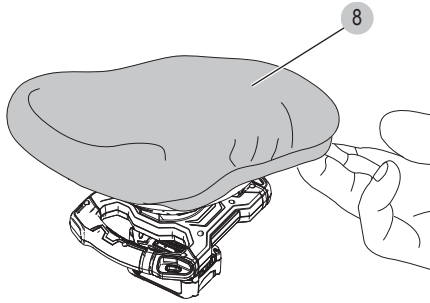


Obr. B

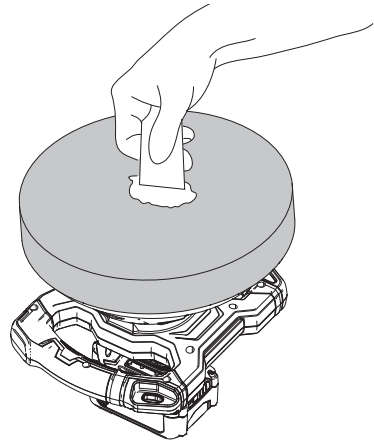


Obr. C

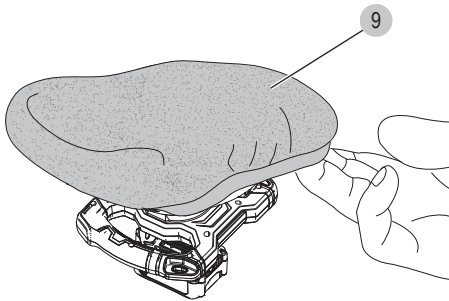


Obr. D

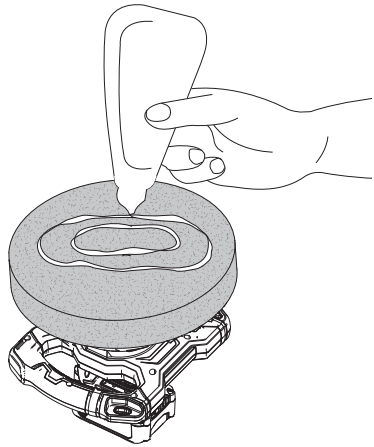


Obr. E

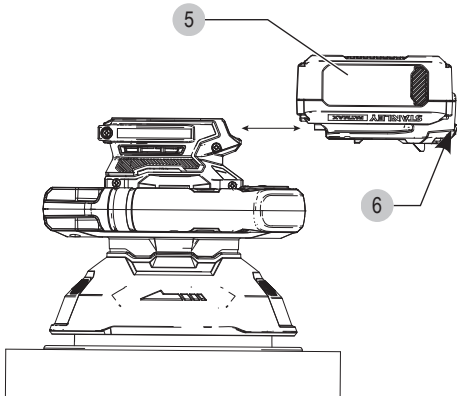

Obr. F

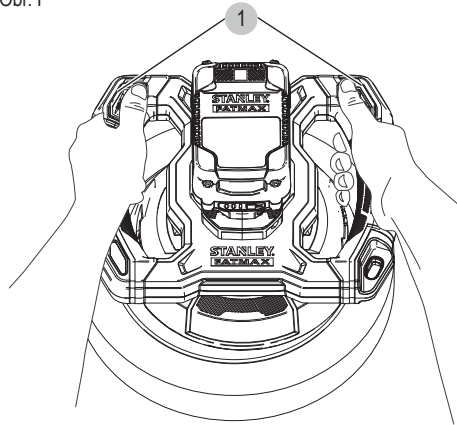

Obr. G

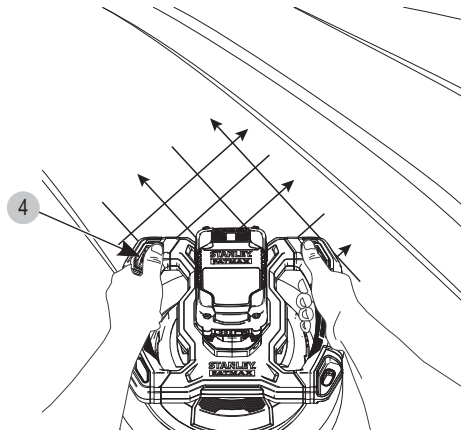

## Použití výrobku

Vaše leštička STANLEY FATMAX SFMCE100 je určena k leštění. Tento výrobek je určen pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.

## Bezpečnostní pokyny

### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickými nářadím



**Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.**

**Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.**

**Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).**

### 1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést ke způsobení úrazů.
- Nepracujte s elektrickými nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s elektrickými nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

### 2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo**

**pohyblivými částmi.** Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Musíte-li s elektrickými nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### 3. Bezpečnost osob

- Budte pozorní, sledujte, co děláte a při práci s elektrickými nářadím používejte obvyklé smyslové vnímání. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickými nářadím může vést k vážnému zranění.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- Nedovolte, aby častým používáním nářadí došlo k familiárnosti, abyste se stali samolibými a abyste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

#### 4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b. **Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii, je-li vyjímatelná.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovoďte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nequalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
- g. **Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- h. **Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivou.** Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

#### 5. Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

- a. **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
- b. **Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
- c. **Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.** Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.

- d. **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí vypláchněte oči řádně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- e. **Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- f. **Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.** Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C může způsobit explozi.
- g. **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.

#### 6. Servis

- a. **opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
- b. **Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.** Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

#### Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částicemi.
- ◆ Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
- ◆ Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.

#### Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

## Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN62841 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.



**Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.** Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno.

### Štítky na nářadí

Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny následující piktogramy:



**Varování!** Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.

## Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječku

### Baterie

- ♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
- ♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
- ♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
- ♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- ♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
- ♦ Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.

### Nabíječky

- ♦ Používejte nabíječku Stanley Fatmax pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
- ♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- ♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
- ♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
- ♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
- ♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.

## Elektrická bezpečnost



Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley, aby bylo zabráněno možným rizikům.

### Popis

1. Systém obvodových rukojetí
2. Posuvný spínač zapnuto/vypnuto
3. Pěnová základna podušky
4. Regulátor otáček
5. Akumulátor
6. Uvolňovací tlačítko baterie

## MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ



**Varování!** Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení tuto jednotku vždy vypněte a vyjměte z ní baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

### Upevnění vlněného návleku pro nanášení vosku (obr. A, B, D)



**VAROVÁNÍ:** Pokud některé díly chybí, **NEPROVOZUJTE** tuto leštičku, dokud se chybějící díly nevrátí zpět. Nedodržení by mohlo vést k vážnému zranění osob.

1. Upevněte návlek pro nanášení vosku (8) k pěnové základně podušky (3) podle obr. A. VŽDY zkontrolujte spolehlivé zajištění pružného pásku umístěného na spodní části návleku na spodní straně pěnové základny podušky.
2. U pastovitého vosku použijte špachtli nebo jiný plochý předmět, naneste vosk na návlek rovnoměrným rozetřením čajové lžičky vosku po celé ploše návleku pro nanášení vosku podle obr. B.  
**DŮLEŽITÉ:** Nenanášejte vosk přímo na vozidlo.
3. U tekutého vosku naneste trojitou spirálu vosku na návlek pro nanášení vosku. Toto musí stačit k pokrytí 1/4 povrchu vozidla podle obr. D.
4. Při druhém, třetím a čtvrtém nanášení použijte pouze polovinu množství prvního nanášení. Návlek při těchto nanášeních neabsorbuje tolik vosku.

### Upevnění froté leštícího návleku (obr. C, D)

1. Umístěte froté leštící návlek (9) na pěnovou základnu (3).

- VŽDY zkontrolujte spolehlivé zajištění pružného pásku umístěného na spodní části návleku na spodní straně pěnové základny podušky.
- Krouživým pohybem naneste vosk podle obr. D.

## POUŽITÍ



**Varování!** Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení tuto jednotku vždy vypněte a vyjměte z ní baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

## Vložení a vyjmutí baterie z nářadí

### Vložení baterie (obr. E)

- Proveďte řádné vložení baterie (5) do nářadí tak, aby se ozvalo slyšitelné kliknutí, viz obr. E. Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena a zcela zajištěna v určené poloze.

### Vyjmutí baterie (obr. E)

- Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (6), jak je zobrazeno na obr. E a vyjměte baterii z nářadí.

## Regulátor otáček

Regulátor otáček (4) mění otáčky leštičky.

Otáčením regulátoru dopředu se otáčky zvyšují a otáčením dozadu se snižují. 1 je nejnižší nastavení a 3 je nejvyšší nastavení.

## Správná poloha rukou (obr. F)



**Varování!** Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.



**Varování!** Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste obvodovou rukojeť (1) drželi oběma rukama.

## Voskování vozidla (obr. G)

- Před zahájením voskování a leštění vozidla odstraňte asfalt z vozovky, mastné skvrny a zbytky hmyzu univerzálním čisticím prostředkem. Osušte vozidlo.
- Přiložte leštičku na vozidlo a zapněte ji posunutím spínače do polohy On. Aby se předešlo rozstříkávání vosku, leštičku VŽDY zapínejte a vypínejte přiloženou na leštěném povrchu.
- Leštit začněte při nízkých otáčkách a potom otáčky zvýšte regulátorem otáček ( 4 ).
- Vosk nanášejte v přímém směru buď pohybem ze strany na stranu, nebo dopředu a dozadu. Při nanášení vosku VŽDY používejte široké a rovnoměrné pohyby. Vosk

naneste v tenké a rovnoměrné vrstvě. Příliš mnoho vosku nezvýší ochranu a jen znesnadní odstraňování vosku.

- Nejprve naneste vosk na ploché povrchy (kapota, víko zavazadlového prostoru a střecha). Voskujte vždy pouze jednu část.
- Po pokrytí plochých povrchů navoskujte boky. Nejjednodušší je nanést vosk na celou plochu před zahájením fáze odstraňování, dodržujte však specifická doporučení k používanému vosku.
- Po dokončení nanášení vosku, VYPNĚTE leštičku a teprve potom ji zvedněte z povrchu vozidla.

**POZNÁMKA:** NENANÁŠEJTE příliš mnoho vosku na návlek. Při nanesení příliš velkého množství vosku se návlek nasytí a nevydrží tak dlouho. TÍM SE ZNESNADNÍ A PRODLOUŽÍ LEŠTĚNÍ.

**POZNÁMKA:** Pokud návlek neustále padá z podušky, možná používáte příliš mnoho vosku.

**POZNÁMKA:** Pokud je leštění obtížné, používáte příliš mnoho vosku.

**DŮLEŽITÉ:** NETLAČTE tímto nářadím příliš na povrch.

Orbitální pohyb tohoto nářadí působí lépe při působení nižšího tlaku.

Při působícím vyšším tlaku se orbitální pohyb zpomalí a sníží se efektivita nářadí.

**DŮLEŽITÉ:** Návleky pro nanášení vosku je nutné používat jen jednou a potom je nutná jejich správná likvidace.

## Leštění

Zajistěte, aby byl návlek čistý a nebyly na něm volné částice nebo cizí předměty, které by mohly být odmrštěny nebo by mohly poškrábat povrch

**POZNÁMKA:** Věnujte maximální pozornost leštění, které je prováděno v blízkosti nebo přes ostré objekty a hrany karosérie automobilu. Při leštění různých částí karosérie automobilu je velmi důležité používat správný tlak. Například při leštění přes ostré hrany panelů karosérie nebo přes okraje odváděcího kanálku na horní části karosérie by měl být používán lehký přítlak.

- Nechte vosk na vozidle rovnoměrně zaschnout.
- Zapněte leštičku.

**DŮLEŽITÉ:** NETLAČTE tímto nářadím příliš na povrch.

Orbitální pohyb tohoto nářadí působí lépe při působení nižšího tlaku.

Při působícím vyšším tlaku se orbitální pohyb zpomalí a sníží se efektivita nářadí.

**POZNÁMKA:** Pro dosažení lepších výsledků používejte při odstraňování vosku dlouhé rozmáchlé pohyby křížem.

- Leštěte až do odstranění veškerého zaschlého vosku. Občas sejměte návlek a vytřepajte zbytky zaschlého vosku. Návlek s přebytkem vosku zanechává stopy. Pokud návlek nelze očistit tak, aby nezanechával stopy, bude možná nutné jej vyměnit.

**POZNÁMKA:** Vysokorychlostní pohyb lešticího návleku na povrchu automobilu může vytvářet elektrostatický náboj na kovových částech nářadí. V důsledku toho můžete cítit velmi krátké elektrické výboje při dotyku kovové části nářadí, které budou citelnější při nízké vlhkosti vzduchu. Toto je neškodný jev, ale budete vyzváni k přinesení nářadí do servisního střediska, kde bude zkontrolováno, aby se s jistotou vyloučila elektrická porucha.

### Tipy pro ošetřování vozidla

- Vozidlo 3krát až 4krát za rok umyjte a naleštěte, aby se zajistila ochrana laku.
- Vozidlo myjte minimálně každé 2 týdny mycím roztokem, který nenaruší navoskovaný povrch. NEMYJTE čistícími prostředky pro domácnost.
- Myjte čistou houbou a sušte froté utěrkou, aby se lak nepoškrábal nečistotami. Začněte nahoře a postupujte dolů.
- Denně z vozidla odstraňujte hmyz, ptačí trus, pryskyřici ze stromů a asfalt.
- Před voskováním VŽDY zkontrolujte, zda je povrch vozidla chladný.
- Neparkujte u postřikovačů, protože skvrny od vody se nesnadno odstraňují.
- Čistící prostředky na sklo VŽDY udržujte mimo lakované povrchy. Čistící prostředek nastříkejte na utěrku, NE přímo na okna.

### Údržba

Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.



**Varování!** Před prováděním jakékoli údržby tohoto nářadí z něj vyjměte baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.

- ♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- ♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.

### Ochrana životního prostředí



Třídte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Tyto výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.

Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Technické údaje

SFMCCE100		
Napájecí napětí	V <sub>DC</sub>	18 V
OTÁČKY ZA MINUTU	min <sup>-1</sup>	2200-2800
Hmotnost	kg	2,17

Nabíječka	SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Vstupní napětí	V	230	230
Výstupní napětí	V <sub>DC</sub>	18	18
Proud	A	1,25	2

Akumulátor	SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Napájecí napětí	V <sub>DC</sub>	18	18	18
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Hladina akustického tlaku podle normy EN 62841:
Akustický tlak (L <sub>pa</sub> ) 53 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (L <sub>wa</sub> ) 64 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 62841:
Hodnota vibrací (ah,w) 7,5 m/s <sup>2</sup> , odchylka (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>

### Prohlášení o shodě - EC

#### Směrnice pro strojní zařízení



Lešticíka SFMCE100

Společnost Stanley prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN62841-1: 2015, EN62841-2-4: 2014.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Stanley na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Stanley.

*Patrick Diepenbach*

Patrick Diepenbach  
Ředitel, Benelux  
Stanley,

Egide Walschaertsstraat 14-18  
2800 Mechelen, Belgium

15.05.2022



## Prohlášení o shodě

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost)  
z roku 2008

**UK  
CA**

Leštička SFMCE100

Společnost Stanley prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platném znění), EN62841-1: 2015, EN62841-2-4: 2014.

Tyto výrobky splňují následující předpisy Spojeného království:

Předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platném znění).

Předpisy o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012, S.I. 2012/3032 (v platném znění).

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Stanley na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Stanley.



Karl Evans

Viceprezident oddělení pro elektrická nářadí EANZ GTS UK,  
270 Bath Road, Slough  
BerkshireSL1 4DX  
England  
15.05.2022

## Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

## PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3)

## ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese <http://www.stanley.eu/3>.

**ČESKY**

**Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.**

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
[www.blackanddecker.cz](http://www.blackanddecker.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**Band servis**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550, 1  
Fax: 00420 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

**Band servis**

Kláštorského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
[j.kraus@bandservis.cz](mailto:j.kraus@bandservis.cz)  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

**Band servis**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

**Band servis**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
[bandserviske@zoznam.sk](mailto:bandserviske@zoznam.sk)



CZ

Adresy servisu  
Band Servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis